

Научно-производственное предприятие
«ИНТЕРПРИБОР»

ОКП 42 1553

УДК 543.812.08.633.1

**ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ
ВИМС- 2**

модификация ВИМС- 2.12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Челябинск 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Описание и работа	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	4
1.3 Состав изделия	6
1.4 Устройство и принцип работы	6
2 Использование по назначению	15
2.1 Подготовка к работе	15
2.2 Выбор режимов работы	15
2.3 Проведение измерений	17
3 Техническое обслуживание и текущий ремонт	19
4 Маркировка, пломбирование и упаковка	21
5 Поверка влагомера	21
6 Правила хранения и транспортирования	22
7 Гарантийные обязательства	22
8 Утилизация	24
9 Паспорт	25
Приложение А Методика определения индивидуальных градуировочных коэффициентов	26
Приложение Б Рекомендации по применению ВИМС-2	28
Приложение В Программа связи влагомера с компьютером	30

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с составом, принципом действия, конструктивными особенностями измерителя влажности ВИМС-2 (модификация ВИМС-2.12) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации и технического обслуживания.

До начала эксплуатации влагомера следует внимательно изучить данное руководство.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Измерители влажности ВИМС-2: модификация ВИМС-2.12 - предназначена для измерений влажности твердых и сыпучих строительных материалов (легких, ячеистых и тяжелых бетонов, кирпича силикатного и керамического, песка строительного, отсева каменной пыли), древесины (пиломатериалов, деталей и изделий из химически необработанной древесины).

Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности широкой номенклатуры твердых и сыпучих строительных материалов при их дополнительной градуировке, разработке и аттестации методики выполнения измерений (МВИ).

Область применения: строительная индустрия, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Влагомеры выпускаются с настройкой по усредненным характеристикам. Для повышения точности измерения рекомендуется ин-

дивидуальная градуировка, которая выполняется на конкретной партии измеряемого материала в соответствии с Приложением А РЭ.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Диапазон показаний

влажности, % 0 - 100

1.2.2 Диапазоны измерений

влажности, %

– древесины 4– 30

– тяжёлого бетона плотностью 2200...2500 кг/м³ 0,5 – 6,0

– лёгкого бетона плотностью 1600...1800 кг/м³ и кирпича силикатного 1 – 15

– лёгкого бетона плотностью 1000...1600 кг/м³ и кирпича керамического 1 – 20

– ячеистого бетона (газо-, пенобетона) без металлических примесей плотностью 400...1000 кг/м³ 1 – 20

– сыпучих материалов 1 – 25

1.2.3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %

Со встроенным емкостным преобразователем

– для древесины

в диапазоне влажности 4...12% ± 1,5

в диапазоне влажности 12...30% ± 3,0

– для твёрдых строительных материалов
-бетон тяжелый:

в диапазоне влажности 0,5...6,0% ± 0,5

-бетон ячеистый, легкий, кирпич
 силикатный и керамический:
 в диапазоне влажности 1...10 % ± 1,2
 в диапазоне влажности 10...20 % ± 2,0

С зондовым емкостным преобразователем

– для твердых строительных материалов

- бетон тяжелый:
 в диапазоне влажности 0,5...6 % ± 0,8
 - бетон ячеистый, легкий, кирпич
 силикатный и керамический:
 в диапазоне влажности 1 ...10 % ± 1,5
 в диапазоне влажности 10...20% ± 2,0

– для сыпучих материалов

в диапазоне влажности 1...12 % ± 2,0
 в диапазоне влажности 12 ...25 % ± 3,0

1.2.4 Время единичного измерения, с, не более 60

1.2.5 Питание от встроенного литиевого источника с напряжением, В 3,7±0,5

1.2.6 Габаритные размеры, мм, не более
 – электронного блока 151×77×31

– объемно-планарного преобразователя ∅105×65

– зондового емкостного преобразователя ∅25×265

1.2.7 Масса, кг, не более
 – электронного блока 0,23

– объемно-планарного преобразователя 0,39

– зондового емкостного преобразователя 0,12

- 1.2.8 Средняя наработка на отказ,
ч, не менее 20000
- 1.2.9 Средний срок службы, лет,
не менее 10

Условия эксплуатации влагомеров, при которых обеспечиваются нормированные метрологические характеристики:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 90 % .

1.3 Состав изделия

Наименование	Комплектность, шт
Блок электронный со встроенным емкостным преобразователем	1
Зондовый емкостный преобразователь-датчик	1 (по заказу)

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Принцип действия

Принцип действия влагомеров основан на диэлькометрическом методе измерений влажности, а именно – на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нём влаги при положительных температурах.

Преобразование сигнала датчика в значение влажности производится по формулам:

$$W=A_0+A_3/T^{0,5} \quad (1)$$

если $A_1=0$ и $A_2=0$, в остальных случаях:

$$W=A_0+A_1T+A_2T^2+A_3T^3 \quad (2)$$

где T – значение сигнала датчика влажности;

A_0 , A_1 , A_2 – коэффициенты преобразования (градуировочные коэффициенты).

На точность измерений существенное влияние оказывает анизотропия материалов, качество поверхности, стабильность материалов по плотности.


Примененная во влагомере схемотехника существенно уменьшает вредное влияние электропроводности влажных материалов на измеряемую величину влажности.


1.4.2 Устройство влагомера

Влагомер состоит из электронного блока, имеющего на лицевой панели 12-ти клавишную клавиатуру и графический дисплей, в верхней торцевой части корпуса установлен разъём для подключения преобразователя (датчика), слева от него установлен разъём USB для связи с компьютером. В корпусе электронного блока расположен батарейный отсек, со встроенным литиевым источником питания (извлечение и замена литиевой батареи потребителем не допускается). На левой боковой стенке для удобства работы с влагомером имеется кистевой ремешок.

1.4.3 Клавиатура

Состоит из 12 клавиш:

Клавишей «» производится включение и отключение влагомера. Если измерения не выполняются, происходит автоматическое отключение влагомера через заданное пользователем время.

Клавиша «» служит для включения и выключения подсветки дисплея. При включении влагомера подсветка всегда отключена.

Клавиша «М» (измерение) - служит для перевода влагомера из режима «меню» в режим измерения влажности, а также для фиксации в памяти

Клавиша «F» является функциональной и предназначена для:

– входа в главное меню из режима измерения;

– входа и выхода из пунктов главного меню и подменю.



Рис. 3.1 – Общий вид прибора

Клавишами «←», «→» управляется курсор (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы и осуществляется просмотр памяти результатов по номерам (из режима измерения влажности).

Клавиши «↑», «↓» предназначены для выбора строки меню, установки значений параметров и ускоренного просмотра памяти по датам.

Клавиши «▲», «▼» предназначены для быстрого выбора строки в начале и конце дисплея, установки числовых значений.

Клавишей «С» выполняется сброс устанавливаемых параметров в начальное состояние и удаление результатов.

1.4.4 Система меню влагомера

При включении влагомера дисплей индицирует сведения об изготовителе, название прибора и напряжение питания. Через несколько секунд прибор переходит в главное меню.

Чтобы войти в любой из пунктов меню, нужно выбрать его клавишами «↑» или «↓» и нажать клавишу «F». Выход из любого пункта меню также осуществляется клавишей «F».

Пункт главного меню «Установка нуля» позволяет установить начальные показания датчика влажности по воздуху. Для этого необходимо войти в данный пункт меню, нажав клавишу «F». Установку нуля датчика необходимо выполнять при каждом включении влагомера и периодически при работе (интервал 10–20 минут) с целью компенсации погрешностей. При выполнении данной процедуры чувствительный элемент датчика (вся обратная сторона влагомера) должен находиться на воздухе, на расстоянии не менее 20 см от каких-либо предметов (в том числе не допускается касание пальцами руки обратной стороны прибора при

установке нуля и дальнейших измерениях). Для возврата в основное меню повторно нажать клавишу «F».

Пункт главного меню «Материал» служит для выбора материала, на котором будут производиться измерения, для удобства пользователя материалы разбиты на несколько групп: Древесина, Бетон, Кирпич, Сыпучие и Новые. Выбор одного из материалов (сосна, дуб, лиственница, «Материал 1...8» и т.д.) осуществляется клавишами «↑» и «↓», выбор группы материалов – клавишами «←», «→».

Для каждого материала существуют индивидуальные градуировочные коэффициенты. Они находятся в меню «Параметры», подменю «Калибровочные коэффициенты».

Для новых материалов «Материал 1...8» пользователи могут самостоятельно программировать имя материала с помощью программы связи и компьютера и задать собственные градуировочные коэффициенты.

Пункт главного меню «Архив» позволяет перейти к подменю просмотра результатов измерений и ресурсов используемой памяти.

Пункт меню «Память» дает пользователю возможность просмотреть память измерений (в данный пункт меню также можно попасть из режима измерений нажатием клавиши «←»).

Память влагомера предназначена для долговременного хранения 2000 результа-

тов измерений за 160 дней. Измеренные значения заносятся в память подряд, начиная с 1-го номера для каждой даты календаря.

Когда память влагомера заполняется полностью, самые старые результаты удаляются автоматически, а их место занимают новые результаты. Влагомер при этом работает с полностью занятой памятью, обеспечивая запись всех новых результатов.

Переход по номерам результатов измерений осуществляется клавишами «←», «→», а ускоренный - по датам - клавишами «↓», «↑», соответственно в прямой и обратной последовательности. Быстрая смена номеров и дат производится удержанием соответствующих клавиш со стрелками. Для выхода из памяти следует нажать «М».

Любой зафиксированный результат можно удалить из памяти нажатием клавиши «С».

«Ресурсы» дает информацию о наличии свободного и занятого числа ячеек памяти для записи результатов, позволяет при необходимости освободить все ячейки памяти влагомера от зафиксированных результатов.

Пункт главного меню «Установки» содержит следующие подменю:

«Датчик» служит для выбора вида рабочего датчика: встроенный или зондовый (если он есть в наличии).

«Кол-во замеров» позволяет выбрать режим единичных измерений (если указан 1 за-

мер) или задать необходимое для усреднения (от 2 до 9) количество результатов при серийных измерениях.

«Режим индикации» дает пользователю возможность выбрать обычную форму, т.е. цифровое значение («Основной») или графическую форму индикации результата измерений влажности («Линейный»).

«Калибров. коэф.» служит для просмотра и установки индивидуальных коэффициентов преобразования сигнала датчика во влажность по формулам:

$$W=A_0+A_3/T^{0,5}$$

если $A_1=0$ и $A_2=0$, в остальных случаях:

$$W=A_0+A_1T+A_2T^2+A_3T^3$$

где W – влажность материала, %;

T – измеряемый датчиком параметр;

A_0, A_1, A_2 – коэффициенты преобразования.

Коэффициенты задаются для материала выбранного в данный момент в пункте главного меню «Материалы».

Коэффициенты A_i представлены в экспоненциальной в форме ($A_i=+0.00E+0=0.00$). Например, для $A_i = 0.985$ следует задать $A_i = +9.85E-1$, для $A_i = -98.5$ следует задать $A_i = -9.85E+1$ и т.д.

Установка знаков и значений разрядов производится клавишами «▲», «▼», а выбор разряда – курсором (клавишами «←», «→»).

Внимание! Все произведенные установки хранятся во влагомере долговременно и при выключении питания сохраняются!

«Базовые коэф.» позволяет установить заводские градуировочные коэффициенты индивидуально для каждого материала.

Пункт главного меню «Дополнительно» содержит следующие пункты подменю:

«Дата и время» служит для корректировки или установки времени (часы, минуты, секунды) и даты (число, месяц, год); для начала коррекции следует нажать клавишу «С».

«Авт. отключение» позволяет задать время, по истечении которого влагомер отключится, если с ним не будет осуществляться никаких операций.

«Ист. питания» дает информацию о напряжении аккумулятора.

Влагомер автоматически контролирует напряжение аккумуляторной батареи и при её разряде ниже уровня 3,3 В перестает функционировать, индицируя сообщение «Зарядите батарею».


«Язык» позволяет выбрать русский или английский язык меню и сообщений.

«О производителе» содержит контактную информацию о производителе прибора, номер версии программного обеспечения 10.02.2015 и цифровой идентификатор программного обеспечения D4A7 (просмотр информации нажатием клавиши «М»).

1.4.5 Режим измерений

Для перехода в режим измерений необходимо нажать клавишу «М». Если перед этим не был установлен нуль датчика, то влаго-

мер предлагает это сделать. Для этого следует войти в пункт главного меню «Установка нуля», отдалить чувствительный элемент датчика (обратная сторона прибора) от посторонних предметов на расстояние не менее 20 см (в том числе не допускается касание пальцами руки обратной стороны прибора при установке нуля и дальнейших измерениях) и нажать клавишу «↓». После появления сообщения «Выполнено» влагомер следует перевести в режим измерений нажатием клавиши «М». Влагомер готов к работе. Например:

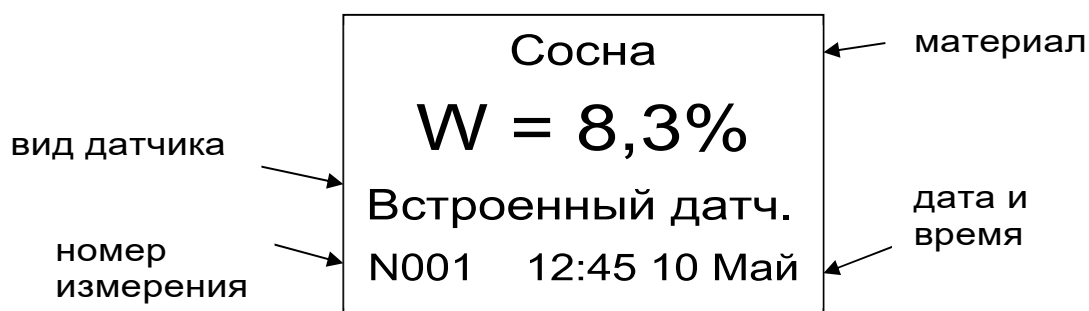

Если в меню «Установки» подменю «Кол-во замеров» установлено число от 2 до 9, то во время проведения измерений нижние строки экрана сдвигаются и в них фиксируются единичные замеры. Результирующее среднее значение будет показано в центре экрана крупным шрифтом.

Для выхода из режима измерения в режим меню следует нажать клавишу «F».

Для просмотра результатов, хранящихся в памяти, необходимо из режима измерений нажать клавишу «←» или «→» (подробнее описание работы с памятью см. выше меню «Архив», подменю «Память»).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе и включение

Для работы с влагомером необходимо включить питание нажатием клавиши « \odot », при этом на дисплее должно сначала появиться сообщение о напряжении аккумулятора, а через несколько секунд – главное меню.

Если индицируется сообщение о необходимости заряда батареи или информация на дисплее отсутствует, следует осуществить цикл зарядки аккумулятора, - в соответствии с разделом 3 настоящего описания.

2.2 Выбор режимов работы

Перед началом измерений следует проверить и при необходимости выполнить установку режимов работы, для этого пользователь должен выбрать указанные ниже пункты меню и установить необходимые параметры.

Произвести установку «0» через пункт главного меню «Установка нуля». Для этого выбрать данный пункт, затем клавишей «F» войти в него – появится сообщение:

Для установки нуля
нажать клавишу « \downarrow »

T= 10.77мкс

Влагомер держать в воздухе, не касаясь чувствительного элемента, на расстоянии не менее 20 см от посторонних предметов (в том числе не допускается касание пальцами руки)

обратной стороны прибора при установке нуля и дальнейших измерениях). После нажатия клавиши "↓" – значение параметра должно обнулиться (или стать близким к нулю) и появится сообщение «Выполнено». Далее клавишей «F» выйти в главное меню.

Внимание! Если используется встроенный в корпус датчик, то измерительным элементом является вся нижняя часть влагомера (4 электрода).

Выбрать вид материала через пункт главного меню «Материалы».

В зависимости от выбранного типа датчика в подменю «Датчик» группы материалов активизируются следующим образом:

- для встроенного датчика: Древесина, Бетон, Кирпич, Новые;

- для зондового датчика: Бетон, Кирпич, Сыпучие, Новые.

– Через пункт главного меню «Установки» подменю «Кол-во замеров» выбрать необходимое число измерений (единичные или с усреднением по заданному количеству), а через подменю «Режим индикации» желаемый режим индикации.


Через пункт главного меню «Режимы» установить необходимый режим измерения (непрерывный, или ручное сканирование) и желаемый режим индикации.

Через пункт главного меню «Дополнительно», подменю «Количество замеров» можно выбрать количество измерений.

2.3 Проведение измерений

Убедиться в правильном выборе вида датчика влажности и вида материала, произвести установку нуля датчика.

Нажатием клавиши «М» перевести влагомер в режим измерения влажности, при этом дисплей выведет следующую информацию (в зависимости от выбранного режима):

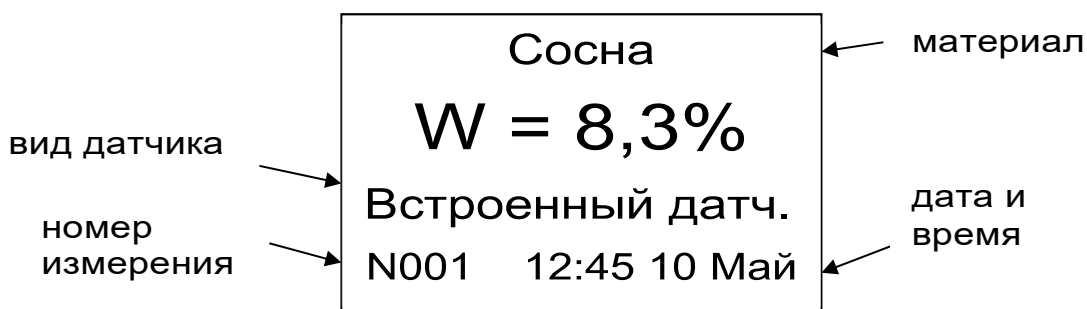

Для фиксации какого-либо результата в режиме единичных измерений необходимо нажать клавишу «М», при этом на дисплее на несколько секунд появится в верхнем левом углу сообщение «Записано», результат измерения, номер измерения, вид датчика, время и дата, после чего влагомер снова переходит в непрерывный режим.

При работе в режиме измерений с усреднением необходимо выбрать количество измерений от 2 до 9 (меню «Установки», подменю «Кол-во замеров»). При каждом нажатии клавиши "М" появляется единичный результат. На дисплее размещается одновременно до 9 результатов, последующее нажатие клавиши "М" приводит к началу новой серии измерений.

При работе с влагомером установить корпус электронного блока с встроенным датчиком на контролируемый объект, обеспечив

плотное прилегание к поверхности, и после установления показаний считать результат. Контролируемая поверхность должна быть ровной и чистой, не иметь глубоких вмятин и выступов. Датчик следует прижимать с усилием около 1 кг.

Предельная глубина проникновения высокочастотного поля в материал составляет 20...25 мм, при этом наибольшее влияние на результат оказывают поверхностные слои материала. Это необходимо учитывать при измерении влажной (свыше 15...20%) древесины высокой плотности (лиственница, дуб и др.) толщиной свыше 30 мм и для повышения точности рекомендуется использовать модификацию влагомера ВИМС-2.21 с планарным датчиком, у которого глубина проникновения поля 40...45 мм.

Для зондового емкостного преобразователя-датчика (далее – зондового датчика) поместить его на требуемую глубину в сыпучий или пластичный материал. В твердых материалах необходимо сверлом или буром сделать скважину диаметром $6 \pm 0,1$ мм необходимой глубины. Измерение можно выполнять при различных уровнях погружения зонда, но при этом следует иметь в виду, что для повышения точности измерений глубина погружения зонда должна быть не менее 60-65 мм и объём измеряемого материала должен быть не менее сферы радиусом 60 мм. Если при работе с зондовым датчиком используется насадка (поставляется отдельно), то следует иметь в виду, что коэффициенты материалов (меню «Установки»,

подменю «Калибров.коэф.») с насадкой и без насадки отличаются. Прибор поставляется только с коэффициентами материалов на датчик без насадки, коэффициенты с насадкой пользователям необходимо уточнять самостоятельно.

При работе с зондовым датчиком в меню прибора включены такие материалы, как глина и грунт. Влагомер позволяет измерять их влажность, но в виду очень большого разнообразия минералогического состава данных материалов

универсальной зависимости не существует и в связи с этим в приборе отсутствуют градуировочные коэффициенты. Для работы с прибором необходимо провести индивидуальную градуировку на эти материалы.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1 Профилактический уход и контрольные проверки влагомера производятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор.

3.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, оберегать от ударов, пыли и сырости, периодически протирать сухой и чистой фланелью.

3.3 По завершении измерений датчик необходимо очистить от частиц материала, грязи, смол и т.п.

3.4 При появлении на дисплее информации о разряде аккумулятора необходимо его зарядить.

Подключить прибор через зарядное устройство с разъемом USB к сети напряжением 220В или к работающему компьютеру кабелем USB. Включить прибор. Зарядка аккумуляторов начнется автоматически, а на дисплее прибора в главном меню появится пиктограмма зарядки.

3.5 При плохой освещенности помещения в приборе предусмотрена подсветка дисплея, включаемая клавишей "☀". Без особой необходимости пользоваться подсветкой не рекомендуется из-за резкого роста потребления энергии и ускоренного разряда аккумулятора.

3.6 Для снижения расхода энергии аккумулятора рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

3.7 В случаях большого разброса показаний проверить правильность установки коэффициентов преобразования и выбора вида датчика.

3.8 Если прибор не реагирует на клавишу включения питания, следует зарядить аккумулятор, имея в виду возможную полную или частичную утрату емкости.

Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие клавиш, необходимо нажать кнопку выключения прибора. Прибор должен выключиться не более, чем через 10 секунд.

3.9 При всех видах неисправностей необходимо подробно описать особенности их проявления и обратиться к изготовителю за

консультацией. Отправка влагомера в гарантийный ремонт должна производиться с актом о претензиях к его работе.

Примечание - ВИМС-2 является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. Гарантийные обязательства теряют силу в случаях, указанных в п. 7.4.

4 МАРКИРОВКА, ПЛОМБИРОВАНИЕ И УПАКОВКА

4.1 Маркировка влагомера содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- обозначение влагомера ВИМС-2;
- порядковый номер и дату выпуска влагомера.

4.2 Маркировка потребительской тары содержит товарный знак изготовителя и обозначение влагомера.

4.3 На влагомер, прошедший приемосдаточные испытания ставят пломбу.

4.4 Прибор упаковывают в транспортную коробку с вложенными эксплуатационными документами.

5 ПОВЕРКА ВЛАГОМЕРА

5.1 В процессе эксплуатации и хранения влагомер подлежит поверке один раз в год. Внеочередной поверке должен подвергаться влагомер после ремонта.

5.2 Поверку влагомера проводят организации метрологической службы в соответ-

ствии с «ГСИ. Измерители влажности (влажномеры) строительных материалов. Методика поверки» МП 101-243-2009.

5.3 Периодическую поверку влагомера проводит ФГУП «УНИИМ» г. Екатеринбург, лаборатория влагометрии № 243, тел (343)350-16-98.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Хранят влагомер в упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

6.2 Воздух в помещении для хранения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, примесей, вызывающих коррозию.

6.3 Транспортировать влагомер можно любым видом наземного транспорта при условии перевозки в закрытых вагонах, крытых кузовах автомобилей при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи прибора.

7.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя.

Гарантийное обслуживание осуществляется в месте нахождения предприятия-изго-

товителя. Срок гарантии на изделие увеличивается на время его нахождения в ремонте.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт в полной комплектации, указанной в паспорте на изделие.

ВНИМАНИЕ: Оборудование для гарантийного ремонта должно быть предоставлено в чистом виде.

7.3 Недополученная в связи с неисправностью прибыль, транспортные расходы, а также косвенные расходы и убытки не подлежат возмещению.

7.4 Гарантия не распространяется на:

- на литиевый аккумулятор;
- блок автономного питания;
- быстро изнашивающиеся запчасти и комплектующие (соединительные кабели, разъёмы и т.п.);
- расходные материалы (сменные аккумуляторы и батарейки, карты памяти и т.п.).

7.5 Гарантийные обязательства теряют силу, если:

- нарушены заводские пломбы;
- прибор подвергался сильным механическим, тепловым или атмосферным воздействиям;
- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, насекомых;
- на приборе удален, стерт, не читается или изменен заводской номер.

7.6 Гарантийный ремонт и периодическую поверку осуществляет предприятие-изготовитель ООО «НПП «Интерприбор»: 454080,

Челябинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, тел/факс (351) 729-88-85, 211-54-30 / 31 / 32 / 33.

7.7 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. моб. +7-495-789-28-50.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в состав влагомера, не требуется, так как отсутствуют вещества, вредные для человека и окружающей среды.

9 ПАСПОРТ

9.1 Комплектность

9.1.1 Блок электронный со встроенным ёмкостным преобразователем, шт.	1
9.1.2 Зондовый ёмкостный преобразователь датчик, шт.	1**
9.1.3 Насадка для зондового датчика, шт.	1*
9.1.4 Футляр, шт.	1
9.1.5 Зарядное устройство USB (1А), шт.	1
9.1.6 Кабель USB для связи с компьютером, шт.	1
9.1.7 Программа связи с ПК (USB флеш), шт.	1
9.1.8 Чехол, шт.	1*
9.1.9 Кейс, шт.	1**
9.1.10 Сумка, шт.	1
9.1.11 Руководство по эксплуатации НК ИП.408512.100 РЭ, шт.	1
9.1.12 МП 101-243-2009, шт.	1

* - отсутствует при заказе прибора в кейсе

** -по заказу

Приложение А

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАДУИРОВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Для получения индивидуальных градуировочных коэффициентов материалов необходимо выполнить следующее:

- включить прибор клавишей « \cup »;
- войти в режим установки нуля и нажатием клавиши « \downarrow » произвести установку нуля датчика по воздуху.

После этого показания влагомера (параметр, индицируемый в режиме установки нуля) будут пропорциональны влажности материала.

По существующим методикам определения влажности сушильно-весовым методом подготовить 5...10 образцов материала в рабочем диапазоне влажностей от 0 до максимума.

Для древесины влажность определяют по образцам в соответствии с ГОСТ 16588, твёрдых строительных материалов по ГОСТ 21718.

Влажность образцов определять в относительных единицах ($W=0,1$ соответствует влажности 10 %):

$$W = \frac{m_B - m_C}{m_C}, \quad (A1)$$

где W – влажность материала;

m_C – масса сухого материала;

m_B – масса влажного материала.

В табличном виде построить характеристику:

$$W = f(T),$$

где T – показания датчика, индицируемые влагомером в режиме установки нуля.

Для вычисления коэффициентов $W = f(T)$ рекомендуется пользоваться известными математическими методами определения параметров полиномов или программой «Table curve», которая может быть поставлена заказчику по запросу.

Значения полученных коэффициентов полиномов устанавливаются индивидуально для каждого вида материала.

Процедура установки коэффициентов изложена в техническом описании (1.4.4).

Внимание! При самостоятельном определении градуировочных коэффициентов ответственность за метрологические характеристики влагомера несёт пользователь.

Приложение Б

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ВИМС-2

При эксплуатации влагомера необходимо учитывать общие физические закономерности диэлькометрического метода определения влажности, в частности, зависимость результатов измерений от:

- плотности материала и его однородности;
- шероховатости контролируемой поверхности;
- наличия растворимых солей в воде и в материале.

Во влагомере заложены технические решения, позволяющие существенно снизить влияние указанных факторов, однако полностью исключить их влияние невозможно. В связи с этим, в процессе измерений необходимо выполнять следующие рекомендации:

Для измерений выбирать или предварительно готовить ровные и гладкие поверхности материалов, обеспечивать плотное прилегание плоскости датчиков к контролируемой поверхности.

Регулярно перед каждой серией измерений производить установку нуля влагомера (по воздуху).

Влагомер имеет подпружиненный центральный электрод, поэтому датчик необходимо прижимать к изделию с усилием около 1–2 кг!

Во всех случаях для повышения точности рекомендуется оценивать влажность по се-

рии измерений на различных участках поверхности материала, усредняя результат по серии измерений.

Для повышения точности измерений целесообразно при смене сырьевых источников, поставщиков, сезона и прочих изменениях условий производства уточнять значения градуировочных коэффициентов.

ПРОГРАММА СВЯЗИ ВЛАГОМЕРА С КОМПЬЮТЕРОМ

Введение

Программа предназначена для переноса результатов измерений в компьютер, их сохранения, просмотра и выборки из полученного массива, а также печати отобранных результатов в виде таблиц с указанием времени и даты проведения измерений, вида материала, значения результата по сухой или влажной базе.

Связь прибора с компьютером осуществляется по стандартному USB-интерфейсу.

Работа с программой требует обучения персонала или привлечения квалифицированного специалиста.

Минимальные требования к компьютеру:

- Операционная система Windows 7/8/XP (32- или 64-разрядная).
- Наличие USB-интерфейса.
- Привод CD-ROM / DVD-ROM / Blue-ray.

Установка драйвера СОМ-ПОРТА:

Подключить прибор к любому из USB-портов компьютера.

После появления окна мастера нового оборудования выбрать ответы «Нет, не в этот раз» (на предложение о подключении к узлу Windows Update), «Установка из указанного места», «Включить следующее место поиска». Выбрать в качестве места поиска папку с драйвером USB-флеш-накопителе. По окончании установки должно появиться

сообщение о завершении установки оборудования.

Инсталляция программы:

Для инсталляции программы на компьютер нужно вставить USB-флеш-накопитель «Интерприбор» в компьютер, найти папку «Программа связи с ПК», открыть и запустить программу «VIMS_Russian.exe». Далее, следуя указаниям с экрана, последовательно через нажатия клавиши "Next" провести инсталляцию программы.

Работа с программой:

Вызвать программу «ВИМС-2». На мониторе появится окно программы с предложением выбрать вариант проекта (открыть существующий, открыть последний или создать новый).

Создание нового и открытие существующего проектов

Чтобы считывать данные с влагомера, производить распечатку на принтере и т.д. необходимо первоначально создать новый проект! Для этого нажать пиктограмму «Новый» или воспользоваться меню «Проект», подменю «Новый», в строке «имя файла» необходимо указать название проекта, с которым Вы собираетесь работать, и нажать Enter. При наборе названия файла проекта одновременно будут показаны файлы, созданные для Вашего проекта.

Если проект был создан ранее, то для его открытия следует нажать пиктограмму «Открыть».

Считывание информации с влагомера

– подключить с помощью USB-кабеля прибор к компьютеру;

– запустить программу и создать новый или открыть существующий проект;

– через меню программы «Настройка» – «Связь» указать номер виртуального СОМ-порта (Номер можно узнать через ‘Панель управления’ – ‘Система’ – ‘Оборудование’ – ‘Диспетчер устройств’ – ‘Порты (СОМ и LPT) – ‘USB Serial Port’);

– включить питание влагомера;

– нажать кнопку «Считать с влагомера», индикатор будет показывать процесс считывания с влагомера;

– после завершения сеанса связи (около минуты) на мониторе появится таблица результатов с указанием номера, даты и времени измерений, вида материала, вида датчика, влажности материала и т.д.

Работа с данными

Программа позволяет производить выборку требуемых результатов из массива данных (дата, вид материала и т.д.), выводить их на печать или экспортировать в Excel.