





Калибровка и параметры WI-2R WI-2RS

Для входа в параметры необходимо выключить индикатор, потом включить его и в момент прохождения теста нажать клавишу , на дисплее отобразится **rS232**. Переход от одного параметра к другому производится клавишами  или , вход в выбранный параметр клавишей , выход из параметра клавишей .

Для входа в установочные параметры выберите параметр **CAL** и нажмите клавишу , на дисплее отобразится **P----**. Клавишами  (переход к следующему сегменту) и  (выбор значения сегмента) наберите пароль **3131** и нажмите клавишу , на дисплее отобразится **APPPro**. Вы вошли в установочные параметры.

Параметры:

APPPro – выбор системы работы весов, OIML или NONE;

DESC – количество знаков после запятой;

САРА1 – НПВ первого интервала;

Inc1 – дискретность первого интервала;

САРА2 – НПВ второго интервала;

Inc2 – дискретность второго интервала;

Auto-Z - трекинг нуля;

P-Zero – диапазон обнуления при включении;

K-Zero – диапазон ручного обнуления клавишей;

Filter – фильтрация;

G1 – ускорение свободного падения в месте калибровки;

G2 – ускорение свободного падения в месте эксплуатации;

Linear – использование поправочных коэффициентов при калибровке по точкам, рекомендуется ставить **ON** при линеаризации и **OFF** при калибровке по двум точкам;

U-CAL – калибровка одним весом (больше 50% от НПВ);


L-CAL – калибровка по точкам (первая рекомендуется 1/3 от НПВ, вторая НПВ).

M-tare – повторное тарирование, рекомендуется ставить available (доступно);

Count – вариант входа в параметры, с помощью пароля (count) или переключателем внутри индикатора (jump);


PASS – ввод нового пароля;

Reset – сброс параметров до начальных;

Для калибровки выберите параметр U-CAL и нажмите клавишу . На дисплее отобразится

noLoAd (калибровка ноля). Освободите платформу от посторонних предметов и нажмите .

На дисплее отобразится значение калибровочного веса, клавишами  и  установите

нужное значение и нажмите , на дисплее отобразится LoAd. Установите на платформу

необходимый груз и нажмите клавишу . На дисплее отобразится U-CAL, калибровка

завершена. Для выхода из параметров нажимайте клавишу .