

Общество с ограниченной ответственностью
«Специальное конструкторское бюро Стройприбор»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СКБ Стройприбор»



СКБ Стройприбор
«09» сентября 2019 г.
Б.В.Гулунов

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
ПОС-МГ4

(мод. ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД;
ПОС-60МГ4.П; ПОС-100МГ4.У)

Э 26.51.62.120-007/1-2019



Челябинск
2019 г

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.28.059.А № 76072

Срок действия до 25 декабря 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители прочности бетона ПОС-МГ4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Специальное
конструкторское бюро Страйприбор" (ООО "СКБ Страйприбор"),
г. Челябинск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 77107-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 26.51.62.120-007-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2019 г. № 3303

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"27" 12 2019 г.

Серия СИ

№ 039443

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ	5
1.1 Назначение и область применения.....	5
1.2 Метрологические и технические характеристики	5
1.3 Состав измерителей	6
1.4 Устройство и принцип работы	6
1.5 Маркировка и пломбирование.....	9
1.6 Упаковка	9
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9
2.1 Эксплуатационные ограничения	9
2.2 Подготовка к работе	10
2.3 Порядок работы в режиме «Отрыв со скальванием»	12
2.4 Порядок работы в режиме «Индивидуальная зависимость».....	14
2.5 Порядок работы в режиме «Архив».....	15
2.6 Порядок работы в режиме «ПК»	15
2.7 Установка часов	19
2.8 Запись градуировочной характеристики	19
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
3.1 Меры безопасности.....	20
3.2 Порядок технического обслуживания	20
4 ХРАНЕНИЕ.....	21
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	21
6 УТИЛИЗАЦИЯ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ А	22
ПРИЛОЖЕНИЕ В	25
ПАСПОРТ	27
МП 26.51.62.120-007-2019 «ИЗМЕРИТЕЛИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПОС-МГ4.	
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ».....	31
1 Операции поверки.....	32
2 Средства поверки	32
3 Требования к квалификации поверителей.....	32
4 Требования безопасности.....	33
5 Условия поверки	33
6 Проведение поверки	33
7 Оформление результатов поверки	34

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Руководство по эксплуатации (РЭ) включает в себя общие сведения необходимые для изучения и правильной эксплуатации измерителей прочности бетона ПОС-МГ4 мод. ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД; ПОС-60МГ4.П; ПОС-100МГ4.У (далее по тексту – измерители). РЭ содержит описание принципа действия, технические характеристики, методы контроля и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации измерителей.

Эксплуатация измерителей должна проводиться лицами, ознакомленными с принципами работы, конструкцией измерителей и настоящим РЭ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗМЕРИТЕЛЕЙ

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Измерители прочности бетона ПОС-МГ4 предназначены для измерений силы в процессе нагружения .

1.1.2 Область применения - контроль прочности бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

1.2 Метрологические и технические характеристики

1.2.1 Основные метрологические и технические характеристики, включая показатели точности, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы, кН – ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П – ПОС-100МГ4.У	от 5 до 60 от 7 до 100
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий, %/10 °C	± 0,8
Нормальные условия измерений – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %	от +15 до +25 80
Диапазон показаний прочности бетона, МПа	от 5 до 100
Электропитание измерителей: – от элементов питания напряжением, В – от аккумуляторной батареи напряжением, В	от 1,8 до 3,5 от 3,3 до 4,5
Потребляемая мощность, Вт, не более – с элементами питания – с аккумуляторной батареей	0,3 0,8
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее	9
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °C – относительная влажность воздуха, %, не более	от – 20 до + 50 95
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5 000
Средний срок службы, лет	10

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

1.2.2 Максимальные габаритные размеры и масса измерителей для различных модификаций приведены в таблице 2

Таблица 2 – Максимальные габаритные размеры и масса

Обозначение модификаций	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	высота	ширина	длина	
ПОС-60МГ4.П	520	200	290	5,5
ПОС-60МГ4.П.1	550	90	220	4,5
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на трех опорах	650	200	290	6,4
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на двух опорах	620	230	250	4,5
ПОС-100МГ4.У	660	200	230	12,4

1.2.3 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в табл. 3

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	POS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	E7F9

1.3 Состав измерителей

1.3.1 Конструктивно измерители выполнены в виде трех основных блоков (рисунок 1.1):

- электронного блока;
- силовозбудителя;
- опорной плиты, на двух либо трех опорах.

1.3.2 Измерители поставляются заказчику в потребительской таре.

1.3.3 Общий вид измерителей представлен на рисунке 1.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Принцип действия измерителя основан на преобразовании силы, приложенной к испытываемому образцу, тензометрическим преобразователем в электрический сигнал, изменяющийся пропорционально приложенной силе. Электрический сигнал регистрируется электронным блоком, где обрабатывается и результаты измерений в единицах силы отображаются на дисплее.

Вычисление соответствующей прочности бетона производится автоматически, при нажатии клавиши «ВВОД», по формуле:

$$R = m_1 \cdot m_2 \cdot \gamma \cdot P, \text{ где} \quad (1.1)$$

m_1 – коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного заполнителя в зоне вырыва и принимаемый равным единице при крупности заполнителя менее 50 мм;

m_2 – коэффициент пропорциональности для перехода от силы вырыва к прочности бетона (значения коэффициентов m_2 , записанные в программном устройстве измерителя, приведены в таблице 4);

γ – поправочный коэффициент, учитывающий величину проскальзывания анкера (вычисляется в соответствии с п. 3.3.5 настоящего РЭ);


P – сила вырыва фрагмента бетона (контрольная сила), кН.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4


Таблица 4 – Значения коэффициентов m_2 , записанные в программном устройстве измерителя

Диаметр анкерного устройства, мм	Глубина заделки анкерного устройства, мм	Значение m_2 для бетона:	
		тяжелого	легкого
24	48	0,9	1,0
16	35	1,7	–


Коэффициенты m_2 при испытании тяжелого бетона со средней прочностью выше 70 МПа следует принимать по ГОСТ 31914.

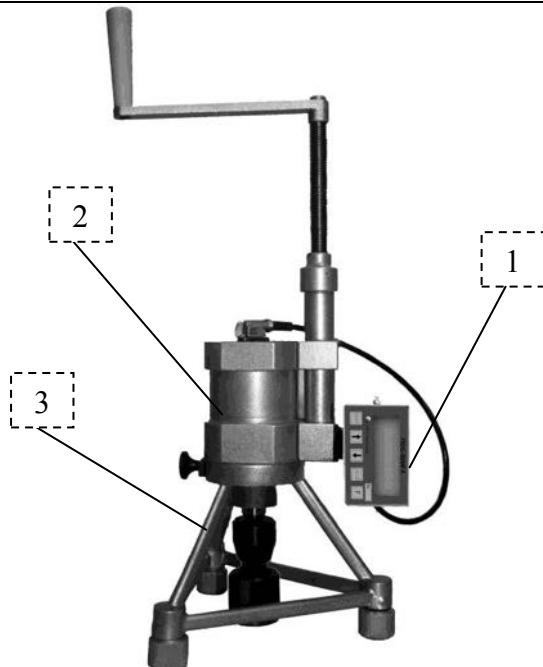


ПОС-60МГ4.П.2

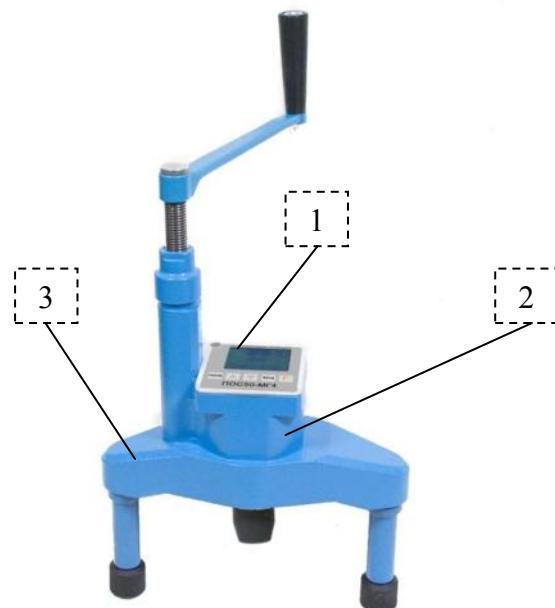


ПОС-60МГ4.П.1

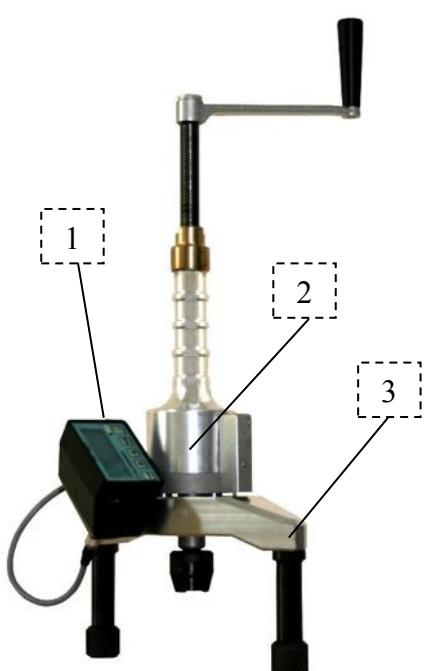

ПОС-60МГ4.О.Д.2

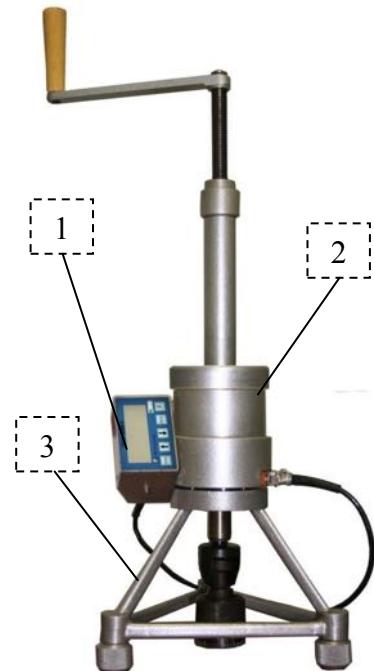

ПОС-60МГ4.О.2

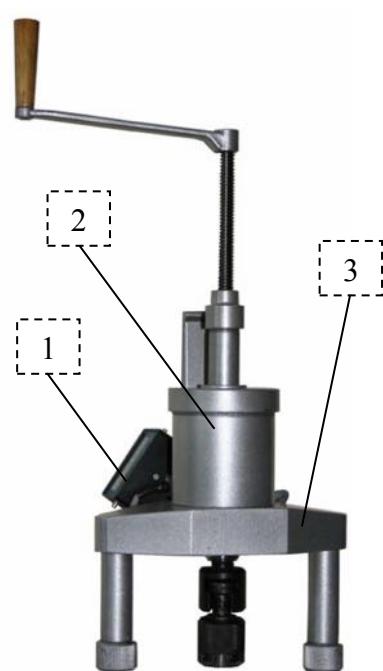

ПОС-100МГ4.У.3

1 – электронный блок 2 – силовозбудитель 3 – опорная плита

Рисунок 1.1 – Общий вид измерителей прочности бетона ПОС-МГ4

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

1.4.2 Измеритель обеспечивает шесть режимов работы, выбор которых осуществляется в меню электронного блока (1) и (2).




(1)

1.4.2.1 Режим «**Отрыв со скальванием**» предназначен для контроля прочности бетона методом отрыва со скальванием по градуировочным зависимостям, приведенным в ГОСТ 22690 и МС 300.6-97. Измерители устанавливаются в данный режим сразу после включения питания.

Для входа в режим «**Отрыв со скальванием**» из других режимов необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow, \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «**Отрыв со скальв.**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.2 Режим «**Индивидуальная зависимость**» предназначен для контроля прочности бетона методом отрыва со скальванием по индивидуальным градуировочным зависимостям, установленным пользователем в соответствии с приложением Е ГОСТ 22690.

Для входа в режим необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow, \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «**Отрыв со скальв.**» далее, нажатием клавиши **F**, войти в меню режима (2), переместить мигающее поле на пункт «**Индивид. зависимость**» и нажать клавишу **ВВОД**.

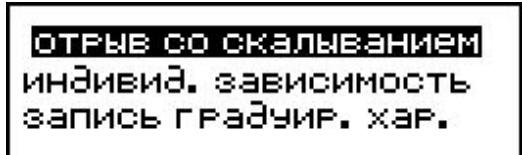

(2)

1.4.2.3 Режим «**Архив**» служит для просмотра результатов измерений сохраненных в архиве и, при необходимости, удаления содержимого архива. Объем архивируемой информации составляет 999 результатов измерений.

Для входа в режим «**Архив**» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow, \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «**Архив**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.4 Режим «**ПК**» служит для передачи данных из памяти электронного блока измерителя на компьютер через его USB-порт.

Для входа в режим «**ПК**» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow, \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «**ПК**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.5 Режим «**Часы**» служит для установки и корректировки даты и времени.

Для входа в режим «**Часы**» необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню (1), клавишами « \uparrow, \downarrow » переместить мигающее поле на пункт «**Часы**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.2.6 Режим «**Запись градуировочной характеристики**» предназначен для записи в программное устройство измерителя характеристик индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем в соответствии с ГОСТ 22690. Программное устройство позволяет записать 9 градуировочных зависимостей.

Для входа в режим необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** перейти в основное меню (1), затем клавишами « \uparrow, \downarrow » перевести мигающее поле на пункт «**Отрыв со скальв.**» после че-

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

го, нажатием клавиши **F**, войти в меню режима (2). Переместить мигающее поле на пункт «**Запись градуир. хар.**» и нажать клавишу **ВВОД**.

1.4.3 Для включения питания измерителя необходимо нажать клавишу **F**, для выключения – удерживать клавишу **F**, автоматическое выключение через 10 минут по окончании работы.

Измерители оснащены функцией подсветки дисплея в момент нажатия клавиш управления и в процессе измерений.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка

На передней панели электронного блока нанесены:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- обозначение типа измерителя;
- заводской порядковый номер (кроме электронного блока исполнения 1).

На силовозбудителе нанесено:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- обозначение модификации измерителя;
- знак утверждения типа.
- заводской номер, месяц и год изготовления.

Управляющие элементы маркированы в соответствии с их назначением.

1.5.2 Пломбирование

Измерители пломбируются предприятием – изготовителем при выпуске из производства.

Сохранность пломб в процессе эксплуатации является обязательным условием принятия рекламаций в случае отказа измерителя.

1.6 Упаковка

1.6.1 Для обеспечения сохранности и комплекта принадлежностей при транспортировании измеритель упакован в ящик, изготовленный по чертежам изготовителя, со средствами амортизации из поролона и воздушно-пузырчатой пленки, категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170. Эксплуатационная документация упакована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки. Маркировка упаковки производиться в соответствии с ГОСТ 14192.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При проведении измерений следует обращать внимание на положение штока рабочего цилиндра. В исходном положении вылет штока из корпуса силовозбудителя составляет (9 + 0,5) мм. Рабочий ход штока не более 10 мм.

2.1.2 При вращении рукоятки нагружения не следует прикладывать значительных усилий (пределный момент 0,5 кгс·м). Затрудненное вращение рукоятки может свидетельствовать о нахождении штока в крайних положениях, когда возможна поломка измерителя.

2.1.3 При приложении нагрузки не допускается отклонение от перпендикулярности более 4 мм на высоте 100 мм.

2.1.4 Запрещается применение удлинительных рычагов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повышенного износа бронзовой гайки винта нагружения, необходимо смазывать винт антифрикционной пластичной смазкой (например «ШРУС-4») после каждого 15-20 измерений.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Подготовка изделия и анкерного устройства

2.2.1.1 Разметку участка изделия для проведения испытаний производят после визуального осмотра поверхности бетона (наличие видимых трещин, границ ярусов бетонирования, сколов и наплывов бетона) и определения расположения и глубины залегания арматуры.

2.2.1.2 Отверстие для заложения анкера сверлят в центрах арматурных ячеек после выявления арматурной сетки на расстоянии не менее 150 мм от границ ярусов бетонирования при условии, что в радиусе 90 мм от центра отверстия нет видимых дефектов (трещины, сколы и наплывы бетона). Отверстие для заложения анкера должно быть расположено на расстоянии не менее 150 мм от края изделия.

Расстояние между отверстиями (местами испытаний) должно быть не менее 200 мм, глубина заложения анкера должна превышать размеры крупного заполнителя не менее чем в 1,2 раза.

2.2.1.3 Отверстия (шпуры) выполняют сверлильным, ударно-вращательным или ударным инструментом с энергией удара не более 2 Дж с использованием направляющей, обеспечивающей вертикальность отверстия к опорной плоскости. Допускаемое отклонение от перпендикулярности не более 1:25. Диаметр сверла (бура) должен быть (16+0,5) мм для анкера диаметром 16×35 мм и от 24 до 25 мм для анкеров диаметром 24×48 мм.

Отверстие (шпур) после сверления при необходимости откалибровать шлямбуром соответствующего диаметра, тщательно продуть сжатым воздухом, очистив от пыли и остатков бетона, после чего диаметр отверстия должен быть (16+1) мм, (24+1) мм. Для образования отверстий допускается применять закладные пробки.

Глубина отверстия должна составлять для анкерного устройства типа II, не менее:

65 мм (глубина заделки 48 мм); 50 мм (глубина заделки 35 мм).

2.2.1.4 Для подготовки анкерного устройства необходимо выполнить следующие действия:

– для модификации ПОС-60МГ4.ОД – навернуть на резьбовой хвостовик анкерного устройства тягу, до упора тяги в тарельчатую шайбу анкерного устройства;

– для остальных модификаций – навернуть на резьбовой хвостовик анкерного устройства тягу с микрометрической гайкой.

2.2.1.5 Заложить анкерное устройство с тягой в подготовленное отверстие до упора выравнивающей шайбы в поверхность бетона (рисунок 2.1 и 2.2) и создать предварительное напряжение в зоне установки анкера, для чего ключом на 19 мм (для ПОС-100МГ4У – ключом на 22 мм) довернуть тягу по часовой стрелке, не допуская вытягивания анкера из отверстия. Затяжку произвести с усилием (момент затяжки 4,5 – 5,0 кг·м).

2.2.2 Подготовка измерителя

2.2.2.1 Вращая рукоятку нагружения против часовой стрелки, привести силовозбудитель в исходное положение, при этом вылет винта силовозбудителя должен составлять (99 ± 1) мм.

2.2.2.2 Установить измеритель опорами на поверхность изделия, завести вилочный захват под головку тяги и совместить его ось с осью тяги.

2.2.2.3 Поворачивая измеритель вокруг тяги, найти устойчивое положение опор, при необходимости вывернуть один или два регулировочных винта до упора в поверхность изделия.

2.2.2.4 Выбрать зазоры между опорными поверхностями тяги и вилочного захвата, для чего довернуть вилочный захват в шток силовозбудителя.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.2.2.5 Довернуть микрометрическую гайку до упора в поверхность изделия и нанести на бетон видимую риску напротив нулевого деления шкалы гайки.


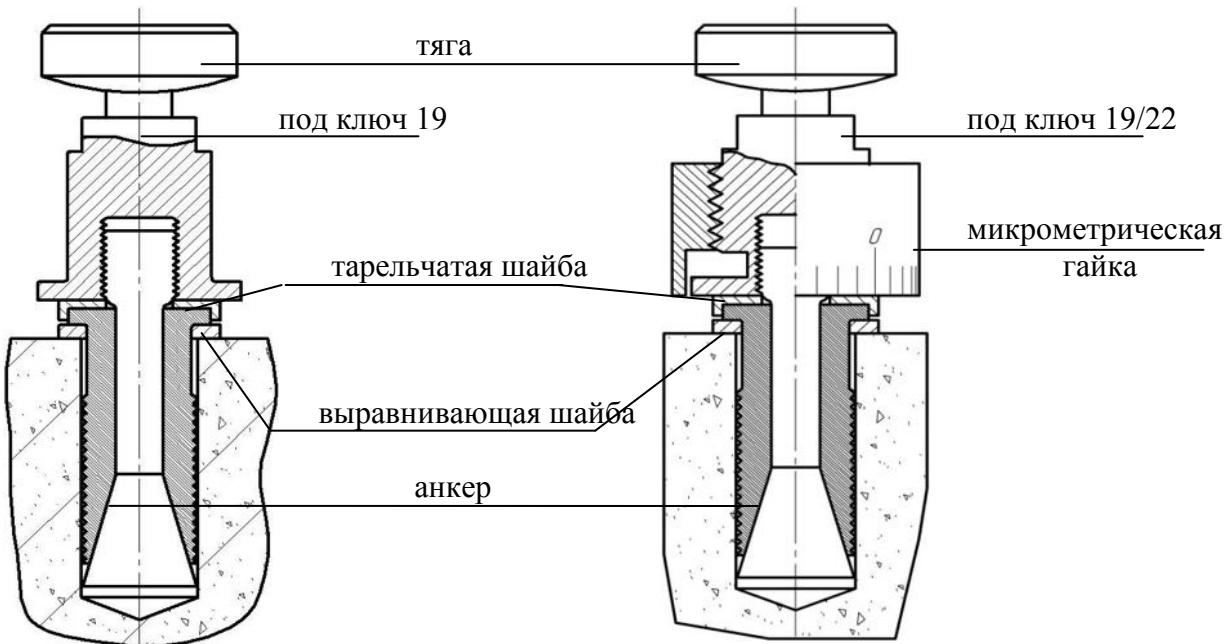


Рисунок 2.1 – Установка анкера
для мод. ПОС-60МГ4.ОД


Рисунок 2.2 – Установка анкера для
остальных модификаций

2.2.2.6 Подключить кабель силовозбудителя к разъему электронного блока и включить питание. На дисплее при этом отображается информацией о типе прибора, напряжении на элементах питания и о состоянии подсветки дисплея (включена/выключена), например:

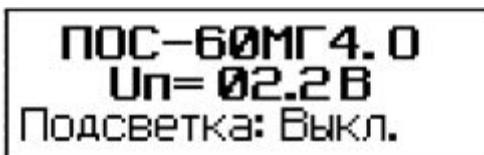

Включить (отключить) подсветку дисплея можно клавишами « \uparrow , \downarrow ».

Информация остается на дисплее в течение трех секунд, после чего появляется информация для ввода данных:

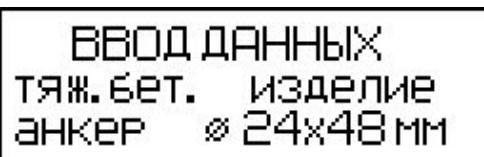

2.2.2.7 При помощи клавиш « \uparrow , \downarrow » выбрать требуемый вид бетона (тяжелый или легкий), нажать **ВВОД**. Пользователь может выбрать тип испытываемого изделия, для сохранения в архиве вместе с результатом измерений.

Затем, по миганию, клавишами « \uparrow , \downarrow » и **ВВОД** выбрать тип изделия и тип применяемого анкерного устройства ($\text{Ø}24\times48$ или $\text{Ø}16\times35$). При этом в формулу (1.1) для вычисления прочности бетона автоматически вводится значение коэффициента m_2 .


Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Примечания:


1. Анкера, поставляемые СКБ Стройприбор, имеют шаг нарезки разжимных губок $\Delta_P = 2$ мм, угол расклинивания бетона $\beta = (16 \pm 0,2)^\circ$.

2. Прибор снабжен устройством контроля разряда элементов питания. При появлении на дисплее сообщения о необходимости замены батареи необходимо прекратить испытания, отключить питание прибора и заменить элементы питания.


2.2.2.8 По окончании ввода данных на дисплее отображается информация:

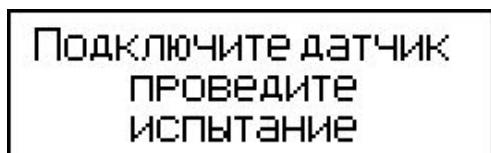

2.2.2.9 Подключить силовозбудитель к электронному блоку и нажатием клавиши **ВВОД** произвести автоподстройку измерителя, на дисплее отображается процесс автоподстройки:

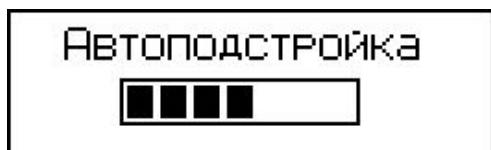

После чего измеритель устанавливается в режим «отрыв со скальванием»:

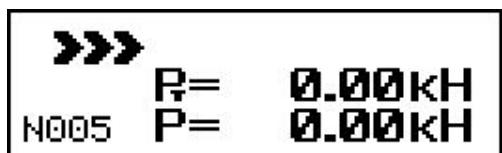

где: P_T – значение текущей силы, кН;

P – максимальное значение силы, фиксируемой прибором, кН.

2.3 Порядок работы в режиме «Отрыв со скальванием»

2.3.1 Для выполнения измерений необходимо, равномерно вращая рукоятку нагружения по часовой стрелке, провести нагружение анкера до контрольной силы или до отрыва фрагмента бетона и зафиксировать силу P . После чего довернуть микрометрическую гайку до упора в поверхность бетона и определить величину проскальзывания анкера Δh с точностью до $\pm 0,1$ мм (цена деления микрометрической гайки 0,1 мм).

Примечание – У измерителей, оснащенных датчиком перемещения (ПОС-60МГ4.ОД), измерение величины проскальзывания анкера производится автоматически, поэтому они не комплектуются микрометрической гайкой.

2.3.2 В процессе измерений скорость нагружения необходимо поддерживать в пределах от 1,5 до 3 кН/с.

Скорость нагружения отображается в верхней строке дисплея в виде символов **>>> □ □ □ □ □ <<<**.

Свечение символов **>>>** свидетельствует о необходимости увеличения скорости нагружения, поскольку она меньше 1,5 кН/с. При скорости нагружения более 3 кН/с. светятся символы **<<<**.

Свечение крайнего левого символа **□** соответствует скорости нагружения 1,5 кН/с, край-

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4


него правого символа □ соответствует 3 кН/с.

Примечание – При превышении максимально допустимого значения силы на дисплее отображается информация, сопровождаемая прерывистым звуковым сигналом, например:




В этом случае необходимо прекратить измерения и, вращая рукоятку нагружения против часовой стрелки, вернуть силовозбудитель в исходное положение (п. 2.2.2.1.).

На дисплее кратковременно отображается сообщение:

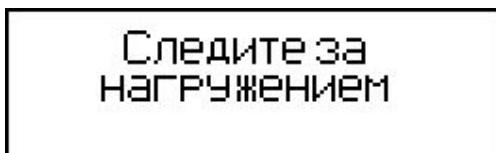


Измерения на данном изделии необходимо повторить с использованием анкера меньшей длины Ø16×35 мм.

2.3.3 Для вычисления прочности бетона нажать **ВВОД**, при этом производится автоматическое вычисление прочности бетона (R) по формуле (1.1), а дисплей имеет вид, например:

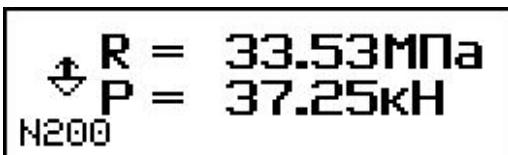

2.3.3.1 У измерителей, оснащенных датчиком перемещения (ПОС-60МГ4.ОД) нажатием клавиши **ВВОД**, выполнить корректировку проскальзывания анкера

2.3.3.2 У остальных модификаций для реализации корректировки значений P и R необходимо нажать клавишу **F**:

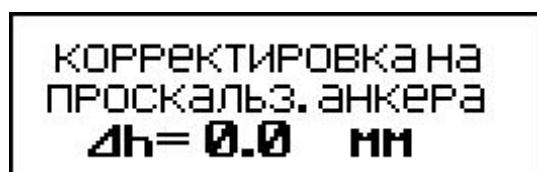

Используя клавиш « \uparrow , \downarrow » ввести значение Δh , считанное с микрометрической гайки, например 3,7 мм, и, нажатием клавиши **ВВОД** выполнить корректировку.

2.3.4 Если вырыва не произошло или величина проскальзывания анкера Δh превышает длину анкера h_h более чем на 10 %, то на дисплей выводится сообщение, например:



Результаты измерений аннулируют и выполняют повторно, закрепляя анкер вновь в том же или соседнем отверстии (шпуре).


Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.3.5 Если проскальзывание в пределах нормы, то необходимо рассчитать поправку по формуле:

$$\gamma = \frac{h_H^2}{(h_H - \Delta h)^2} \quad (2.1)$$

В этом случае измеренную силу P необходимо умножить на коэффициент γ и пересчитать заново значение R .

2.3.6 На дисплей выводятся откорректированные значения, например:

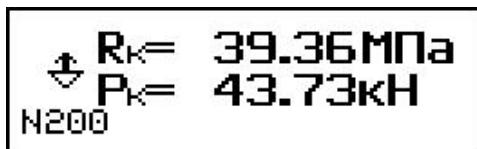

Значения R_k и P_k , R и P , а также Δh , заносятся в память измерителя и маркируются типом изделия, датой и временем измерений.

2.3.7 Необходимое количество измерений на одном участке:

- для анкеров с глубиной заделки 48 мм – одно;
- для анкеров с глубиной заделки 35 мм – два.


2.3.8 Для проведения повторных измерений на том же изделии без изменения исходных данных необходимо повторно нажать клавишу **ВВОД**, провести автоподстройку п. 2.2.2.9. и провести измерения в соответствии с п.п. 2.3.1...2.3.6.

2.3.9 Результаты измерений занести в протокол (Приложение А).


2.4 Порядок работы в режиме «Индивидуальная зависимость»

2.4.1 Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.2.2.1...2.2.2.6.


2.4.2 Войти в режим, выполнив операции по п. 1.4.2.2. Дисплей примет вид:

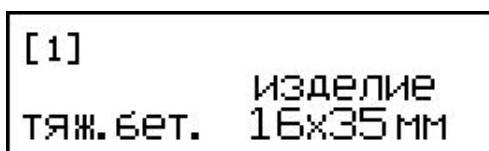

2.4.3 Клавишами «↑, ↓» установить номер требуемой зависимости [1]...[9] и нажать **ВВОД**, после чего на дисплей выводится сообщение:

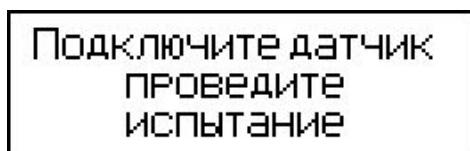

2.4.4 Нажатием клавиши **ВВОД** провести автоподстройку измерителя, после чего измеритель устанавливается в режим «отрыв со скальванием», например:

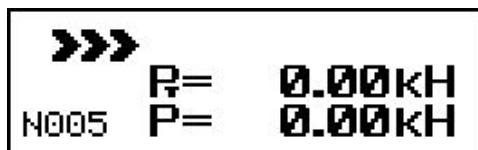


2.4.5 Провести измерения в соответствии с п. 2.3.1 ... 2.3.6.


Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.5 Порядок работы в режиме «Архив»

2.5.1 Для просмотра содержимого архива необходимо нажать клавишу **РЕЖИМ**, клавишами \uparrow , \downarrow переместить мигающее поле на пункт «Архив» и нажать **ВВОД**, на дисплее при этом высвечивается результат последнего записанного в архив измерения (3), например:

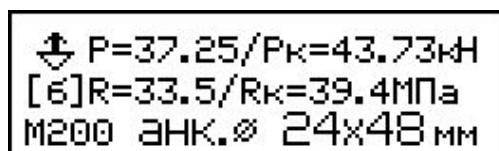

(3)

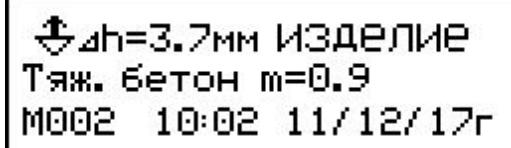

(4)

2.5.2 Нажатием клавиши **ВВОД** на дисплей можно вывести дополнительную информацию о виде бетона, типе испытанного изделия, значении коэффициента m_2 , дате и времени измерений (4). Для просмотра содержимого архива использовать клавиши \uparrow , \downarrow .

2.5.3 Для удаления содержимого архива необходимо нажать и удерживать в течение трех секунд клавишу **ВВОД** до появления на дисплее сообщения:



Клавишами \uparrow , \downarrow переместить мигающее поле на требуемый пункт «Да» («Нет») и, нажатием клавиши **ВВОД** выполнить операцию. При выборе пункта «Да» после нажатия клавиши **ВВОД** измеритель возвращается в основное меню (1). При выборе пункта «Нет» измеритель возвращается к экрану (3).

2.5.4 Для просмотра результатов измерений, выполненных в режиме «Индивидуальные зависимости», необходимо выполнить операции аналогично п. 2.5.1...2.5.2, при этом экран (4) дополнительно маркируется номером градуировочной зависимости, использованной при проведении измерений.

2.5.5 Возврат к экрану (1) производится кратковременным нажатием кнопки **ВВОД**.

2.5.6 Выход из режима – нажатием клавиши **РЕЖИМ**.

2.6 Порядок работы в режиме «ПК»

2.6.1 Войти в режим, выполнив операции по п. 1.4.2.2, на дисплей выводится сообщение:



2.6.2 Системные требования к ПК

Для работы программы необходима система, удовлетворяющая следующим требованиям:

- операционная система Windows 95, 98, 98SE, 2000, ME, XP, 7, 8, 10 © Microsoft Corp;
- один свободный USB-порт.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.6.3 Подключение прибора к ПК

Для передачи данных используется стандартный USB-порт, для подключения необходим свободный USB-порт. Подсоединить кабель, поставляемый в комплекте с измерителем, к компьютеру (разъем USB), и к соответствующему гнезду (разъем mini-USB) на боковой поверхности электронного блока.

2.6.4 Назначение, установка и возможности программы

2.6.4.1 Назначение программы

Программа для передачи данных предназначена для работы совместно с измерителем ПОС-МГ4 фирмы «СКБ Стройприбор». Программа позволяет передавать данные, записанные в архив измерителя, на компьютер.

2.6.4.2 Установка программы

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспечением к ПК;
- открыть папку «Programs» на накопителе;
- найти и открыть папку с названием вашего измерителя;
- начать установку, запустив файл Install.exe.

После загрузки нажать кнопку «Извлечь». По завершению установки программа будет доступна в меню «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПОС-МГ4».

2.6.4.3 Возможности программы:

– просмотр данных и занесение служебной информации в поле «Примечание» для каждого результата измерений;

- сортировка по любому столбцу таблицы;
- распечатка отчетов;
- дополнение таблиц из памяти измерителя (критерий: дата последней записи в таблице);
- экспорт отчетов в Excel;
- выделение цветом колонок таблицы;
- расчет среднего квадратического отклонения прочности бетона и коэффициента вариации.

2.6.4.4 Настройка USB-соединения

Для настройки USB-соединения необходимо подключить электронный блок к компьютеру через USB-порт и установить драйвер USB, который поставляется вместе с программой связи.

Автоматическая установка драйвера:

После того как ОС Windows обнаружила новое устройство, в мастере установки драйверов (рисунок 2.3), необходимо указать папку с USB драйвером (X:/Programs/ USB driver/) и нажать кнопку «Далее» (рисунок 2.4).

Ручная установка USB драйвера:

- подсоединить USB-флеш-накопитель с программным обеспечением к ПК;
- открыть папку «Programs» на накопителе;
- найти и открыть папку «USB driver»;
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDBUS.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить» (рисунок 2.5);
- нажать правой клавишей мыши на файле FTDPOR.T.INF в выпадающем меню выбрать пункт «Установить»;
- перезагрузить ОС Windows.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

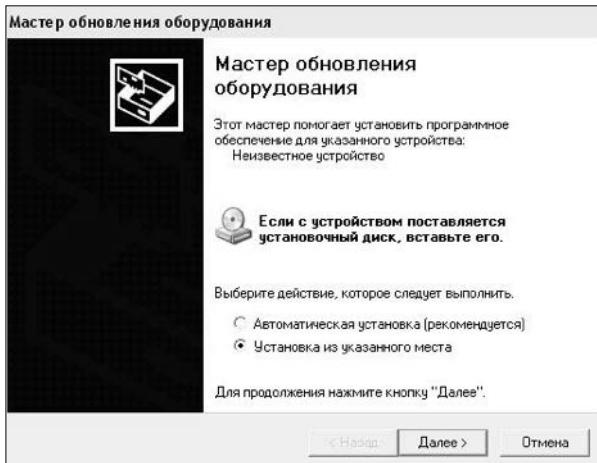


Рисунок 2.3 – Окно мастера обновления оборудования

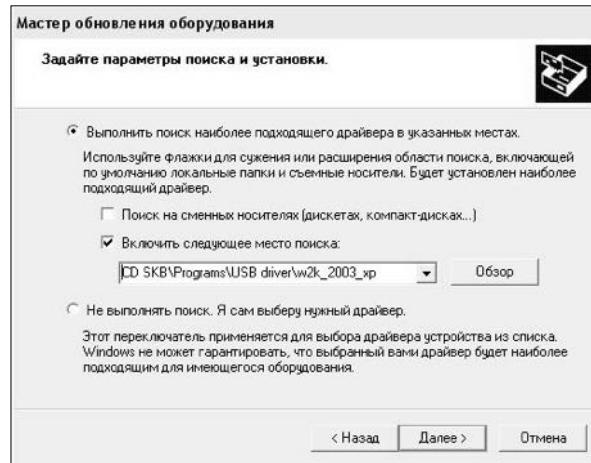


Рисунок 2.4 – Окно выбора драйвера для установки

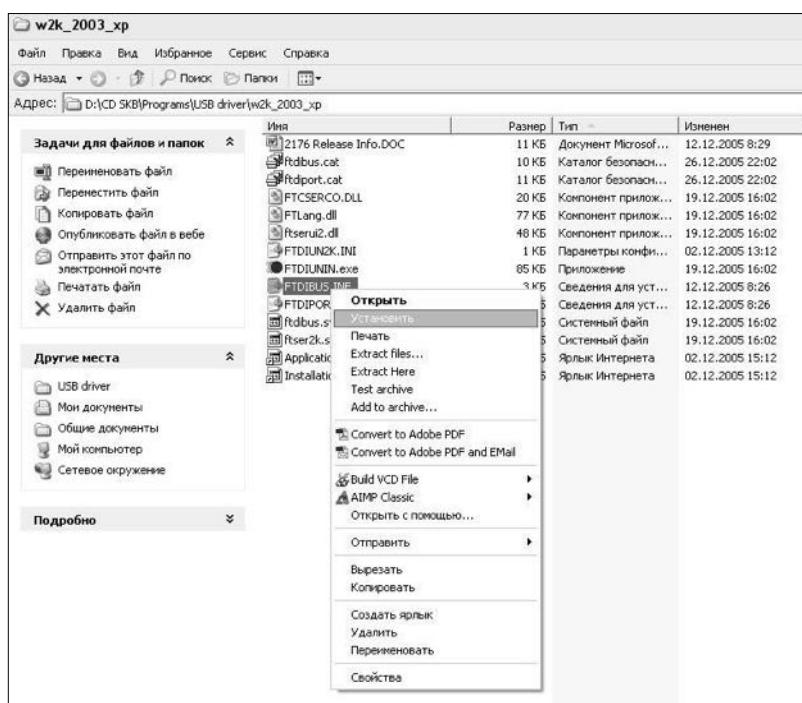


Рисунок 2.5 – Окно ручной установки драйвера

2.6.5 Прием данных с измерителя

2.6.5.1 Включить компьютер и запустить программу «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «ПОС-МГ4».

2.6.5.2 Подключить измеритель к ПК согласно п. 1.4.2.4.

При подключении измерителя через USB-порт после установки драйвера необходимо определить номер СОМ-порта:

- открыть ПУСК → Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств;
- открыть список портов Диспетчера Устройств → Порты ;
- найти строку «USB Serial Port (COM №)», в скобках указан номер СОМ-порта, если номер в скобках «1» настройка завершена - ничего менять не нужно, если номер не «1» необходимо вызвать окно свойств «USB Serial Port (COM №)» (правой клавишей мыши щелкнуть по строке USB Serial Port (COM №) и выбрать пункт меню «Свойства») (рисунок 2.6), перейти на вкладку «Параметры Окна», нажать кнопку «Дополнительно» (рисунок 2.7) и в выпадающем

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

списке «Номер Сом-порта» выбрать «СОМ 1» (рисунок 2.8), нажать кнопку «OK».

2.6.5.3 В программе для приема данных нажать на панели кнопку «Создать».

2.6.5.4 Ввести имя файла для будущей базы данных и нажать кнопку «Сохранить».

На экране отобразится процесс передачи данных с измерителя на компьютер. После передачи на экране данные будут отображены в табличном виде. Теперь можно:

- удалить ненужные данные;
- добавить примечание;
- экспортовать в Excel;
- распечатать отчет;
- рассчитать среднее квадратическое отклонение прочности бетона и коэффициента вариации.

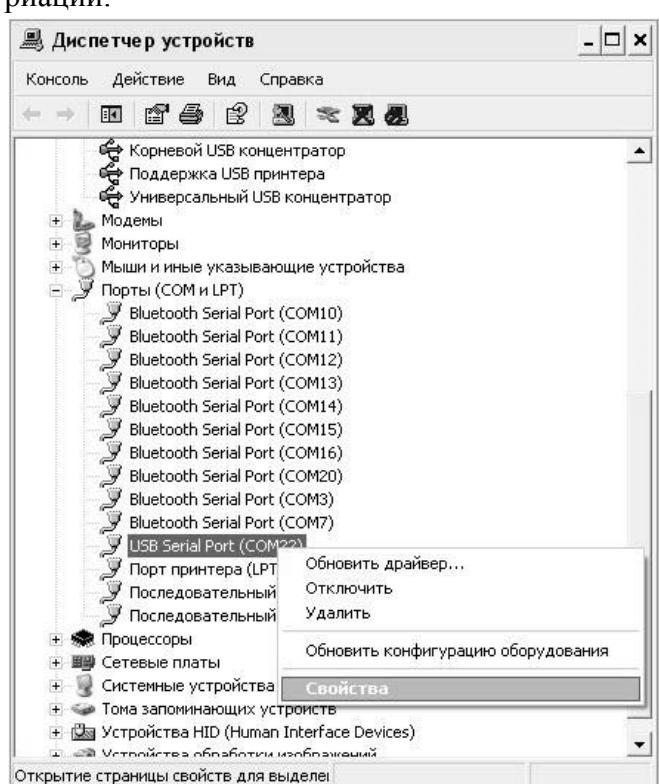


Рисунок 2.6 – Окно диспетчера устройств

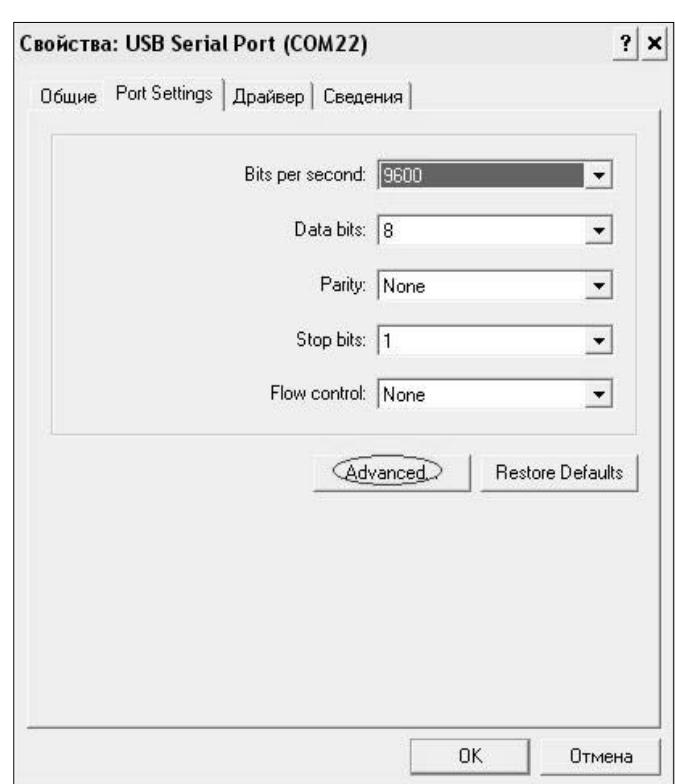


Рисунок 2.7 – Окно свойств USB-порта

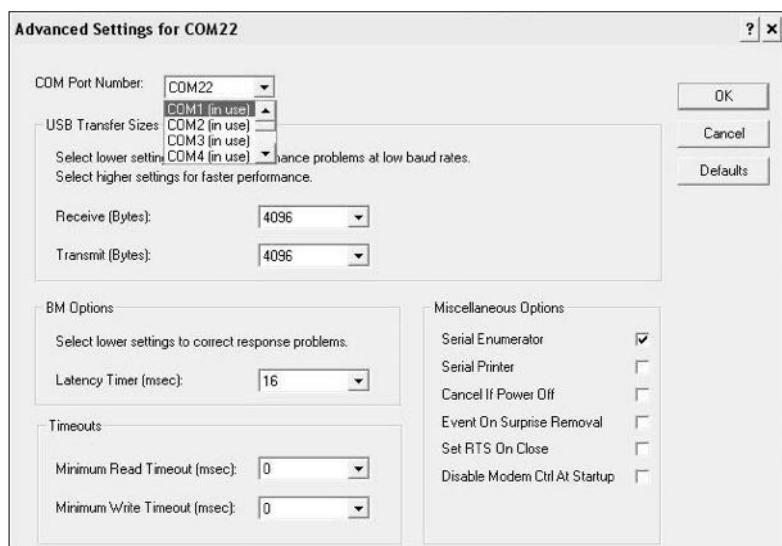


Рисунок 2.8 – Дополнительные настройки драйвера

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.6.5.5 Подробное описание работы с программой находится в файле справки «Пуск» – «Программы» – «Стройприбор» – «Помощь – ПОС-МГ4».


2.6.5.6 Если во время передачи данных произошел сбой, на экране ПК появляется сообщение: «Прибор не обнаружен. Проверьте правильность подключения измерителя согласно инструкции и убедитесь, что измеритель находится в режиме связи с ПК». В этом случае необходимо проверить подключение измерителя, целостность кабеля и работоспособность USB-порта компьютера, к которому подключен измеритель и повторить попытку, нажав кнопку «Создать».

2.6.6 Для возврата в основное меню нажать клавишу **РЕЖИМ**.

2.7 Установка часов

2.7.1 Для установки часов необходимо войти в режим «Часы», 1.4.2.5.

Дисплей примет вид:

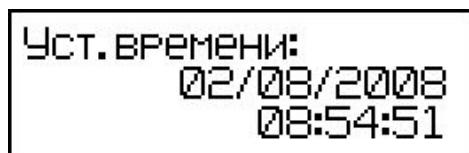


При необходимости изменения установок необходимо клавишей **ВВОД** активировать мигание даты, клавишами « \uparrow и \downarrow » установить ее значение и нажать **ВВОД**. Далее, аналогично, по миганию установить месяц, год, а затем часы, минуты и секунды.

2.7.2 Установленные, дата и время, сохраняются в программном устройстве измерителя не менее 3-х лет, после чего батарея CR-2032 должна быть заменена в условиях изготавителя.


2.7.3 Для возврата в основное меню нажать клавишу **РЕЖИМ**.

2.8 Запись градуировочной характеристики

2.8.1 Для записи в программное устройство измерителя градуировочных характеристик, установленных пользователем в соответствии с методикой ГОСТ 22690, необходимо нажатием клавиши **РЕЖИМ** войти в основное меню и, выполнив операции по п. 1.4..2.6, выбрать режим «Запись градуировочной характеристики». Дисплей при этом имеет вид:

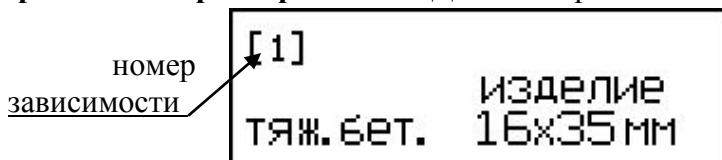

Данный режим предусматривает возможность ввода информации об испытываемом изделии, для сохранения в памяти вместе с результатом измерения и номером зависимости. Запись информации производится аналогично п. 2.2.2.7, после чего дисплей имеет вид:

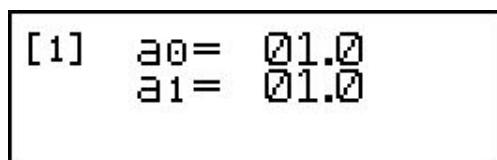

2.8.2 Нажатием клавиши « \uparrow » выбрать номер зависимости (от [1] до [9]) и зафиксировать клавишей **ВВОД**, после чего мигающее поле перемещается на поле коэффициента a_0 . Нажатием клавиш « \uparrow и \downarrow » установить значение коэффициента a_0 и зафиксировать нажатием **ВВОД**. Установка коэффициента a_1 производится аналогично.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

2.8.3 Для возврата в основное меню нажать **РЕЖИМ**.

Примечание – Коэффициенты a_0 и a_1 могут уточняться пользователем в любое время.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при неразрушающем контроле бетонных и железобетонных изделий на предприятиях стройиндустрии, стройках и при обследовании зданий и сооружений.

3.1.2 На обследование конструкции составляется задание, которое должно содержать схему обследования, перечень мероприятий, необходимых для обеспечения обследования и безопасности работ с указанием лиц, ответственных за их выполнение.

3.1.3 При работе на высоте более 1,3 м и на глубине более 1,3 м, а также при прохождении в пределах 15 м силовой электросети или электрифицированных путей необходимо строго соблюдать установленный порядок допуска к работам.

3.1.4 Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, действующей на стройке или предприятии, к которому относится обследуемый объект.

3.1.5 О начале, окончании и характере работ при обследовании необходимо уведомить прораба стройки, начальника участка или смены предприятия.

3.1.6 Зону выполнения обследований необходимо обозначить предупреждающими знаками.

3.1.7 При выполнении шпурлов с использованием электрических машин необходимо:

- обесточить проходящую в зоне испытаний скрытую электропроводку;
- обеспечить проводку напряжения от ближайшего щитка обрезиненным шнуром сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$;
- работать в диэлектрических перчатках и защитных очках;
- выбрать устойчивое положение, стоя на земле или специальных подмостях.

3.1.8 При подготовке шпурлов с использованием электронагревателей необходимо:

- использовать напряжение не более 42 В;
- работать в сухих брезентовых рукавицах;
- обеспечить проводку напряжения от ближайшего щитка обрезиненным шнуром сечением не менее $1,0 \text{ мм}^2$;
- отключать напряжение перед установкой и снятием нагревателей;
- заземлять металлические корпуса нагревателей;
- контакты подвода тока изолировать от попадания воды или пара;
- установить световую индикацию наличия напряжения;

3.1.9 При выполнении обследований на высоте более 1,3 м и глубине более 1,3 м необходимо:

- работать вдвоем;
- работать, стоя на специальных подмостях;
- обязательно пользоваться монтажным поясом и каской.

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Техническое обслуживание включает:

- профилактический осмотр;
- планово-профилактический и текущий ремонт.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

3.2.2 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от интенсивности эксплуатации измерителей, но не реже одного раза в год.

При профилактическом осмотре проверяется крепление органов управления, плавность их действия и четкость фиксации, состояние соединительных элементов, кабелей и лакокрасочного покрытия.

3.2.3 Планово-профилактический ремонт производится после истечения гарантийного срока не реже одного раза в год. Ремонт включает в себя внешний осмотр, замену органов управления и окраску измерителя (при необходимости).

3.2.4 При текущем ремонте устраняют неисправности, обнаруженные при эксплуатации измерителей. После ремонта проводится поверка/калибровка измерителей. Текущий ремонт и поверка / калибровка измерителей проводятся разработчиком-изготовителем.

3.2.5 При необходимости замены элемента питания (размещен под крышкой батарейного отсека на нижней стенке электронного блока):

- снять крышку батарейного отсека;
- извлечь неисправный элемент;
- протереть спиртом или бензином контакты батарейного отсека;
- установить новые элементы в отсек, соблюдая полярность в соответствии с обозначениями на колодке. Иное включение элементов питания может привести к выходу измерителя из строя.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Упакованные измерители должны храниться в закрытых сухих вентилируемых помещениях в не распакованном виде. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий 1Л по ГОСТ 15150

4.2 В воздухе помещения для хранения измерителей не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

4.3 Срок хранения измерителей в потребительской таре без переконсервации – не более одного года.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Допускается транспортирование измерителей в транспортной таре всеми видами транспорта, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150.

5.2 При транспортировании приборов должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое МС-300.6-97)

ПРОТОКОЛ выполнения натурных испытаний бетона

Строительные организации _____

Объект испытаний _____

Цель испытаний _____

Период обследования _____
дата

Температурный лист _____ °C

Сведения о конструкции:

сроки бетонирования _____

способ бетонирования _____

способ выдерживания _____

время
средняя температура бетона _____ °C

расположение швов, ярусов _____

вид армирования _____

Сведения о бетоне:

вид и крупность заполнения _____

состояние бетона (визуально) _____

средняя прочность (марка, класс) бетона
по паспорту (испытаниям образцов-кубов) _____

Средства измерений:

№ пп	Наименование	Тип, осн. хар-ки	Сведения о поверке или ка-либровке
1.			
2.			
3.			
4.			

Планирование измерений:

Схема измерений (количественная,
альтернативно-количественная) _____

Дозированный уровень нагружения, МПа _____

Количество участков измерений
в однородной зоне _____

Количество однородных зон
в конструкции _____

Глубина и схема нагрузений _____

Значение переводных
коэффициентов _____

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Погрешность (СКО) метода измерений _____

Подготовка конструкции:

Размеры шпурков \varnothing x, мм _____

Способ и режим предварительной обработки (прогрев, высушивание) _____

Результаты измерений:

Координаты участка	Показания силоизмерит.	Усилие вырыва, кН	Проскальзывание, мм
--------------------	------------------------	-------------------	---------------------

Основные измерения

Дополнительные измерения

Результаты обработки данных измерения прочности по участкам:

№ пп	Усилие вырыва, кН	Поправки		Прочность, МПа	Средняя прочность по участкам
		1	2		

Основные измерения

Дополнительные измерения

Результаты расчетов прочности:

Нижние границы прочности по зонам:

Зоны	Средние значения, МПа	СКО, МПа	Нижняя граница прочности, МПа

Нижние границы прочности по результатам дополнительных измерений по зонам:

Зоны	Средние значения, МПа	СКО, МПа	Нижняя граница прочности, МПа

Зоны с необеспеченной требуемой прочностью

Расчет нижней границы прочности партии бетона, конструкций, изделий
Средняя прочность, МПа _____ СКО, МПа _____

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

\check{R}_p , МПа _____

Вычисление среднего квадратического отклонения прочности бетона по формуле:

$$S = \left(S_{\text{M.O.C.}} + \frac{S_{\varepsilon p} \cdot R_{cp}}{100 \cdot (\sqrt{n} - 1)} \right)$$

где $S_{\text{M.O.C.}}$ – среднее квадратическое отклонение прочности по результатам испытаний конструкций или зоны конструкций методом отрыва со скальванием;

$S_{\varepsilon p}$ – средняя квадратическая ошибка градуировочной зависимости, принимаемая согласно таблице 3.1. настоящего Руководства;


R_{cp} – средняя прочность испытываемых конструкций или зоны.

Расчет прироста прочности после прогрева

Заключение _____

Испытания проводили _____


Сборочный чертеж анкерного устройства Ø24

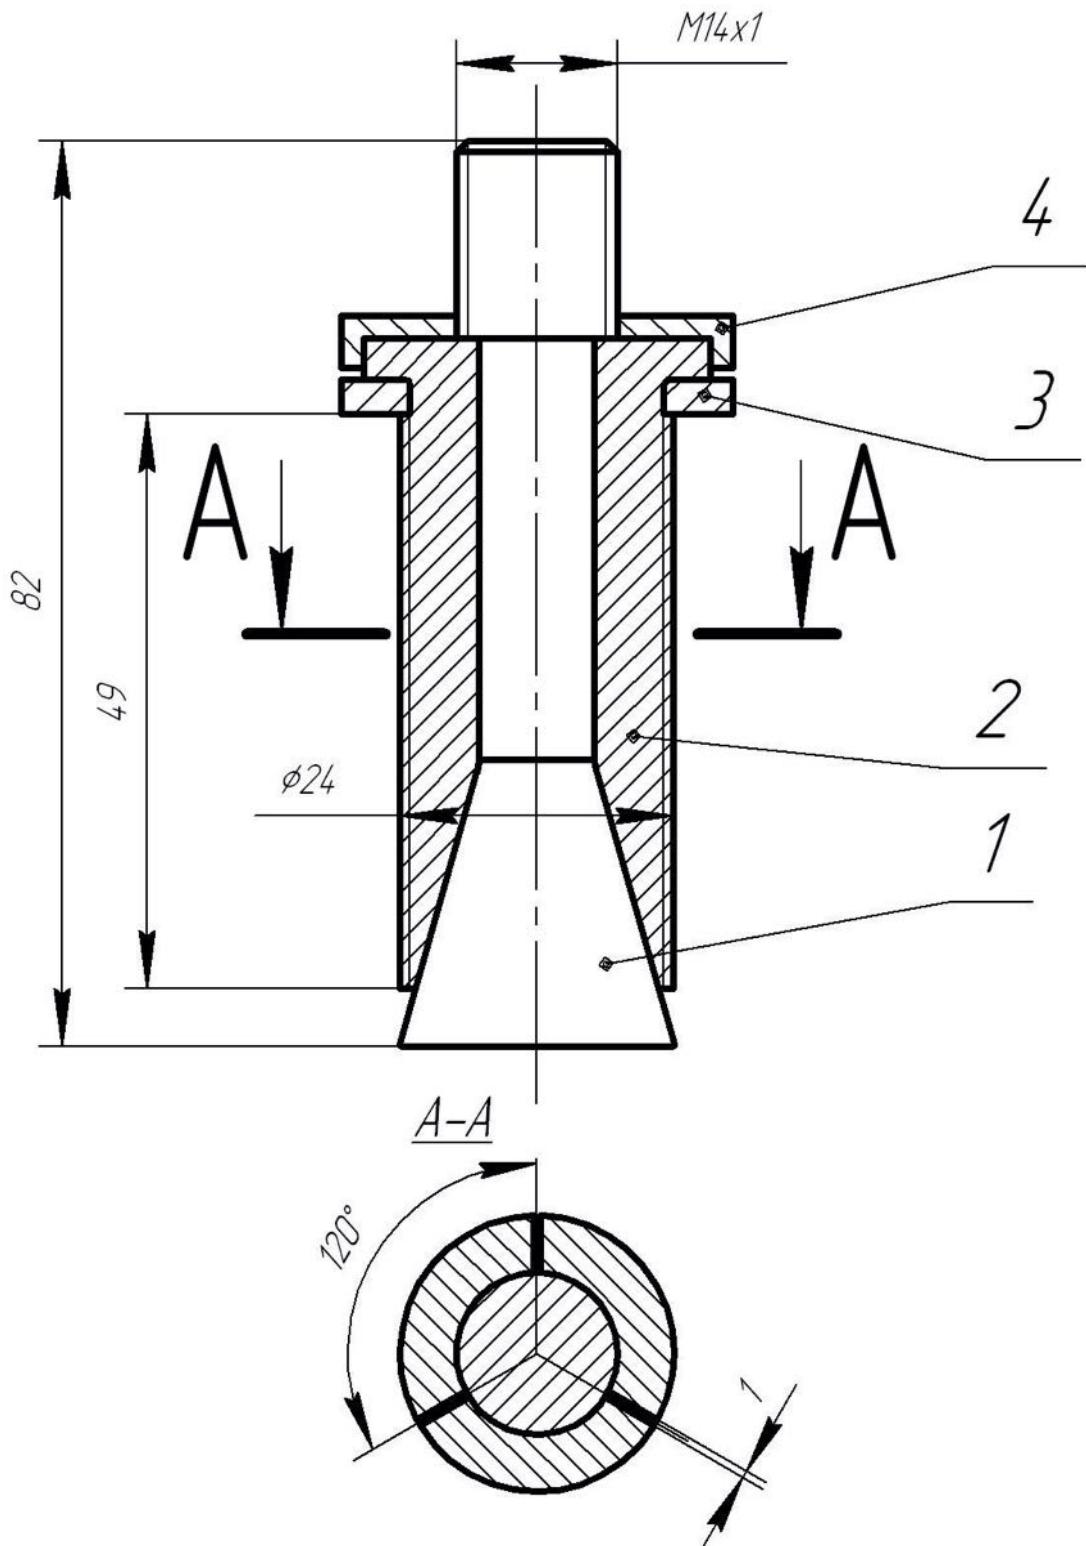

Цанга Ø24 в сборе

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Сборочный чертеж анкерного устройства Ø16

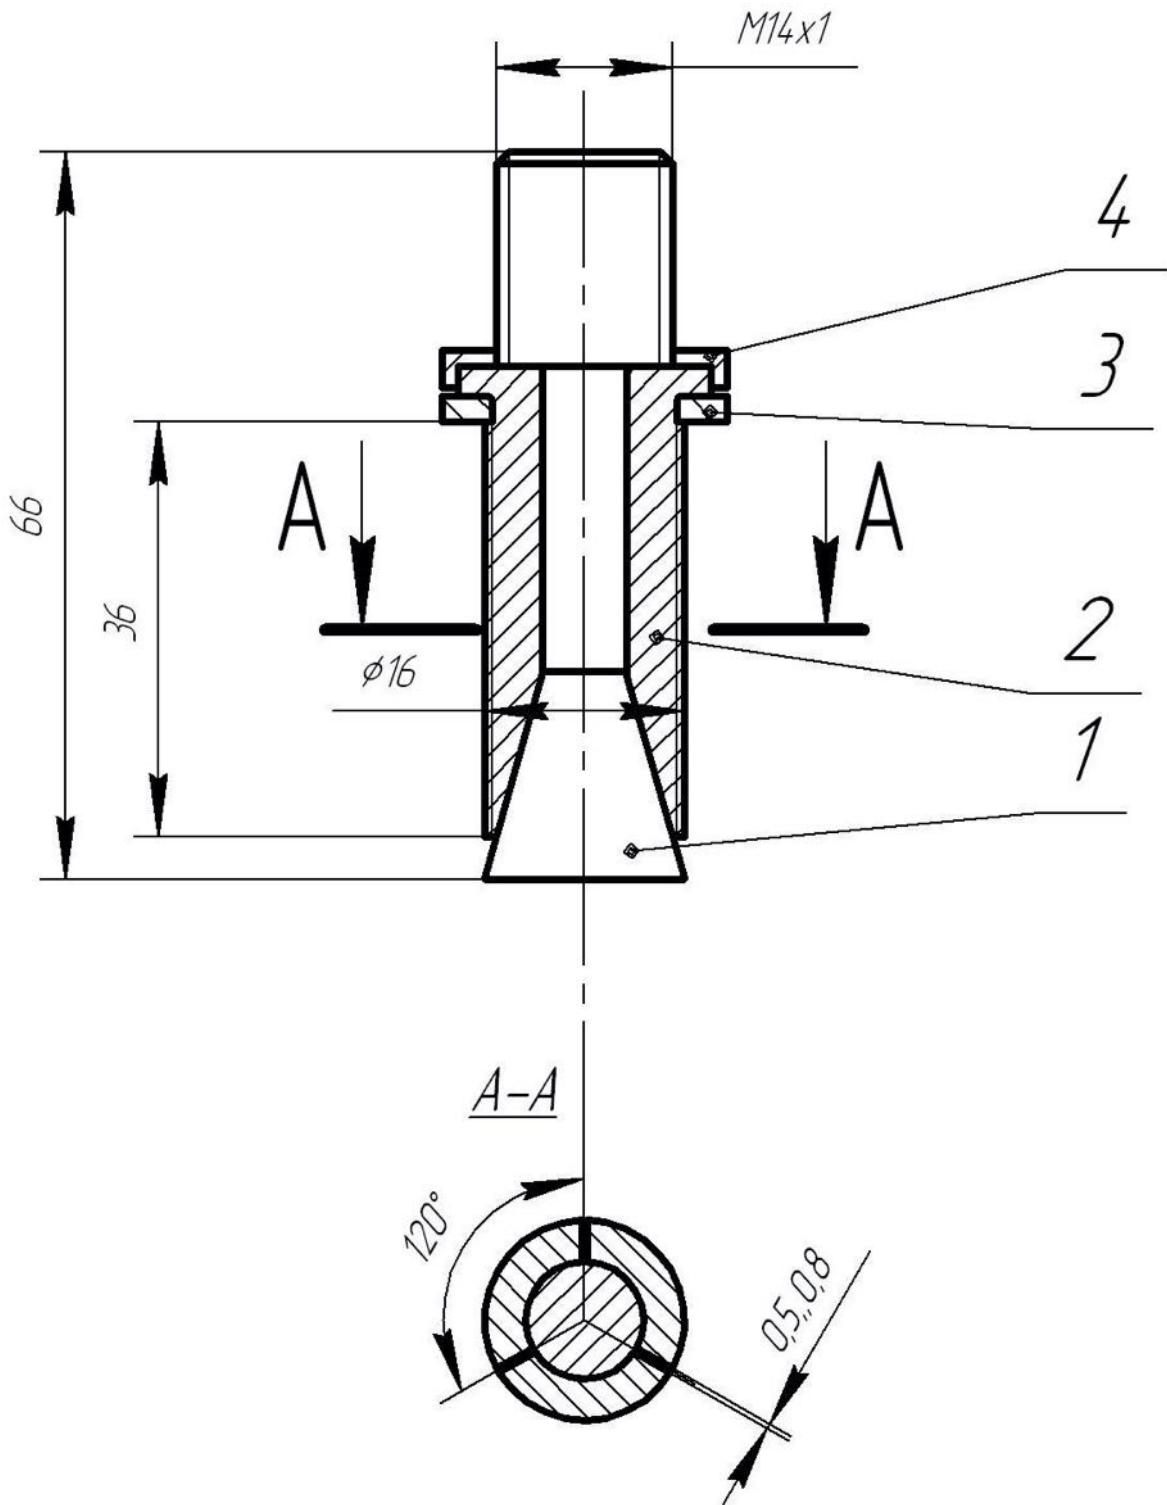

Цанга $\phi 16$ в сборе

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

ПАСПОРТ Измеритель прочности бетона ПОС-МГ4

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Измерители прочности бетона ПОС-МГ4 мод. ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД; ПОС-60МГ4.П; ПОС-100МГ4.У (далее по тексту - измерители) предназначены для измерений силы в процессе нагружения.

1.2 Область применения - контроль прочности бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные метрологические и технические характеристики, включая показатели точности, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы, кН	
– ПОС-60МГ4.О, ПОС-60МГ4.ОД, ПОС-60МГ4.П	от 5 до 60
– ПОС-100МГ4.У	от 7 до 100
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	± 2
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий, %/10 °C	± 0,8
Нормальные условия измерений	
– температура окружающего воздуха, °C	от +15 до +25
– относительная влажность воздуха, %, не более	80
Диапазон показаний прочности бетона, МПа	от 5 до 100
Электропитание измерителей:	
– от элементов питания напряжением, В	от 1,8 до 3,5
– от аккумуляторной батареи напряжением, В	от 3,3 до 4,5
Потребляемая мощность, Вт, не более	
– с элементами питания	0,3
– с аккумуляторной батареей	0,8
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее	9
Условия эксплуатации:	
– температура окружающего воздуха, °C	от – 20 до + 50
– относительная влажность воздуха, %, не более	95
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	5 000
Средний срок службы, лет	10

2.2 Максимальные габаритные размеры и масса измерителей для различных модификаций приведены в таблице 2

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Таблица 2 – Максимальные габаритные размеры и масса

Обозначение модификаций	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более ширина
	высота	ширина	высота	
ПОС-60МГ4.П	520	200	290	5,5
ПОС-60МГ4.П.1	550	90	220	4,5
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на трех опорах	650	200	290	6,4
ПОС-60МГ4.О; ПОС-60МГ4.ОД на двух опорах	620	230	250	4,5
ПОС-100МГ4.У	660	200	230	12,4

2.3 Идентификационные данные программного обеспечения (ПО) приведены в табл. 3
Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	POS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	V1.01
Цифровой идентификатор ПО	E7F9

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование и условное обозначение	Кол-во	Примечание
Блок электронный	1 шт.	
Силовозбудитель с опорной плитой	1 шт.	
Тяга с микрометрической гайкой	1 шт.	Кроме ПОС-50МГ4.ОД
Вилочный захват	1 шт.	
Анкерное устройство Ø24мм	1 шт.	
Анкерное устройство Ø16мм	2 шт.	
Руководство по эксплуатации. Паспорт	1 экз.	
Бур Ø16 мм	1 шт.	
Бур Ø25 мм	1 шт.	
Шлямбур Ø16мм	1 шт.	
Гаечный ключ 19 мм	1 шт.	ПОС-50МГ4.О, ПОС-50МГ4.ОД, ПОС-50МГ4.П
Гаечный ключ 22 мм	1 шт.	ПОС-50МГ4.У
Резиновая груша	1 шт.	
Ремень	1 шт.	По спецзаказу
Кабель связи с ПК	1 шт.	USB/mini-USB
USB-флеш-накопитель с программным обеспечением	1 шт.	
Упаковочный кейс	1 шт.	

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Проверка измерителя по документу МП 26.51.62.120-007-2019 «Измерители прочности бетона ПОС-МГ4. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Челябинский ЦСМ» 08.10.2019.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Измеритель прочности бетона ПОС-_____ МГ4_____ №_____ соответствует требованиям ТУ 26.51.62.120-007-12585810-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» 20____ г.

Дата продажи «_____» 20____ г.

М.П. _____
(подпись лиц, ответственных за приемку)

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерителя требованиям ТУ 26.51.62.120-007-12585810-2019 при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим РЭ.

6.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с даты продажи измерителя.

6.3 В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты.

Гарантийные обязательства не распространяются на измеритель с нарушенным клеймом изготовителя и имеющие грубые механические повреждения, а также на элементы питания.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «Челябинский ЦСМ»)

СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «СКБ Стройприбор»



В.В. Гулунов

2019

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ФБУ «Челябинский ЦСМ»



О.Ю. Матанцева

2019

ИЗМЕРИТЕЛИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
ПОС-МГ4

Методика поверки
МП 26.51.62.120-007-2019

г. Челябинск
2019

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

Настоящая методика поверки, распространяется на измерители прочности бетона ПОС-МГ4 (далее по тексту - измерители), выпускаемые по технической документации ООО «СКБ Стройприбор» и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Настоящая методика поверки распространяется на ранее выпускаемые измерители прочности бетона ПОС-50МГ4.

Интервал между поверками – 12 месяцев.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	№ пункта МП	Проведение операции при	
		первичной проверке	периодической проверке
Внешний осмотр	4.1	да	да
Проверка соответствия программного обеспечения		да	да
Опробование	4.2	да	да
Определение относительной погрешности измерений силы	4.4	да	да

1.2 Поверка может быть прекращена после выполнения любой из операций, в результате которой получены отрицательные результаты.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки указанные в таблице 2

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.4	Рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014, динамометры растяжения ДМР-2,5/1-1МГ4 диапазон измерений от 0,05 до 2,5 кН; ДМР-10/1МГ4 диапазон измерений от 2,0 до 100,0 кН; относительная погрешность $\pm 0,24\%$
Вспомогательное оборудование	
6.4	Стенд

Примечание – Допускается применение средств поверки, не приведенных в табл.1, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3 Требования к квалификации поверителей

Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке, имеющих высшее или среднее техническое образование и практический опыт в области механических измерений.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

4 Требования безопасности

При проведении поверки измерителей, следует соблюдаться требования безопасности устанавливаемые руководством по эксплуатации на измерители и руководством по эксплуатации используемых при поверке средств измерений.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха – $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха – не более 80 %;

5.2 Поверяемый измеритель и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- соответствие измерителей требованиям технической документации фирмы-изготовителя в части комплектности (согласно паспорту) и маркировки (наличие товарного знака, модификации, заводского номера, даты выпуска);
- отсутствие механических повреждений на измерительных и других наружных поверхностях деталей, которые могут повлиять на работоспособность измерителя;
- наличие элементов питания.

6.2 Проверка соответствия программного обеспечения (ПО)

Для поверки идентификационных данных ПО включить электронный блок клавишей «F», после звукового сигнала нажать и удерживать клавишу «РЕЖИМ». Идентификационные данные ПО, отображаемые на дисплее электронного блока должны соответствовать данным описания типа ПОС-МГ4.

6.3 Опробование

При опробовании проверяют:

- правильность прохождения теста при включении электронного блока, изображение цифр на дисплее должно быть четким;
- обеспечение нагружающим устройством равномерного приложения силы;
- отсутствие без нагрузки показаний на дисплее.

6.4 Определение относительной погрешности измерений силы

6.4.1 Для проведения измерений измеритель (1) и динамометр (3) установить на стенд (2) (рисунок 1). Вращая рукоятку силовозбудителя по часовой стрелке выбрать зазоры в винтовых соединениях, включить питание и провести автоподстройку измерителя и динамометра в соответствии с РЭ.

6.4.2 Для обжатия винтовых соединений измеритель нагружают максимальной силой и выдерживают в течение 5 минут. После снятия нагрузки вновь проводят автоподстройку измерителя и динамометра.

Измеритель прочности бетона ПОС - МГ4

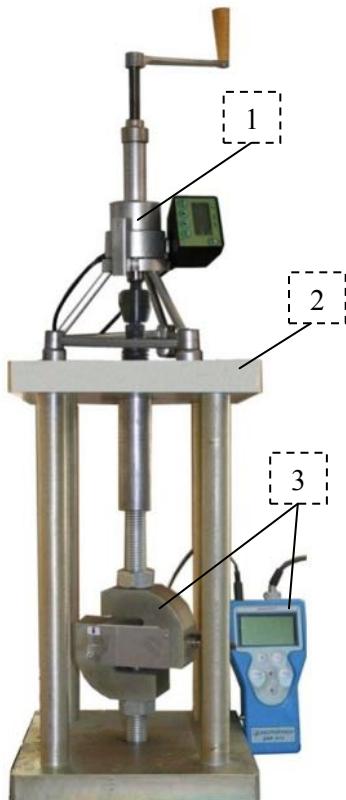


Рисунок 1

6.4.3 Измеритель нагружают силой с возрастающими значениями ступенями (не менее шести), равномерно распределенными по диапазону измерений от наименьшего предела измерений до наибольшего предела измерений.

6.4.4 Относительную погрешность определить по формуле:

$$\delta = \frac{F_{изм.} - F_{д}}{F_{д}} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

$F_{изм.}$ – измеренное значение силы в i-той точке диапазона, кН

$F_{д}$ – действительное значение силы в i-той точке диапазона, кН

6.4.5 Результаты поверки считать положительными, если относительная погрешность измерений силы во всем диапазоне измерений находится в пределах $\pm 2 \%$.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке по форме приложения 1 Приказа Минпромторга России № 1815.

7.2 При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности по форме приложения 2 Приказа Минпромторга России № 1815.