



- кнопка «Ввод»,
- кнопка «<»,
- кнопка «>»,
- индикатор усилия ниже заданного значения, светодиод синего цвета,
- индикатор усилия выше заданного значения, светодиод зелёного цвета,
- индикатор разряда батарей более чем на 80%, светодиод желтого цвета,
- индикатор полного разряда батарей, светодиод красного цвета.

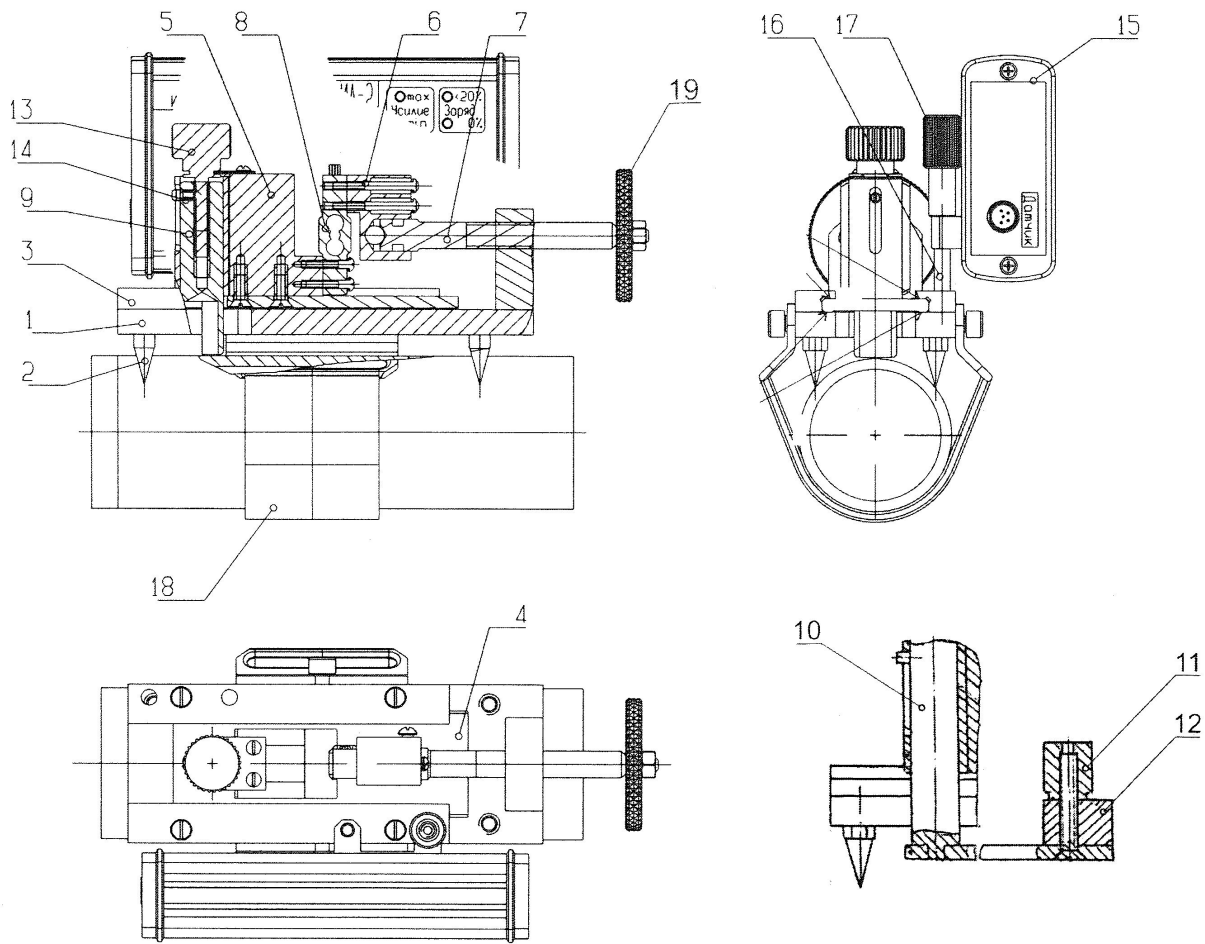

1 - плита, 2 - фиксирующие опоры, 3 - направляющая, 4 - плита, 5 - корпус, 6 - кронштейн, 7 - шток, 8 - тензодатчик, 9 - шток, 10 - прижим, 11 - гайка, 12 - зажим, 13 - винт, 14 - винт, 15 - электронный блок, 16 - направляющая, 17 - винт крепления блока, 18 - фиксирующий ремень, 19 - маховичек

Рисунок 4.1

7.2.5	Смпб 10.10.19

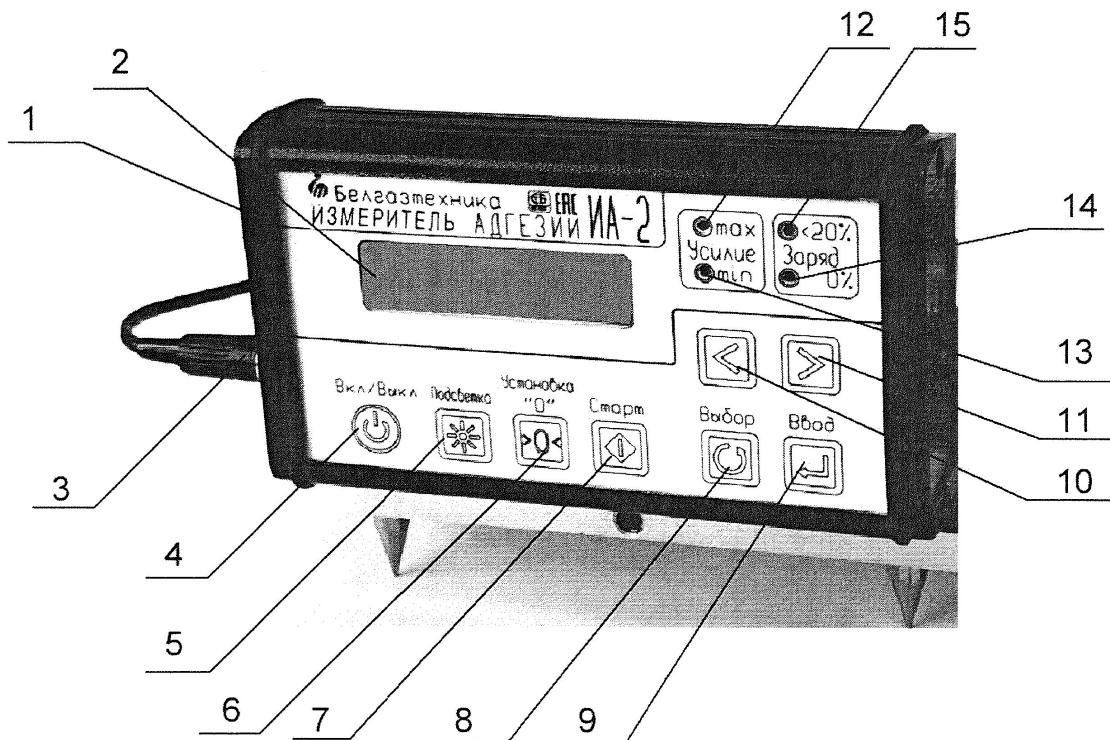

1 – корпус электронного блока, 2 – LCD индикатор, 3 – разъем подключения тензодатчика, 4 – кнопка включения/отключения питания, 5 – кнопка включения/отключения подсветки LCD индикатора, 6 – кнопка корректировки нулевого значения, 7 – кнопка запуска измерения в полуавтоматическом режиме, 8 – кнопка выбора экрана, 9 – кнопка запоминания показаний, 10 – кнопка изменения вводимых значений с уменьшением, 11 – кнопка изменения вводимых значений с увеличением, 12 – индикатор усилия выше заданного в полуавтоматическом режиме, 13 – индикатор усилия ниже заданного в полуавтоматическом режиме, 14 - индикатор полного разряда батарей, 15 – индикатор заряда батарей менее чем на 20%.

Рисунок 4.2

	10.10.19
4.23	



1 - индикатор подключения зарядного устройства, 2 - индикатор заряда батарей, 3 – разъём подключения зарядного устройства.

Рисунок 4.3

4.2 Включение и отключения прибора осуществляется нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».

Кнопка «Подсветка» предназначена для включения и отключения подсветки LCD индикатора.

Кнопка «Установка "0"» предназначена для корректировки нулевого значения.

Кнопка «Старт» предназначена для запуска измерения и сохранения значений в полуавтоматическом режиме.

Кнопка «Выбор» предназначена для смены экранов, вход в режимы настроек. Смена экранов осуществляется последовательным нажатием на кнопку.

Кнопка «Ввод» предназначена для запоминания показаний. При нажатии происходит запоминание значений и на индикаторе во второй строке отображается «*».

Кнопка «<» предназначена для изменения вводимых значений с уменьшением, так же для входа в режимы установки значений настроечных экранов.

Кнопка «>» предназначена для изменения вводимых значений с увеличением.

При включении прибора на индикаторе отображается экран 1 (рисунок 4.4).

	10.10.19
903	

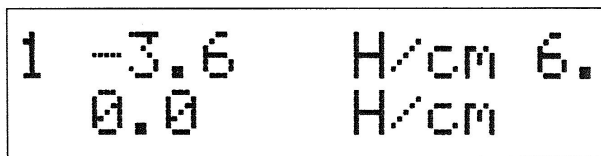


Рисунок 4.4

В верхней строке отображается номер экрана, показания тензодатчика пересчитанные в Н/см, заданное время измерения в полуавтоматическом режиме (секунды). В нижней строке – последнее запомненное значение тензодатчика в Н/см. Для просмотра времени и даты последнего запомненного значения, необходимо нажать и удерживать около 1 сек. кнопку «<<», при этом на верхней строке будет отображаться время и дата, а на нижней – сохранённое значение и номер ячейки памяти (рисунок 4.5). Просмотр предыдущих значений осуществляется кнопкой «>>». Возврат в режим измерения производится кнопкой «Выбор» или «Старт».

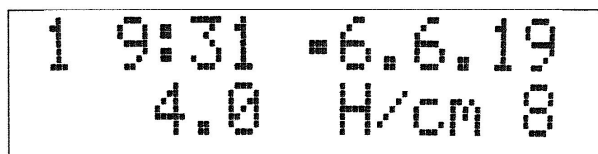


Рисунок 4.5

Прибор содержит 11 экранов. Первые 3 экрана предназначены для измерения, оставшиеся 8 для настроек и просмотра установленных значений. Переключение между экранами осуществляется кнопкой «Выбор», возврат к первому экрану - кнопкой «Старт».

Экран 2 (рисунок 4.6) отображает в верхней строке номер экрана, показания тензодатчика пересчитанные в кПа (Н/см²), в нижней строке – последнее запомненное значение тензодатчика в кПа. Запоминание производится нажатием на кнопку «Ввод».

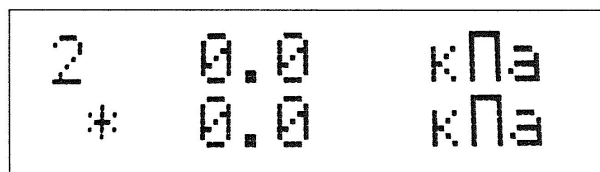


Рисунок 4.6

	10.10.19
	983

Экран 3 (рисунок 4.7) отображает в верхней строке номер экрана, показания тензодатчика в Н, в нижней строке – последнее запомненное значение тензодатчика в Н. Запоминание производится нажатием на кнопку «Ввод».

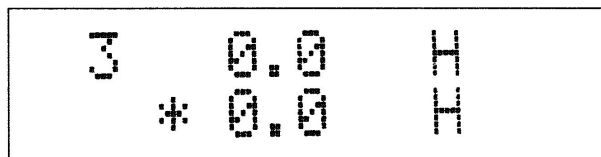


Рисунок 4.7

Экран 4 (рисунок 4.8) отображает в верхней строке номер экрана, в нижней строке – заданное время измерения полуавтоматическом режиме в секундах (в пределах от 1 до 30 с), переход в режим установки осуществляется нажатием кнопки «<», в нижней строке отображает – устанавливаемые значения времени измерения. Смена значений производится кнопками «<<» и «>>», установка - нажатием кнопки «Ввод».

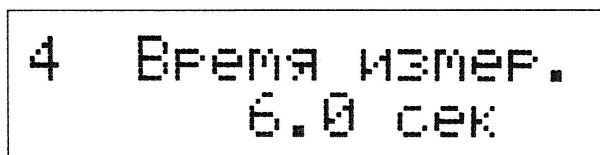


Рисунок 4.8

Экран 5 (рисунок 4.9) отображает в верхней строке номер экрана, в нижней строке – заданную максимальную адгезию в Н/см для измерения полуавтоматическом режиме, в случае превышения в процессе измерения загорается индикатор максимального усилия. Переход в режим установки осуществляется нажатием кнопки «<», в нижней строке отображает устанавливаемые значения адгезии (в пределах от 1 до 100 Н/см). Смена значений производится кнопками «<<» и «>>», установка - нажатием кнопки «Ввод».

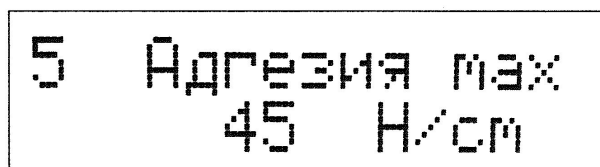


Рисунок 4.9

	61.01.19
	С.С.С.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	14-18.4.00.000 РЭ

Лист
11

Экран 9 (рисунок 4.13) отображает в верхней строке номер экрана, дату проведённого измерения, в нижней строке – запомненное значение в Н/см, время проведения измерения. Просмотр журнала производится кнопками «<» и «>».

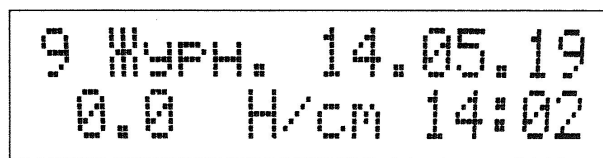


Рисунок 4.13

Экран 10 (рисунок 4.14) отображает в верхней строке номер экрана, в нижней строке – часы реального времени.

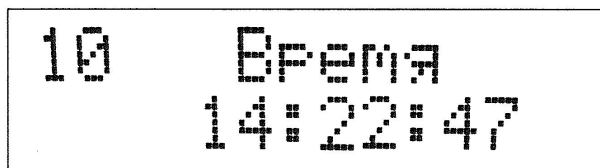


Рисунок 4.14

Экран 10 - режим установки часов реального времени (рисунок 4.15), переход в режим установки осуществляется нажатием кнопки «<», в нижней строке отображает – устанавливаемые значения часов реального времени, изменение производится нажатием кнопки «>». Для установки необходимо ввести заданные значения и нажать кнопку «Ввод».

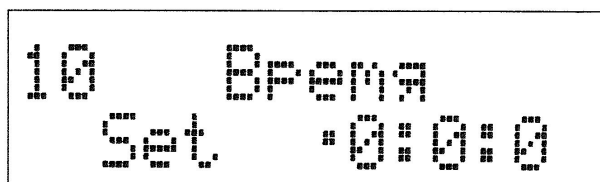


Рисунок 4.15

Экран 11 (рисунок 4.16) отображает в верхней строке номер экрана, в нижней строке – дату.

	61.01.01 РМ
	См. 10.10.19
	423

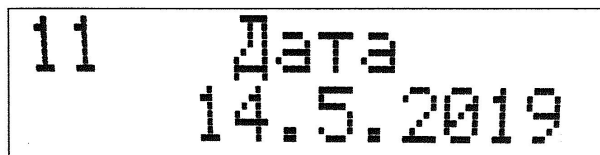


Рисунок 4.16

Экран 11 - режим установки даты (рис.4.17), переход в режим установки осуществляется нажатием кнопки «<>», в нижней строке отображает устанавливаемые значения даты, изменение производится нажатием кнопки «>>». Для установки необходимо ввести заданные значения и нажать кнопку «Ввод».

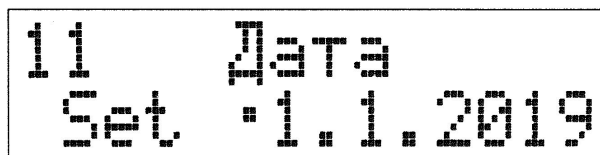


Рисунок 4.17

Автоматическое отключение прибора происходит через 10 минут после включения.

При разрядке аккумуляторных батарей до 2,3 В на приборе загорается желтый светодиод.

При полной разрядке аккумуляторных батарей гаснет жёлтый и загорается красный светодиод, гаснет дисплей и прибор отключается. Нажатие кнопки включения при разряженных аккумуляторных батареях включает красный индикатор - "Заряд 0%" и прибор работает в течение 1-2 сек. пока удерживается кнопка "Вкл/Выкл", при отпускании кнопки питание прибора отключается.

Аккумуляторная батарея, состоящая из двух последовательно соединенных элементов. Конструкция аккумуляторной батареи исключает возможность замыкания между соседними аккумуляторами.

4.6 Прибор комплектуется для зарядки аккумуляторов сетевым адаптером.

	6.10.19
	СВЗ

- в режиме заряда прибор рекомендуется оставлять в выключенном состоянии;

- **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения преждевременного выхода из строя АКБ, использование иных сетевых адаптеров для зарядки запрещено.

6.1.2 Проверить осмотром:

- целостность измерителя;

- надежность крепления винтами верхней и нижней крышек и их пломбировку.

Эксплуатация прибора с поврежденными деталями, элементами и нарушенной пломбировкой запрещается.

6.2 При определении усилия прилипания битумного покрытия установить в корпус 5 шток 9.

При определении усилия прилипания полимерного покрытия установить в корпус 5 зажим 12 с гайкой 11, прижимом 10 (см. рисунок 4.1).

6.3 Произвести подготовительные работы в месте определения адгезии. Работа выполняется ножом или сверлом, входящими в комплект поставки.

Схема вырезки полимерного покрытия показана на рисунке 6.1, а схема подготовки битумного покрытия показана на рисунке 6.2.

6.4 Для определения усилия прилипания полимерного покрытия ножом вырезать полосу изоляционного покрытия шириной 10 мм (данные по ширине полосы вносятся в электронный блок – экран 7). Надрезать ножом конец вырезанной полосы и приподнять его на величину 15 - 20 мм для закрепления полосы в зажиме 12 прибора, как показано на рисунке 6.3. Установить прижим 10 в корпус 5 прибора, зафиксировав его винтом 13 от выпадания. Установить прибор на изоляционное покрытие так, чтобы был предварительный натяг вырезанной полосы, а опоры вошли в защитное покрытие, для жёсткой фиксации к трубопроводу стянуть ремнём 18. Вращая винт 13 установить угол отслаивания покрытия приблизительно равный 180° , зафиксировать винт 13 винтом 14. Включить электронный блок. Включение прибора осуществляется нажатием на кнопку «Вкл/Выкл» и удерживанием около 1 с.

Выключение электронного блока осуществляется кратковременным нажатием на кнопку «Вкл/Выкл».

Автоматическое отключение прибора происходит через программно установленный изготовителем промежуток времени 10 минут.

	Сверт 10.10.19
	423

									Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	14-18.4.00.000 РЭ				16

При вращении маховичка 19 усилие передаётся через тензодатчик 8 прижиму 10, тянущему полосу изоляционного материала от среза покрытия. Усилие нарастает до величины, необходимой для отслаивания покрытия. Продолжая вращать маховичек, добиваются устойчивого отслаивания, фиксируемого электронным блоком 15 (Экран 1).

6.5 Для определения усилия прилипания битумного покрытия при помощи специального сверла и ножа в изоляционном покрытии вырезать образец диаметром 12 мм до металла трубы (площадь подготовленного образца получаемая сверлом, входящим в комплект поставки равна 1 см²). Вращение сверла осуществлять ручной дрелью, при этом скорость вращения сверла рекомендуется не более 30 об/мин.

Во избежание залипания образца изоляционного покрытия во внутренней полости сверла его режущую поверхность необходимо очистить неэтилированным бензином или растворителем «НЕФРАС», а затем смазать технической смазкой (пластичной – типа солидол Ж-СКа 2/6-2 ГОСТ 1033-79 или аналогичной, либо жидким индустриальным маслом – типа И-5А ГОСТ 20799-88 или аналогичной).

Установить прибор на изоляционное покрытие так, чтобы передняя грань штока 9 находилась против торцовой плоскости вырезанного образца (рисунок 6.4). Винтом 13 поднять шток 9 (см. рисунок 4.1) в верхнее крайнее положение, затем нажать на корпус прибора, чтобы опоры 2 вошли в защитное покрытие, для жёсткой фиксации к трубопроводу стянуть ремнём 18. С помощью винта 13 подвести шток 9 до касания с металлической поверхностью трубы, зафиксировать винт 13 винтом 14. При вращении маховичка 19 усилие передаётся через тензодатчик 8 штоку 9 упирающегося в срез покрытия. Усилие нарастает до величины необходимой для сдвига образца изоляционного покрытия. Величина адгезии фиксируется электронным блоком 15 (Экран 2).

Допускается подготовку поверхностей для определения усилия прилипания битумного покрытия проводить в соответствии с требованиями СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (Приложение Б пункты Б.2.2.2 и Б.2.2.3).

6.6 Электронный блок обеспечивает измерение усилия адгезии в Н/см, кПа и Н, экраны 1, 2 и 3 соответственно. Запоминание измеренных значений усилия производится кнопкой «Ввод» (экран 1, 2, 3) – ручной режим, кнопкой «Старт» (экран 1) – полуавтоматический режим. По окончании измерения в полуавтоматическом режиме подаётся звуковой сигнал.

При разрядке аккумуляторных батарей до 2,3 В на передней панели электронного блока загорается желтый светодиод.

	10.10.19
423	

