

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА



КонтрАвт®

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ



Прибор зарегистрирован в Госреестре средств измерений под № 17977-09  
Свидетельство RU.C.34.011.A № 35954 от 01.09.2014



Регуляторы имеют Сертификат соответствия Таможенного союза  
№ TC RU C-RU.ГБ05.В.00834. Серия RU № 0194195 от 28.11.2014



Серебряный диплом программы “100 лучших товаров России” 2004 г.



**РЕГУЛЯТОРЫ  
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
МЕТАКОН-5x4**

Руководство по эксплуатации  
**ПИМФ.421243.066-02 РЭ**  
Версия 5.0

НПФ КонтрАвт

Россия, 603107 Нижний Новгород, а/я 21

тел./факс: (831) 260-03-08 (многоканальный), 466-16-04, 466-16-94

e-mail: sales@contravt.nnov.ru


## **Содержание**

<b>1</b>	<b>Назначение .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Устройство и работа прибора .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Размещение, монтаж и подключение прибора .....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Общие принципы работы с прибором.....</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Конфигурирование прибора .....</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Режим работы .....</b>	<b>33</b>
<b>8</b>	<b>Порядок применения приборов серии МЕТАКОН в опасном производстве.....</b>	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>Техническое обслуживание прибора .....</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>Правила транспортирования и хранения.....</b>	<b>44</b>
<b>11</b>	<b>Возможные неисправности и способы их устранения.....</b>	<b>44</b>
<b>12</b>	<b>Гарантии изготовителя .....</b>	<b>45</b>
	<b>Приложение А Методика поверки регуляторов микропроцессорных измерительных МЕТАКОН ПИМФ.421243.010 МП.....</b>	<b>46</b>

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, эксплуатацией, техническим обслуживанием и поверкой регуляторов микропроцессорных измерительных серий МЕТАКОН-5Х4-Х-Х-Х.

Система обозначений:

### Регулятор МЕТАКОН-5Х4-Х-Х-Х

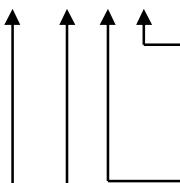

#### Наличие интерфейса RS-485:

- 1** – есть;
- 0** – нет.

#### Тип входного сигнала:

- ТП** – термопары (ХА, ХК, ПП, ПР, НН, ЖК, ВР(А-1), ВР(А-2), ВР(А-3), (0...50) мВ, градуировки ПМТ-2, Р-3);
- 0/5** – ток (0...5) мА;
- 0/20** – ток (0...20), (4...20) мА;
- 0/1** – напряжение (0...1) В;
- 0/10** – напряжение (0...10) В;
- TC100** – термопреобразователи сопротивления 100П, 100М, Pt 100;
- TC50** – термопреобразователи сопротивления 50П, 50М, Pt 50.

#### Тип выхода прибора:

- T** – все выходы – транзисторы n-p-n с ОК;
- P** – все выходы – электромеханические реле;
- C** – выходы  $\nabla$ ,  $\Delta$ , Н, L – оптосимисторы, выход Авария – электромеханическое реле;
- K** – выходы  $\nabla$ ,  $\Delta$ , Н, L – ключи для управления твердотельными реле, выход Авария – электромеханическое реле;
- CP** – выходы управления  $\nabla$  и  $\Delta$  – оптосимисторы, выходы Н, L и Авария – электромеханические реле;
- KP** – выходы управления  $\nabla$  и  $\Delta$  – ключи для управления твердотельными реле, выходы Н, L и Авария – электромеханические реле

#### Количество каналов:

- 1** – один канал;
- 2** – два канала;
- 3** – три канала.

Применяемые обозначения:

**ТП** – термопреобразователь сопротивления (термопара);

**TC** – термопреобразователь сопротивления;

**НСХ** – номинальная статическая характеристика.

Примечание:

- 1 Приборы с выходами типа «С», «СР», «К», «КР», «Р» существуют только в 1-канальном исполнении!
- 2 В модификациях приборов МЕТАКОН-534-Т-Х-Х (трёхканальные) выход АВАРИЯ отсутствует, но имеется светодиодная индикация аварийных ситуаций.
- 3 В модификациях приборов МЕТАКОН-534-Х-Х-Х (трёхканальные) отсутствует функция автонастройки параметров регулирования

## 1 Назначение

### 1.1 Общие положения

Приборы серии **МЕТАКОН-5Х4-Х-Х** предназначены для построения автоматических систем измерения, контроля и регулирования технологических параметров. Приборы измеряют сигналы первичных термоэлектрических преобразователей, унифицированные входные сигналы тока и напряжения и выполняют функции импульсного пропорционально-дифференциальнодифференциального (далее ПДД) – регулирования реверсивными исполнительными механизмами (например, различного рода задвижками и заслонками через МЭО), а также функции аварийной сигнализации по двум независимым уровням.

**Области применения:**

- пищевая, химическая, нефтехимическая промышленность;
- термическая обработка материалов, металлургия;
- производство полупроводниковых материалов, синтетических волокон, пластмасс, био- и медпрепаратов;
- лабораторные и научные исследования.

**Выполняемые функции:**

- измерение сигнала первичных датчиков, преобразование его в единицы технологического параметра в соответствии с НСХ датчика и индикация измеренного значения на дисплее;
- масштабирование входного сигнала и отображение результата измерения в единицах физических величин (только для мод. с унифицированными входными сигналами);
- пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД), а также (П, ПИ, ПД) регулирование (совместно с интегрирующим исполнительным механизмом) с широтно-импульсной модуляцией выходного сигнала;
- раздельное задание параметров ПДД-регулятора для каждого канала;
- автоматический и ручной режимы работы ПДД-регулятора;
- режим автонастройки параметров ПДД-регулятора;
- «безударный» переход из ручного режима управления к автоматическому регулированию и обратно;
- опция отключения накопления интегральной составляющей;
- ограничение минимального и максимального значения сигнала управления;
- сигнализация по двум независимым уровням;
- диагностика обрывов и замыканий линии подключения входных сигналов и перевод работы канала в аварийный;
- индикация измеренного значения входного сигнала и значений параметров на 4-х разрядном цифровом дисплее;

- индикация кодов параметров на 2-х разрядном цифровом дисплее;
- светодиодная индикация состояния выходных сигналов;
- задание выполняемых функций и установка параметров с помощью встроенного пульта с контролем по цифровому дисплею;
- сохранение параметров регулятора в энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания;
- защита параметров прибора от несанкционированного воздействия путем ввода пароля.

Дополнительные функции для приборов с интерфейсом RS-485 (модификации **МЕТАКОН-5Х4-Х-Х-1**):

- передача измеренных значений входных сигналов, а также значений параметров, характеризующих работу прибора, на внешние устройства управления и/или сбора данных по интерфейсу RS-485;
- возможность изменения значений параметров, характеризующих работу прибора, внешними управляющими устройствами с использованием интерфейса RS-485.

## 2 Технические характеристики

### 2.1 Типы датчиков

Допустимые типы термопреобразователей, а также возможные диапазоны измерения приведены в таблице 1. Тип применяемого преобразователя и диапазон измерения устанавливается отдельно для каждого канала.

Схема подключения датчика ТС – четырехпроводная, сопротивление проводов подключения – не более 10 Ом.

Прибор рассчитан на работу с изолированными источниками входных сигналов. Для многоканальных приборов модификации ТП не допускается использование неизолированных термопар (имеющих контакт с корпусом или экраном).

### 2.2 Входные сигналы

#### 2.2.1 Основная погрешность измерений

Пределы допускаемой основной погрешности измерения сигналов в процентах от диапазона измерения составляет  $\pm 0,1\%$ .

Пределы абсолютной допускаемой основной погрешности для каждого диапазона измерения и типа датчика приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Типы датчиков, диапазоны измерений и погрешности измерений

Первичный преобразователь (входной сигнал)		Пределы измерения температуры	Разрешение	Абсолютная погрешность			
Тип	Условное обозначение НСХ						
<b>МЕТАКОН-5Х4-Х-ТС100-Х</b>							
Диапазон измерения сопротивления (0...133,3) Ом							
TCM $(\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	100М	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$			
TCП $(\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	100П	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$			
TCП $(\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	Pt100	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$			
Диапазон измерения сопротивления (0...200) Ом							
TCM $(\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	100М	(-50...+200) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$			
TCП $(\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	100П	(-50...300) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$			
TCП $(\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	Pt100	(-50...300) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$			
Диапазон измерения сопротивления (0...400) Ом							
TCП $(\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	100П	(-50...+850) °C	1 °C	$\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$			

TCП ( $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	Pt100	(-50...+850) °C	1 °C	$\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$
<b>МЕТАКОН-5Х4-Х-ТС50-Х</b>				
Диапазон измерения сопротивления (0...66,6) Ом				
TCM ( $\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	50М	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$
TCП ( $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	50П	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$
TCП ( $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	Pt50	(-50...+100) °C	0,1 °C	$\pm 0,2 \text{ } ^\circ\text{C}$
Диапазон измерения сопротивления (0...100) Ом				
TCM ( $\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	50М	(-50...+200) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$
TCП ( $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	50П	(-50...+300) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$
TCП ( $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	Pt50	(-50...+300) °C	0,1 °C	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$
Диапазон измерения сопротивления (0...200) Ом				
TCП ( $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	50П	(-50...+850) °C	1 °C	$\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$
TCП ( $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	Pt50	(-50...+850) °C	1 °C	$\pm 1,0 \text{ } ^\circ\text{C}$
<b>МЕТАКОН-5Х4-Х-ТП-Х</b>				
TXA	XA(K)	(-100...+1300) °C	1 °C	$\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$
TXK	XK(L)	(-100...+750) °C	1 °C	$\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$
THH	HH(N)	(-100...+1300) °C	1 °C	$\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$
TPП	ПП(S)	(0...1600) °C	1 °C	$\pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$
TPР	ПР(B)	(300...1700) °C	1 °C	$\pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$
TВР	BP(A-1)	(0...2200) °C	1 °C	$\pm 3 \text{ } ^\circ\text{C}$
TВР	BP(A-2)	(0...2200) °C	1 °C	$\pm 3 \text{ } ^\circ\text{C}$
TВР	BP(A-3)	(0...2200) °C	1 °C	$\pm 3 \text{ } ^\circ\text{C}$
TЖК	ЖК(J)	(-100...+900) °C	1 °C	$\pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$
ПМТ-2		(0,1...1000) мкм рт. ст.		
P-3		(900... 2000) °C	1 °C	$\pm 4 \text{ } ^\circ\text{C}$
Напряжение		(0...50) мВ	10 мкВ	$\pm 50 \text{ } \mu\text{V}$
<b>МЕТАКОН- 5Х4-Х- 0/5-Х</b>				
Ток		(0...5) мА	1 мкА	$\pm 5 \text{ } \mu\text{A}$

<b>МЕТАКОН- 5Х4-Х- 0/20-Х</b>			
Ток	(0...20), (4-20) мА	10 мкА	± 20 мкА
<b>МЕТАКОН- 5Х4-Х- 0/1-Х</b>			
Напряжение	(0...1) В	1 мВ	± 1 мВ
<b>МЕТАКОН- 5Х4-Х- 0/10-Х</b>			
Напряжение	(0...10) В	10 мВ	± 10 мВ

### **2.2.2 Дополнительная погрешность**

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной ( $23 \pm 5$ ) °С до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры не превышают 0,5 пределов допускаемой основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры «холодных» спаев ТЭП во всем диапазоне рабочих температур, не превышают ± 1 °С (мод. МЕТАКОН-5x4-Х-ТП-Х).

### **2.2.3 Межпроверочный интервал прибора составляет 2 года**

#### **2.2.4 Входное сопротивление**

- мод. ТП, 0/1, 0/10, не менее..... 100 кОм.  
(Сопротивление линии подключения, не более 100 Ом)
- мод. 0/5, 0/20..... 100 Ом.

#### **2.2.5 Период опроса входных сигналов**

Период опроса входных сигналов..... 1 с.

### **2.3 Выходные сигналы**

#### **2.3.1 Реле (одна группа контактов реле на замыкание):**

Допустимые значения коммутируемого напряжения:

- постоянное напряжение..... 110 В.
- переменное напряжение..... 250 В.

Допустимые значения коммутируемого тока:

- при работе с активной нагрузкой..... 5А.
- при работе с индуктивной нагрузкой..... 2А.

Максимальная коммутируемая мощность:

- при переменном токе..... 1200 В·А.
- при постоянном токе..... 150 Вт.

Гальваническая изоляция: ..... индивидуальная гальваническая изоляция каждого выхода.

#### **2.3.2 Транзисторные ключи с открытым коллектором (с общим эмиттером) с оптоизоляцией**

Максимальная коммутируемая нагрузка..... 24 В/150 мА.

Гальваническая изоляция: .....групповая гальваническая изоляция всех выходов от всех остальных частей прибора.

### **2.3.3 Активный транзисторный выход для управления твердотельным реле**

Максимальный ток нагрузки.....**40 мА.**

Напряжение лог.1.....**от 9 до 10 В.**

Напряжение лог.0.....**от 0 до 1 В.**

Ток короткого замыкания, не более.....**100 мА.**

Гальваническая изоляция.....групповая изоляция от цепей питания и интерфейса.

### **2.3.4 Оптосимисторный выход**

Импульсный ток через симистор (длительность 100 мкс).....**1 А.**

Максимальное напряжение на симисторе.....**500 В.**

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, не менее.....**600 В/мкс.**

Гальваническая изоляция.....индивидуальная гальваническая изоляция каждого выхода.

**⚠ Внимание! Оптосимисторный выход не предназначен для подключения непосредственно нагрузки. Он служит только для управления тиристорами или симисторами.**

## **2.4 Характеристики интерфейса RS-485 (мод. МЕТАКОН-5Х4-Х-Х-1)**

- скорость передачи.....**2400,4800,9600,19200 бод.**
- диапазон задания адресов.....**от 0 до 255.**
- напряжение гальванической изоляции.....**1 кВ.**
- длина линии связи (экранированная витая пара), не более.....**1000 м.**
- количество устройств в сети (без повторителей), не более.....**32.**

## **2.5 Сохранение параметров**

При отключенном питании все установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, которая не требует применения дополнительных элементов питания.

## **2.6 Характеристики питания**

- напряжение питания.....**~220 В (+22 В/-33 В), 50 Гц.**
- потребляемая мощность, не более.....**9 В·А.**

## **2.7 Массогабаритные характеристики**

- габариты прибора, не более.....**(96 × 96 × 160) мм.**
- масса, не более.....**0,8 кг.**
- габариты монтажного окна.....**(92 × 92) мм.**

## **2.8 Условия эксплуатации**

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха.....**от 0 до 50 °С.**
- верхний предел относительной влажности при 35°C и более низких температурах без конденсации влаги.....**80 %.**
- атмосферное давление.....**от 86 до 106,7 кПа.**

## **2.9 Показатели надежности**

- средняя наработка на отказ.....**100 000 ч.**
- средний срок службы.....**10 лет.**

### 3 Устройство и работа прибора

#### 3.1 Функциональная схема прибора

Функциональная схема приборов МЕТАКОН-5x4-Х-Х-Х приведена на рисунке 1:

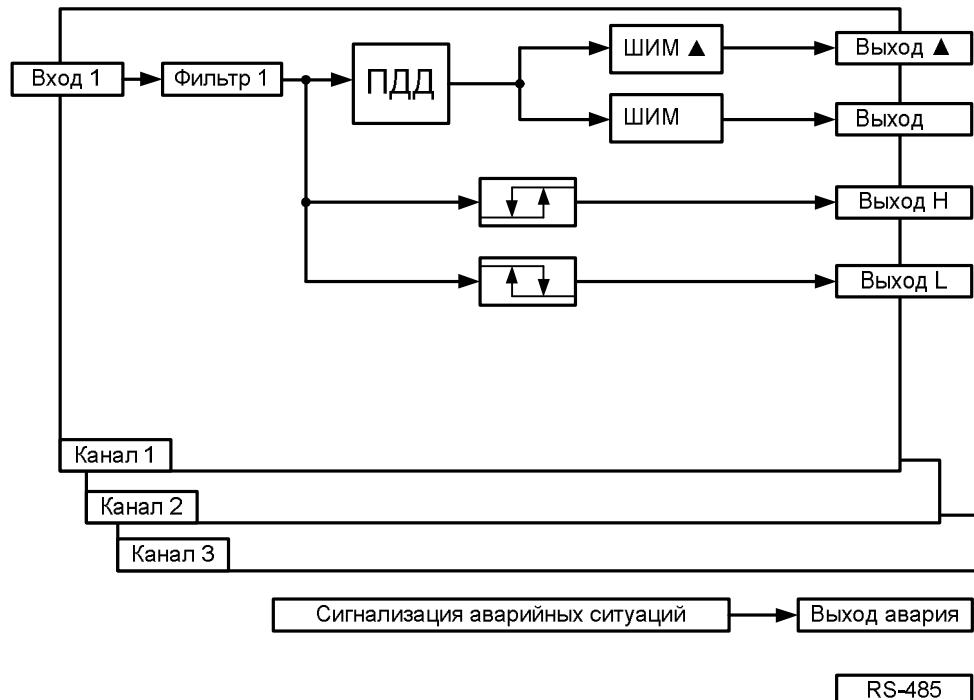


Рисунок 1 – Функциональная схема прибора МЕТАКОН-5x4-Х-Х-Х

**⚠ Внимание!** Приборы с выходами типа «С», «СР», «К», «КР», «Р» существуют только в 1-канальном исполнении! В модификациях приборов МЕТАКОН-533-Т-Х-Х (трёхканальные) выход АВАРИЯ отсутствует, но имеется светодиодная индикация аварийных ситуаций.

Каждый измерительный канал имеет в составе:

- один измерительный ВХОД;
- ПДД-регулятор;
- ШИМ модулятор с ВЫХОДАМИ Δ и ∇;
- два компаратора Н и L с ВЫХОДАМИ Н и L.

ПДД-регулятор, выполняет сравнение измеренного значения входного сигнала в канале с заданными величинами (установками). Регулятор обрабатывает сигнал рассогласования между измеренным сигналом и установкой и выдает сигнал управления на широтно-импульсный модулятор. ПДД-регулятор предназначен для управления исполнительным механизмом интегрирующего типа. Совместно с таким механизмом ПДД-регулятор реализует алгоритм ПИД-регулирования.

Во всех модификациях приборов, кроме МЕТАКОН 534-Х-Х-Х имеется аварийный выход, сигнализирующий об аварийных ситуациях, возникших в процессе работы прибора.

Приборы могут поддерживать интерфейс RS-485, гальванически изолированный от других частей прибора.

### **3.2 Внутреннее устройство прибора**

Прибор содержит следующие аппаратные устройства:

- устройство ввода информации (аналого-цифровой преобразователь с коммутатором каналов);
- управляющее устройство (микроконтроллер, ПЗУ с программой, энергонезависимое запоминающее устройство, в котором сохраняются параметры регулятора при отключенном напряжении питания);
- блок выходов;
- пульт управления с индикаторами режимов работы регулятора и состояния выходных сигналов;
- формирователь сигналов интерфейса RS-485 (мод.МЕТАКОН-514-Х-Х-1);
- источник питания.

Вход прибора предназначен для измерения сигналов датчика. Измеряемое значение входного сигнала преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, поступающий на микроконтроллер. Микроконтроллер, работая по заданной программе, управляет состоянием выходов, обменом информацией по интерфейсу, и т.д.

### **3.3 Конструкция прибора**

Все элементы прибора расположены на трех печатных платах. Корпус рассчитан на щитовой утопленный монтаж на вертикальной плоскости. На передней панели прибора размещены органы индикации и управления, на задней размещены электрические соединители для подключения внешних соединений.

### **3.4 Параметры функционирования прибора**

Функциональная схема, представленная на рисунке 1, реализована программно. Настройка работы функциональных блоков прибора выполняется путем задания параметров. Пользователь управляет работой прибора, изменяя значения параметров.

Параметры подразделяются на оперативные и конфигурационные. Конфигурационные параметры задаются при проведении пуско-наладочных работ в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**. Эти параметры выбираются с учетом конкретных особенностей применения прибора.

Оперативные параметры задаются оператором в режиме **РАБОТА**.

### **3.5 Обработка измеренного значения**

#### **3.5.1 Цифровая фильтрация сигнала**

В условиях производства сигнал первичного датчика подвергается воздействию различного рода помех. Для ослабления влияния помех в приборе предусмотрена низкочастотная цифровая фильтрация результатов измерения. Цифровая фильтрация сглаживает высокочастотные колебания результата измерения, тем самым, увеличивая помехозащищенность прибора. Вместе с тем, цифровая фильтрация увеличивает инерционность измерения, и как следствие, инерционность регулирования. На рисунке 2 приведены результаты измерения при скачкообразном изменении технологического параметра в отсутствии цифрового фильтра и при его наличии.

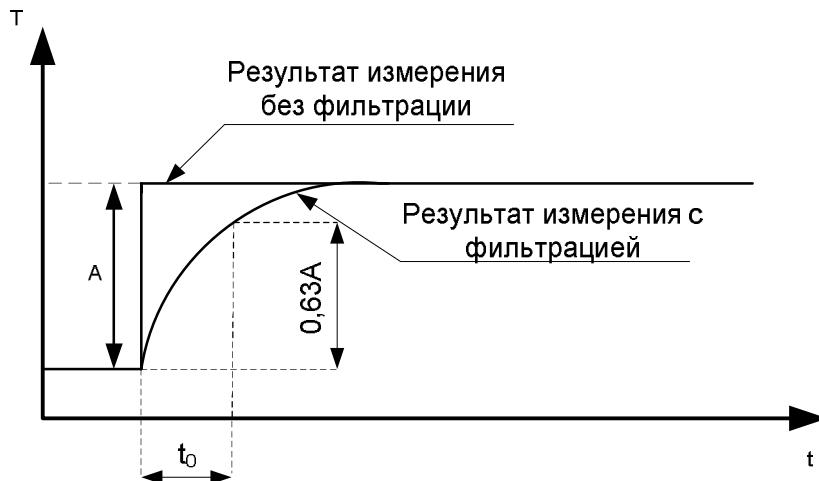


Рисунок 2 – Отклики тракта измерения на скачкообразное изменение технологического параметра в отсутствии цифрового фильтра и при его наличии

где:  $A$  – изменение технологического параметра;

$t_0$  – постоянная времени цифрового фильтра (время за которое полученное значение достигает 63 % от установившегося значения);

Инерционность тракта измерения определяется постоянной времени цифрового фильтра. Его конкретное значение  $t_0$  выбирается пользователем, исходя из априорных сведений об инерционности объекта регулирования.

### 3.5.2 Преобразование измеренного значения в единицы технологического параметра

#### 3.5.2.1 Преобразование сигналов в модификациях ТП, ТС

Сигналы термопреобразователей преобразуются в соответствии с НСХ в значение измеренной температуры **Тизм**. Значение измеренной температуры отображается на измерительном индикаторе. Тип применяемого первичного датчика устанавливается раздельно для каждого канала в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**, код параметра: **In**.

В модификации **ТП** температура «холодного» спая измеряется с помощью датчика температуры, расположенного на клеммных соединителях, и в результат измерения термоЭДС вносится соответствующая поправка. Если в качестве входных датчиков выбраны датчики **ПМТ2** и **P3**, то компенсация холодного спая не проводится.

#### 3.5.2.2 Преобразование сигналов в модификациях **0/5, 0/20, 0/1, 0/10**

В модификациях приборов **0/5, 0/20, 0/1, 0/10** (а также в **ТП**, если выбран тип входного сигнала 0-50 мВ) входной сигнал **X** преобразуется в значение **L**, отображаемое на индикаторе, по линейному закону (1):

$$L = L.b + (L.E - L.b) \times X / X_{max} \quad (1)$$

где:

- **X** - значение тока или напряжения на входе прибора;

- **L** - показания прибора;
- **X<sub>max</sub>** - верхняя граница диапазона измерения прибора (5 мА, 20 мА, 1 В, 10 В, 50 мВ);
- **L.b** - показания прибора, соответствующие нулевому значению входного сигнала;
- **L.E** - показания прибора, соответствующие на верхней границе диапазона входного сигнала (5 мА, 20 мА, 1 В, 10 В, 50 мВ).

Параметры **L.b**, **L.E** и положение десятичной точки задаются в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ** раздельно для каждого канала. Коды параметров: **L.b**, **L.E**, **.L.**

Задавая параметры **L.b**, **L.E**, пользователь имеет возможность отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения.

Если датчик выдает сигналы 0...5 мА, 0...20 мА, 0...1 В, 0...10 В, 0...50 мВ, то **L.b** – это нижняя граница диапазона измерения датчика **Ymin**, **L.E** – верхняя **Ymax**.

Пример: Датчик давления преобразует давление в диапазоне от **Ymin = 2** атм. до **Ymax = 8** атм. в сигнал 0...20 мА. Тогда **L.b = 2**, **L.E = 8**.

Если датчик выдает сигналы 4...20 мА, то **L.E** – по-прежнему верхняя граница диапазона измерения датчика **Ymax**, а расчет **L.b** имеет некоторые особенности:

$$\mathbf{L.b} = \frac{5}{4} \times \mathbf{Ymin} - \frac{1}{4} \times \mathbf{Ymax}. \quad (2)$$

Пример: Датчик давления преобразует давление в диапазоне от **Ymin = 2** атм. до **Ymax = 8** атм. в сигнал 4...20 мА. Тогда **L.b = 0,5**, **L.E = 8**.

### 3.5.3 Работа ПДД-регулятора

Регулятор обрабатывает сигнал рассогласования  $\epsilon = X - P$ , где **X** – измеренный сигнал, **P** – уставка. Сигнал **U** на выходе ПДД-регулятора определяется следующим выражением (3):

$$U = -100 \% / Pb \times (d(\epsilon) / dt + (1/ti) \times \epsilon + td \times d^2(\epsilon) / dt^2), \quad (3)$$

где: **Pb** – зона пропорциональности (задается при конфигурировании);

**ti** – постоянная времени интегрирования (задается при конфигурировании);

**td** – постоянная времени дифференцирования (задается при конфигурировании).

Путем ограничения (см. рисунок 3) выходного сигнала ПДД-регулятора формируется сигнал управления **E**:

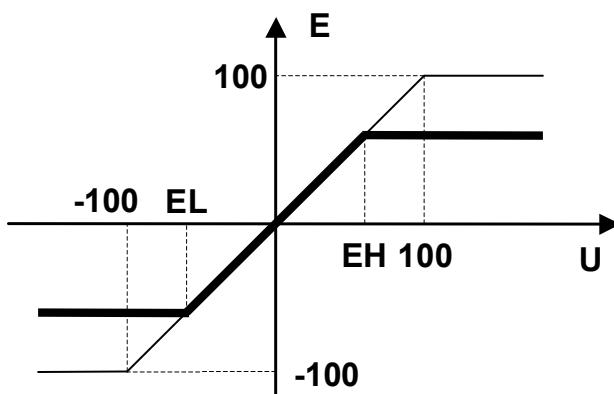


Рисунок 3 – Принцип ограничения выходного сигнала **U** регулятора

Сигнал управления **E** с выхода ПДД-регулятора представляет собой приращение воздействия во времени на объект регулирования, необходимое для управления интегрирующим механизмом.

Сигнал управления ограничен пределами **EL** и **EH**, причем  $-100\% < EL < 0, 0 < EH < 100\%$ . Параметры **EL** и **EH** задаются при **КОНФИГУРИРОВАНИИ** с целью ограничения скорости изменения воздействия на объект регулирования во времени. Коды параметров: **EL** и **EH**.

### 3.5.4 Широтно-импульсная модуляция

Ограниченнный сигнал управления поступает на широтно-импульсные модуляторы: положительные значения преобразуются модулятором ШИМ **Δ**, отрицательные – модулятором ШИМ **∇**.

Модуляторы преобразуют сигнал управления в последовательность импульсов с периодом **PP**. Длительность импульсов пропорциональна величине сигнала управления. Длительность импульса – это интервал времени, в течение которого выход находится во включенном состоянии. Период последовательности устанавливается при режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЯ**, код параметра: **PP**.

На рисунке 4 представлен принцип работы ШИМ-модулятора.

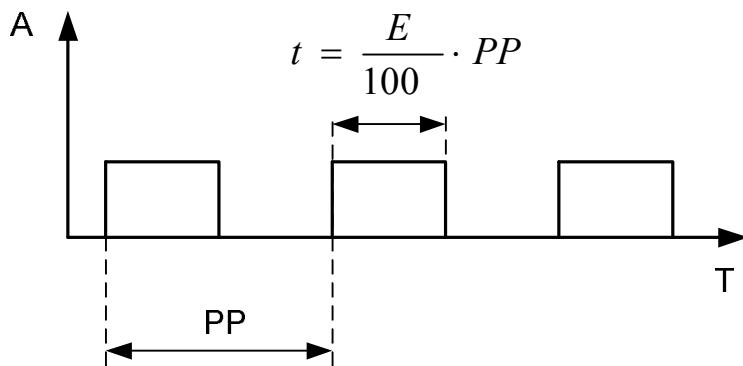


Рисунок 4 – Принцип работы ШИМ-модулятора

**ВЫХОД Δ** предназначен для управления исполнительным устройством, функционирование которого приводит к увеличению регулируемой величины (например, управление нагревателем).

**ВЫХОД ∇** предназначен для управления исполнительным устройством, функционирование которого приводит к уменьшению регулируемой величины (например, управление охладителем).

Для того, чтобы исключить кратковременные срабатывания исполнительных механизмов, в приборе предусмотрено ограничение минимальной длительности импульса (или паузы между импульсами) на уровне **tP**. При этом, если в процессе регулирования возникает необходимость формирования сигналов управления близких к 0 % (или к 100 %) с длительностью импульсов (или пауз) меньше **tP**, то прибор фиксирует длительность на уровне **tP**, а сохранение необходимого среднего уровня сигнала обеспечивается путем прореживания импульсов.

Минимально допустимая длительность импульсов/пауз устанавливается при **КОНФИГУРИРОВАНИИ**. Код параметра: **tP**.

На рисунке 5 приведены диаграммы работы ШИМ-модулятора без ограничения минимальной длительности импульса и с ограничением.

Пример: Период ШИМ РР = 1 с, Е = 5 %.

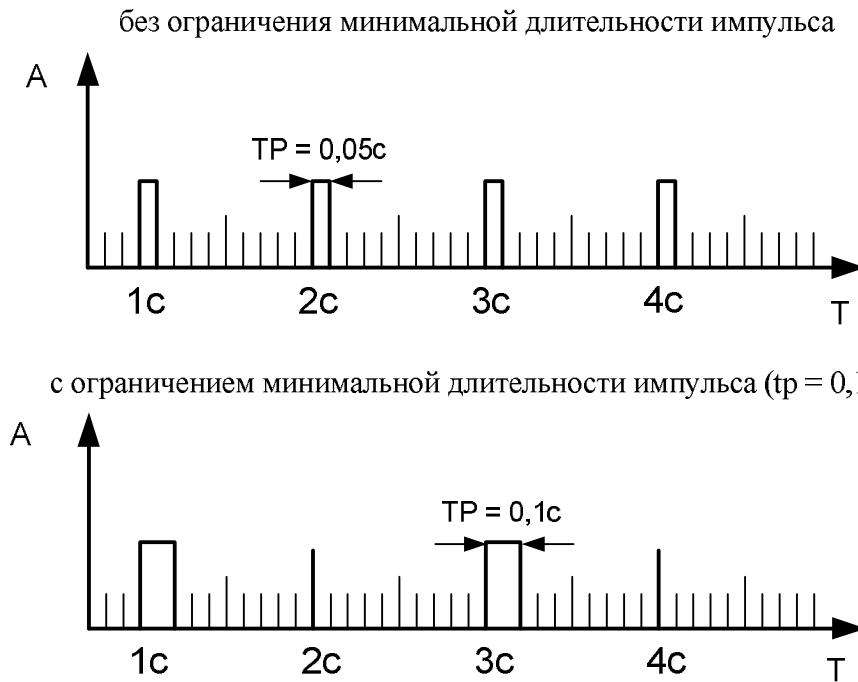


Рисунок 5 – Диаграммы работы ШИМ-модулятора без ограничения минимальной длительности импульса и с ограничением

### 3.5.5 Работа компараторов Н и L

Компараторы Н и L предназначены для аварийной сигнализации выхода измеряемого технологического параметра за допустимые пределы.

На рисунке 6 приведены функции компараторов Н и L.

Функция компаратора L	Функция компаратора Н

Рисунок 6 – Функции компараторов Н и L

Уровни срабатывания для компараторов **H** и **L** (уставки) задаются независимо в режиме **РАБОТА**. Коды параметров: **H** и **L**.

Зоны возврата для компараторов **H** и **L** задаются независимо в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**. Коды параметров: **uH** и **uL**.

### **3.6 Режимы работы прибора**

Режим **РАБОТА** - основной рабочий режим, который устанавливается при включении питания. В этом режиме возможно задание оперативных параметров (уставок) компараторов. Компараторы работают в соответствии с заданной функцией и уставками. Аварийные ситуации отслеживаются в соответствии с п. 3.7.

Режим **КОНФИГУРИРОВАНИЕ** предназначен для задания конфигурационных параметров прибора и получения некоторой дополнительной информации о приборе. В режиме конфигурирования вся основная работа приостанавливается, выходы переходят в закрытое (разомкнутое, непроводящее) состояние.

Режим **ПОВЕРКА** (входит в режим конфигурирования) предназначен для проверки метрологических свойств прибора и его работоспособности.

### **3.7 Аварийные ситуации**

В процессе работы прибор обнаруживает и выдает сообщения о следующих аварийных ситуациях:

- a. измеренное значение выходит за пределы диапазонов, указанных в таблице 1, для **мод. ТС** – замыкание самого датчика ТПС;
- b. обрыв проводов подключения датчика;
- c. нарушение параметров, хранимых в энергонезависимой памяти (обнаруживается при включении питания);
- d. аппаратная неисправность прибора, выявленная в процессе самодиагностики.

В случае аварийной ситуации в приборах выход **АВАРИЯ** включается (проводит ток) и загорается индикатор **ОБРЫВ**.

#### **3.7.1 В случае аварийной ситуации а:**

- при индикации измеренного значения в канале, в котором произошла аварийная ситуация, на измерительном индикаторе появляется сообщение вида: **Err** ;
- компараторы аварийного канала остаются в работе, их состояние зависит от того, за какую границу диапазона вышло измеренное значение, функции компаратора и его параметров.

#### **3.7.2 В случае аварийной ситуации б:**

При обрыве проводов датчика измеренное прибором значение выходит за верхний предел диапазона измерения.

При этом:

- при индикации измеренного значения в канале, в котором произошел обрыв, на измерительном индикаторе появляется сообщение вида: **Err**;
- компараторы аварийного канала остаются в работе, их состояние зависит от функции компаратора и его параметров;

### **3.7.3 В случае аварийной ситуации с:**

- на измерительном индикаторе появляется сообщение вида **Er.FL**, все выходы выключены (не проводят ток), выход **АВАРИЯ** включен (проводит ток). Прибор не приступает к работе до нажатия любой кнопки на передней панели.

При возникновении такой аварийной ситуации рекомендуется проверить и при необходимости откорректировать все оперативные и конфигурационные параметры прибора. Если при выдаче сообщения **Er.FL**, после нажатия одной из кнопок передней панели прибор не начинает работу, это свидетельствует о нарушении калибровочных параметров и необходимости отправить его на предприятие-изготовитель..

### **3.7.4 В случае аварийной ситуации d:**

- на измерительном индикаторе появляется сообщение вида **AdC.E**, прибор прекращает работу, все выходы переходят в состояние выключено (разомкнуто); данное сообщение свидетельствует о неисправности измерительного тракта прибора.

## **3.8 Защита от несанкционированного доступа**

Для ограничения возможности изменения параметров прибора в нем предусмотрен режим защиты от несанкционированного доступа (пароль). Пароль представляет собой любое число от 1 до 255. Пароль устанавливается пользователем в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**.

Если защита установлена, то все параметры прибора (как оперативные, так и конфигурационные) недоступны для изменения. Возможен только просмотр оперативных параметров в режиме **РАБОТА**.

Для того, чтобы временно снять защиту, необходимо в режиме **РАБОТА** ввести пароль, заданный до этого пользователем в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**. После ввода пароля снимается запрет на вход в режим **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**, а также разрешается изменение как оперативных, так и конфигурационных параметров.

Чтобы снова установить защиту необходимо выполнить действия в соответствие с п.7.7. Защита будет вновь установлена также в том случае, если отключить и вновь включить питание прибора.

Отключение защиты осуществляется только в режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ**. Отключение защиты означает, что разрешен свободный доступ ко всем режимам и параметрам прибора.

**⚠ Внимание! Прибор поставляется потребителю с отключенной защитой.**

## 4 Размещение, монтаж и подключение прибора

### 4.1 Монтаж прибора

Прибор рассчитан на утопленный монтаж на вертикальной панели щита.

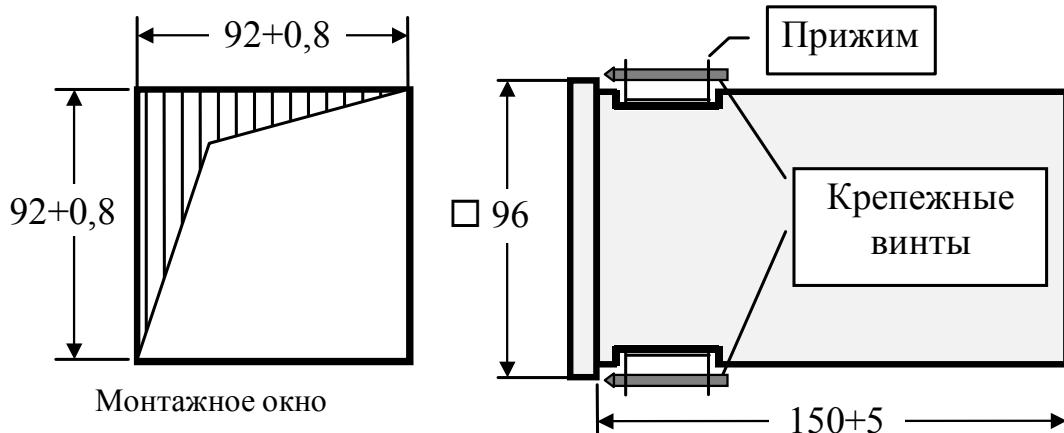


Рисунок 7 – Габаритные и установочные размеры прибора


Крепление прибора осуществляется двумя прижимами, которые с помощью крепежных винтов прижимают обечайку корпуса к наружной стороне щита.

Прибор должен быть установлен в месте, исключающем попадание воды, посторонних предметов, большого количества пыли внутрь корпуса.

**⚠ Внимание! Запрещается установка прибора в непосредственной близости с источниками тепла, ядовитых веществ, веществ вызывающих коррозию.**

### 4.2 Электрические подключения

Электрические соединения прибора с другими элементами системы автоматического регулирования осуществляются с помощью клеммных соединителей X1 и X2, расположенных на задней панели прибора.

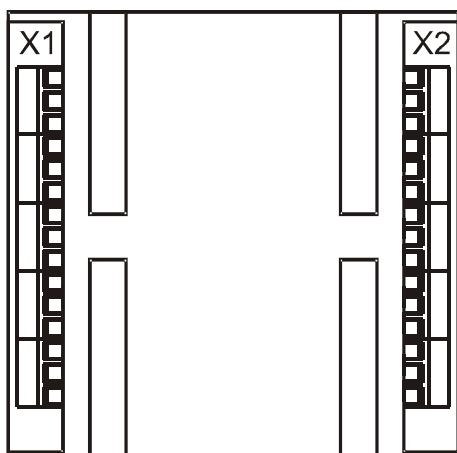

Прибор должен быть заземлен. Заземление прибора осуществляется через клемму заземления. Заземление нескольких приборов производится отдельными проводами для каждого прибора.

Необходимо выделить в отдельные кабели: входные цепи, выходные цепи, цепи питания. Сопротивление изоляции между отдельными жилами и между каждой жилой и землей для внешних силовых, входных и выходных цепей должно составлять не менее 40 МОм при испытательном напряжении 500 В.

Рисунок 8 – Размещение соединительных клемм на задней панели прибора

#### 4.2.1 Подключение входных сигналов

##### 4.2.1.1 Подключение входных сигналов к приборам модификаций ТП, 0/20, 0/5, 0/1, 0/10

Термопары (или компенсационные провода) подключаются непосредственно к клеммам разъема X1. В области разъема X1 располагается встроенный датчик холодных спаев.

В модификациях (0/20, 0/5, 0/1, 0/10) сигнальные провода рекомендуется применять в виде витой пары.

Сигнальные цепи должны быть экранированы. Экраны сигнальных цепей необходимо заземлить. Заземлять оба конца экрана не допускается.


Все **ВХОДЫ** имеют общую точку входных цепей. Общая точка входных цепей электрически соединена с клеммой заземления прибора. Общую точку входных цепей заземлять не нужно.

Неиспользуемые **ВХОДЫ** необходимо закоротить.

Подключения входных сигналов к клеммным соединителям для модификаций **МЕТАКОН-5Х4-Х-ТП(0/5, 0/20, 0/1, 0/10)-1** приведены на рисунке 9.

**МЕТАКОН-514-Х-ТП(0/5, 0/20, 0/1, 0/10)-1**


**Разъем X1**

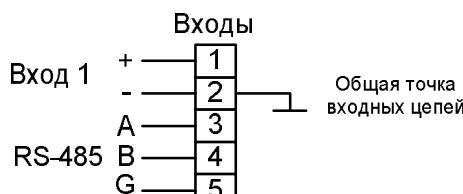

a)

**МЕТАКОН-524-Х-ТП(0/5, 0/20, 0/1, 0/10)-1**

**Разъем X1**

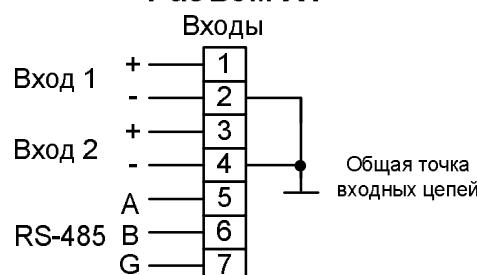

б)

**МЕТАКОН-534-Х-ТП(0/5, 0/20, 0/1, 0/10)-1**

**Разъем X1**



в)

Рисунок 9 – Схемы подключения входных сигналов к клеммным соединителям

для мод. **МЕТАКОН-5Х4-Х-ТП(0/5, 0/20, 0/1, 0/10) -1**


#### 4.2.1.2 Подключение входных сигналов к приборам модификаций ТС

Термопреобразователи сопротивления подключаются по четырехпроводной схеме.

В случае подключения ТС по двухпроводным схемам производитель не гарантирует точностные характеристики, заявленные в таблице 1.


Подключения датчиков к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-5Х4-Х-ТС приведены на рисунке 10.

**МЕТАКОН-514-Х-ТС-1**

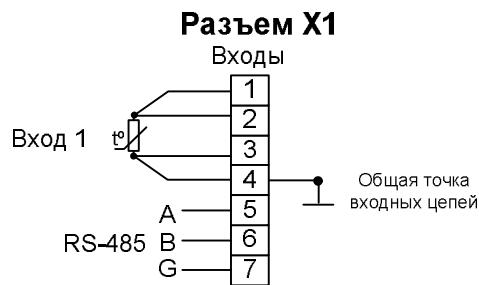


a)

**МЕТАКОН-524-Х-ТС-1**

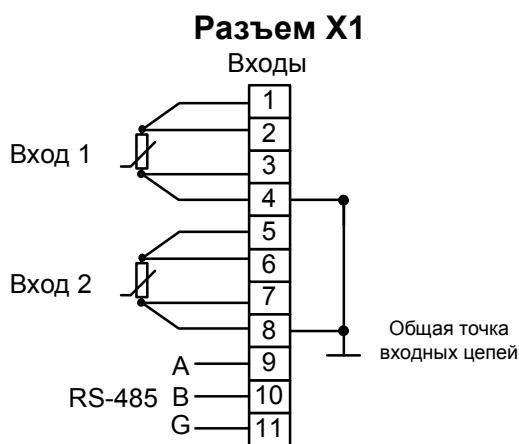

б)

**МЕТАКОН-534-Х-ТС-1**

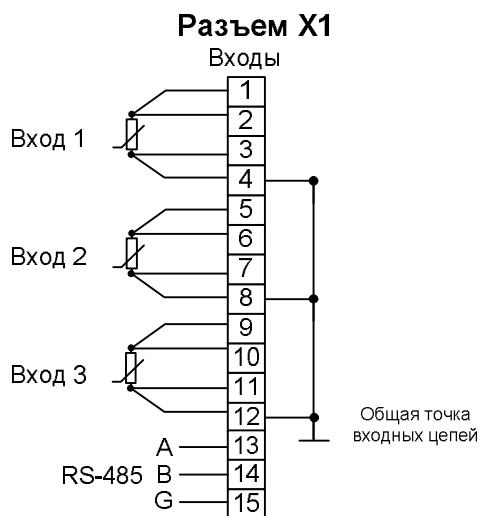

в)

Рисунок 10 – Схемы подключения термопреобразователей сопротивления  
к клеммным соединителям для мод. МЕТАКОН-5Х4-Х-ТС-1


## 4.2.2 Подключение выходных сигналов

### 4.2.2.1 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций Т

Эмиттеры транзисторных ключей соединены между собой внутри прибора и подключены к общей точке выходных цепей разъема X2. На коллекторы транзисторных ключей необходимо подавать **положительное** напряжение относительно общей точки выходных цепей. Выходные цепи гальванически развязаны от остальных цепей прибора. Общую точку выходных цепей можно заземлить в любом месте.


Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-5Х4-Т-Х приведены на рисунке 11.

**МЕТАКОН-514-Т-Х-Х**

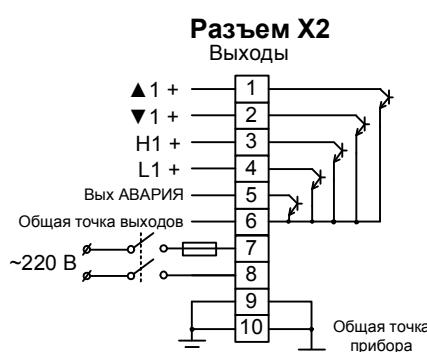


a)

**МЕТАКОН-524-Т-Х-Х**

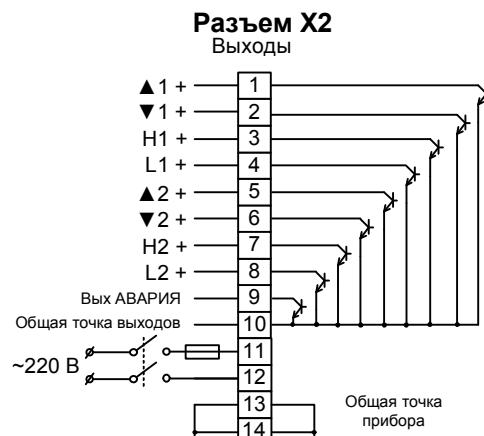

б)

**МЕТАКОН-534-Т-Х-Х**

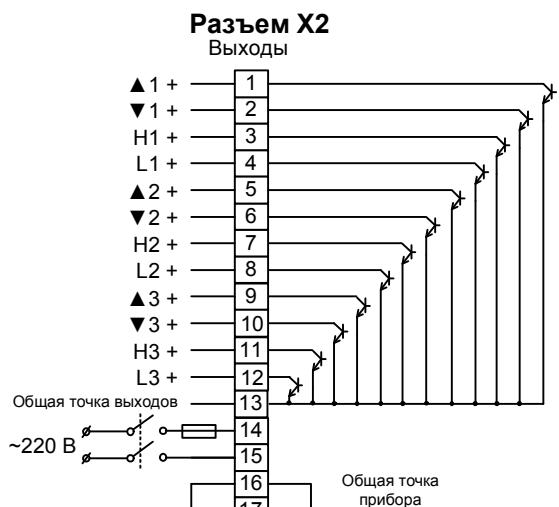

в)

Рисунок 11 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-5Х4-Т-Х-Х

#### 4.2.2.2 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций Р

Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-Р-Х приведены на рисунке 12.

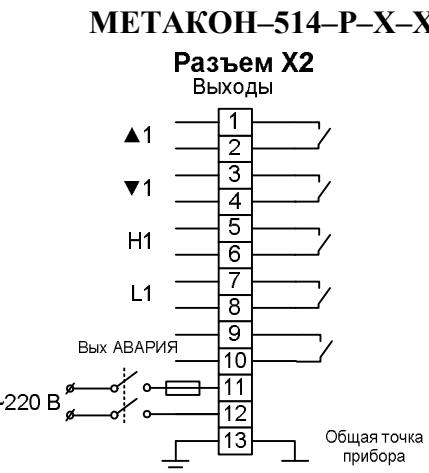


Рисунок 12 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-Р-Х-Х

#### 4.2.2.3 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций С

Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-С-Х приведены на рисунке 13.

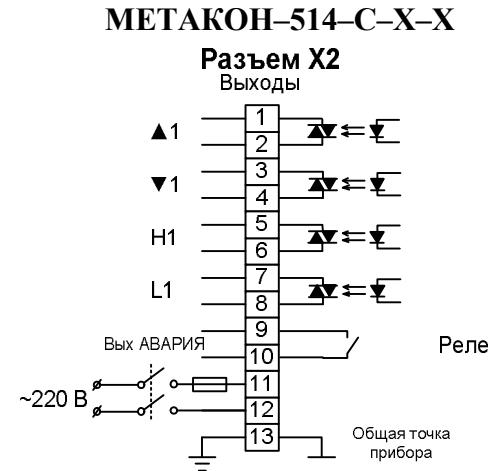


Рисунок 13 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-С-Х-Х

#### 4.2.2.4 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций **СР**

Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций **МЕТАКОН-514-СР-X-X** приведены на рисунке 14.

#### МЕТАКОН-514-СР-X-X

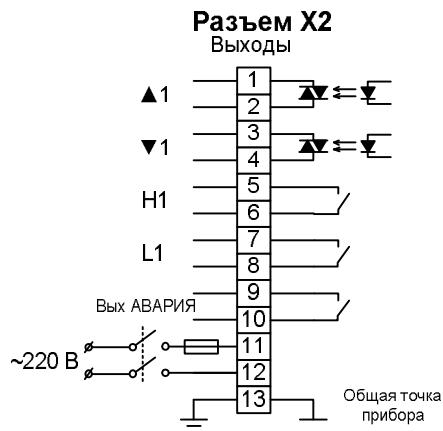


Рисунок 14 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-СР-X-X

#### 4.2.2.5 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций **K**

Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций **МЕТАКОН-514-K-X-X** приведены на рисунке 15.

#### МЕТАКОН-514-K-X-X

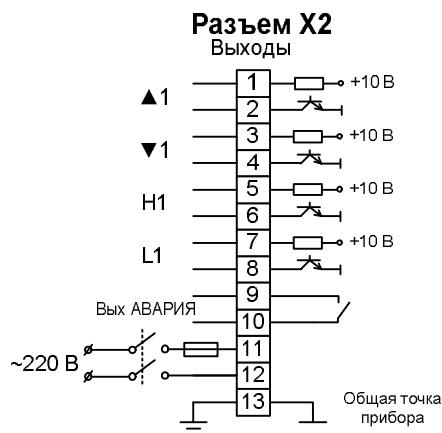


Рисунок 15 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-K-X-X

#### 4.2.2.6 Подключение выходных сигналов к приборам модификаций КР

Подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-КР-Х приведены на рисунке 16.

#### МЕТАКОН-514-КР-Х-Х

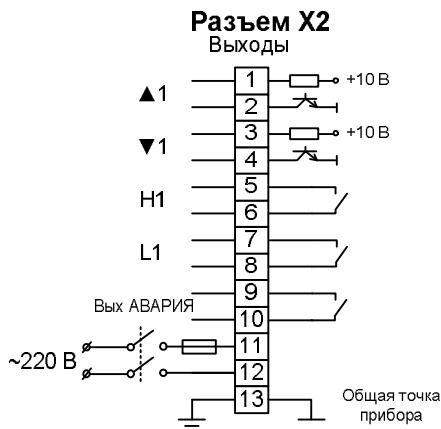


Рисунок 16 – Схемы подключения выходных цепей к клеммным соединителям для модификаций МЕТАКОН-514-КР-Х-Х

### 4.3 Электропитание прибора

Питание прибора необходимо производить от сети, несвязанной с питанием мощных электроустановок. Подключение к источнику питания нескольких приборов производится отдельными проводами для каждого прибора. Питание одного прибора от другого не допускается.

При наличии значительных импульсных помех в питающей сети для повышения помехозащищенности прибора рекомендуется использовать разделительный трансформатор с заземленной экранной обмоткой, либо сетевой фильтр ФС-220.

Во внешней цепи питания прибора рекомендуется установить тумблер (250 В, 1 А), обеспечивающий подключение/отключение его от сети, и быстродействующий плавкий предохранитель типа ВПБ6-14 или предохранитель другого типа с аналогичными номинальными характеристиками на номинальный ток 0,5 А.

### 4.4 Интерфейс RS-485

Подключение интерфейса RS-485 производится экранированной витой парой к клеммам **A**, **B**, **G** разъема **X1**. Экран соединяется с клеммой **G**. Клемма **G** может быть заземлена только на одном из приборов, объединенных сетью RS-485.

### 4.5 Рекомендации по проектированию

#### 4.5.1 Подключение нагрузки к активному транзисторному выходу «К»

При подключении к активному транзисторному выходу необходимо обеспечить правильную полярность подключения нагрузки.

Схема подключения твердотельного реле (SSR – Solid State Relay) приведена на рисунке 17.

При подключении к выходу типа «К» индуктивной нагрузки, настоятельно рекомендуется включать защитный диод параллельно обмотке катушки.

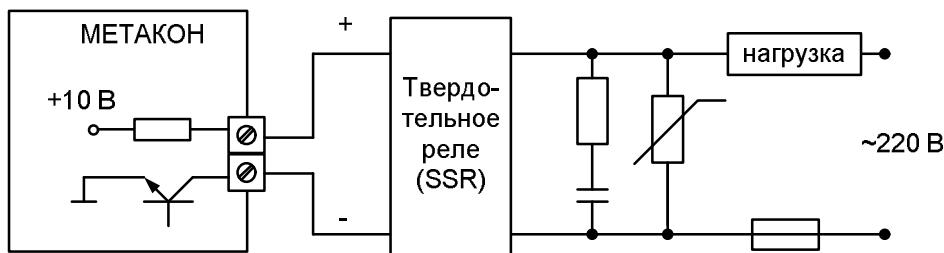


Рисунок 17 – Схема подключения твердотельного реле к выходу типа «К»

Схема подключения электромагнитного реле с напряжением срабатывания до 9 В и током до 40 мА приведена на рисунке 18.

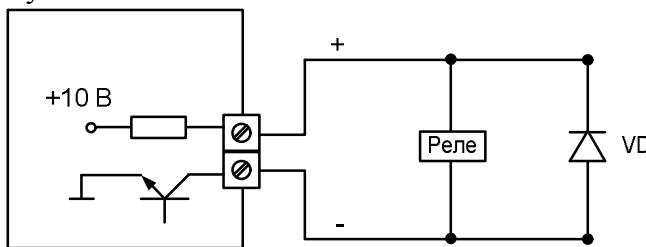


Рисунок 18 – Схема подключения электромеханического реле к выходу типа «К»

#### 4.5.2 Подключение нагрузки к оптосимисторному выходу «С»

**⚠️ Внимание! Выход «С» НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для подключения непосредственно нагрузки. Он служит ТОЛЬКО для управления силовыми тиристорами или симисторами.**

Схема подключения силового симистора к выходу типа «С» приведена на рисунке 19.

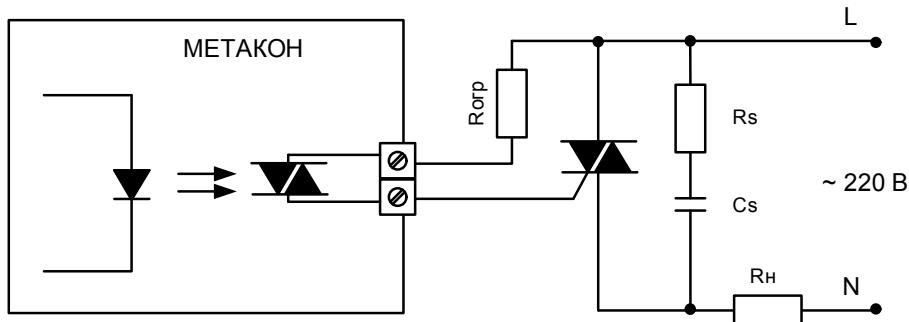


Рисунок 19 – Схема подключения силового симистора к выходу «С»

При управлении индуктивной нагрузкой (например, катушками электромагнитных пускателей), настоятельно рекомендуется применение снабберных (сглаживающих) RC-цепочек. В снабберной цепи желательно использовать металлопленочный полиэстерный конденсатор. Его номинал выбирается в пределах 0,01...0,1 мкФ, сопротивление резистора – от 20 до 500 Ом, мощностью не менее 2 Вт. Эти значения следует рассматривать только в качестве ориентировочных величин. Подробный расчет снабберных цепей можно найти, например, в руководстве по применению AN1048/D компании On Semiconductor («RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression»).

Схема подключения силовых тиристоров к выходу типа «С» приведена на рисунке 20.

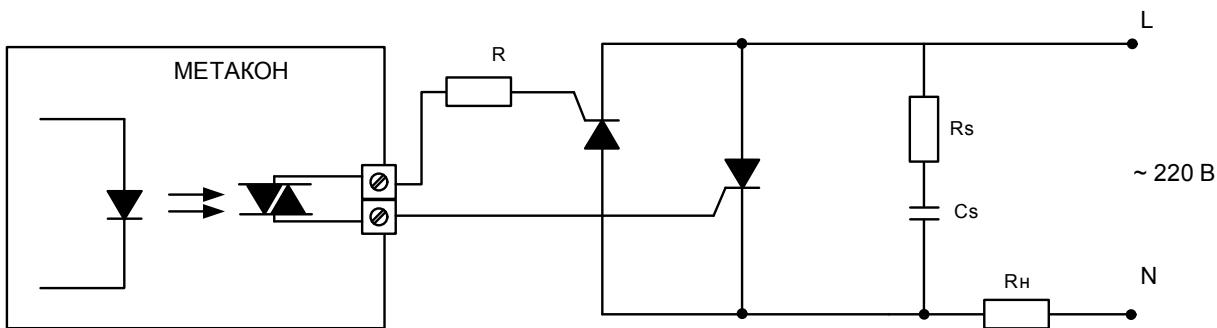


Рисунок 20 – Схема подключения силовых тиристоров к выходу типа «С»

#### 4.5.3 Подключение нагрузки к транзисторному выходу «Т»

При управлении индуктивной нагрузкой (постоянного напряжения), необходимо устанавливать параллельно нагрузке защитный диод.

Схема подключения индуктивной нагрузки к выходу «Т» приведена на рисунке 21.

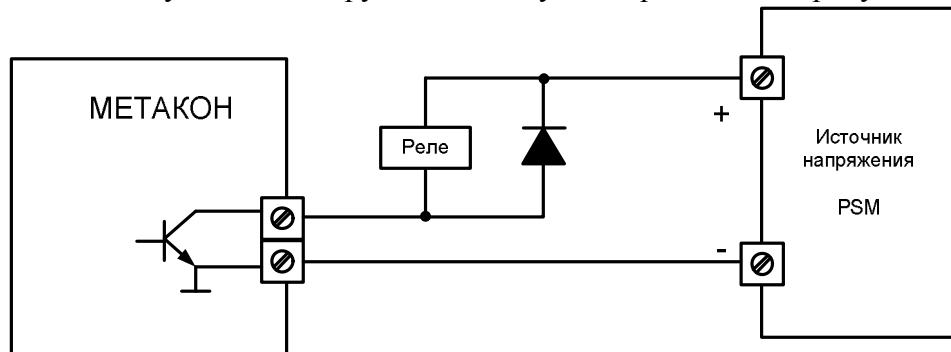


Рисунок 21 – Схема подключения электромеханического реле постоянного напряжения к выходу «Т»

#### 4.5.4 Подключение нагрузки к релейному выходу «Р»

При управлении индуктивной нагрузкой (катушка электромагнитного пускателя), питающейся переменным напряжением, параллельно нагрузке необходимо устанавливать RC-цепочку (100 Ом, 0,1 мкФ) см. рисунок 22.

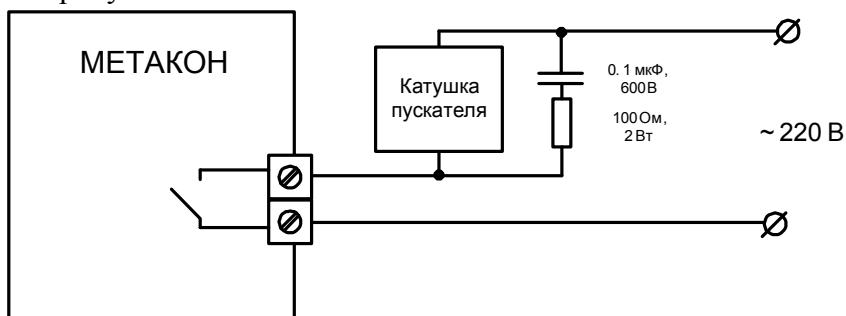


Рисунок 22 – Схема подключения электромеханического реле переменного напряжения к выходу «Р»

**⚠ Внимание! Для обеспечения необходимой помехозащищённости работы прибора следует строго соблюдать указания данного раздела.**

## 5 Общие принципы работы с прибором

### 5.1 Лицевая панель прибора МЕТАКОН-534



Рисунок 23 – Лицевая панель приборов серии МЕТАКОН-534

Лицевые панели приборов **МЕТАКОН-514/524** имеют аналогичный вид и отличаются только количеством индикаторов состояния **ВЫХОДОВ**.

### 5.2 Органы индикации и управления

#### 5.2.1 Назначение индикаторов и кнопок

В таблице 2 перечислено назначение органов индикации и управления согласно нумерации см. рисунок 23.

Таблица 2 – Назначение органов индикации и управления

1	Индикатор измеренного значения канала
2	Индикатор номера канала и кодов параметров
3	Индикаторы состояния <b>ВЫХОДА Н</b>
4	Индикаторы состояния <b>ВЫХОДА Δ</b>
5	Индикаторы состояния <b>ВЫХОДА ∇</b>
6	Индикаторы состояния <b>ВЫХОДА L</b>
7	Индикатор режима <b>Автоматическое управление</b>
8	Индикатор режима <b>Ручное управление</b>
9	Индикатор аварийного режима ( <b>ОБРЫВ</b> )
10	Кнопка увеличения значений параметров ABT
11	Кнопка уменьшения значений параметров РУЧ

12	Кнопка циклического вызова параметров	
13	Кнопка записи в память новых значений параметров	
14	Кнопка переключения номера канала	

Большинство кнопок в приборе выполняют двойные функции: основные и дополнительные. Дополнительные функции обозначаются малыми либо подстрочными символами.

### 5.2.2 Основные функции кнопок

Основные функции кнопок выполняются во всех режимах при их кратковременном нажатии.

Кнопка	Назначение	Действие
	Увеличение значений числовых параметров; перебор символьных параметров в одном направлении. При удержании кнопки скорость изменения параметра возрастает	Изменяет показания индикатора 1
	Уменьшение значений числовых параметров; перебор символьных параметров в обратном направлении. При удержании кнопки скорость изменения параметра возрастает	Изменяет показания индикатора 1
	Перебор параметров в пределах меню	Изменяет показания индикатора 2
	Запись нового значения параметра в память	Подтверждается кратковременным миганием индикаторов

### 5.2.3 Дополнительные функции кнопок

Кнопка	Назначение	Действие
	Переводит канал в режим <b>Автоматическое регулирование</b>	Нажатие на кнопку в течение 2 с
	Переводит канал в режим <b>Ручное управление</b>	Нажатие на кнопку в течение 2 с
	Вызывает меню <b>ПАРАМЕТРЫ ПДД РЕГУЛЯТОРА</b>	Нажатие на кнопку в течение 2 с
	Вызывает меню <b>ВВОД ПАРОЛЯ</b> для временного снятия защиты от несанкционированного доступа	Нажатие на кнопку в течение 2 с
	Переход к служебным режимам <b>КОНФИГУРИРОВАНИЕ</b> и <b>ПОВЕРКА</b>	Одновременное нажатие двух кнопок при индикации измеренного значения в режиме <b>РАБОТА</b>

### 5.2.4 Назначение индикаторов

Индикаторы **Δ**, **∇**, **H**, **L** отображают состояние выходных цепей. Индикатор горит – выход включен (проводит ток).

В режиме **РАБОТА** информация о работе прибора, отображается индикаторами **1, 7, 8, 9**.

При этом:

- измеренное значение индицируется на индикаторе **1**;
- режим **Автоматическое регулирование** отображает индикатор **7**;
- режим **Ручное управление** данного канала отображает индикатор **8**;
- режим **АВАРИЯ** отображает индикатор **9 ОБРЫВ**;
- режим **АВТОНАСТРОЙКА** данного канала определяется отсутствием индикации индикаторов **7, 8, 9**.

### 5.3 Меню параметров

Каждый параметр прибора имеет значение и мнемонический код. Каждый параметр, идентифицируемый своим кодом, влияет на определенную характеристику работы прибора. Управление работой прибора заключается в установлении необходимых значений параметров, из числа допустимых для данного параметра.

Все параметры функционально и логически разбиты на группы - *меню*. В каждом режиме работы прибора присутствует одно или несколько меню параметров. В каждом меню присутствуют один или несколько параметров, значения которых можно просматривать и устанавливать.

В режиме **РАБОТА** действует меню **РАБОТА**, которое состоит из параметров компараторов. Эти параметры определяют функционирование компараторов и называются оперативными. Кроме этого, доступно меню **ВВОД ПАРОЛЯ**.

В режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ** действует несколько логически сгруппированных в меню групп параметров. Эти параметры определяют общее функционирование прибора, параметры интерфейса и называются конфигурационными. Среди меню параметров режима конфигурирования особо выделяется меню **ПОВЕРКА**.

При нахождении прибора в каком либо из меню параметров назначение индикаторов **1** и **2** следующее:

- индикатор **1** отображает текущее значение выбранного параметра;
- индикатор **2** отображает мнемонический код выбранного параметра.

### 5.4 Правила установки параметров

Установка и просмотр параметров во всех меню производится одинаковым образом (см. рисунок 24):

Установка параметров во всех меню производится одинаковым образом (см.рисунок 24)



- выбрать путем повторного нажатия кнопки **ПАРАМЕТР** - параметр, значение которого необходимо изменить;
- кнопками **АВТ** и **РУЧ** установить нужное значение параметра;
- кнопкой **ВВОД** ввести в память прибора вновь установленное значение параметра; успешный ввод нового значения подтверждается кратковременным миганием индикатора.

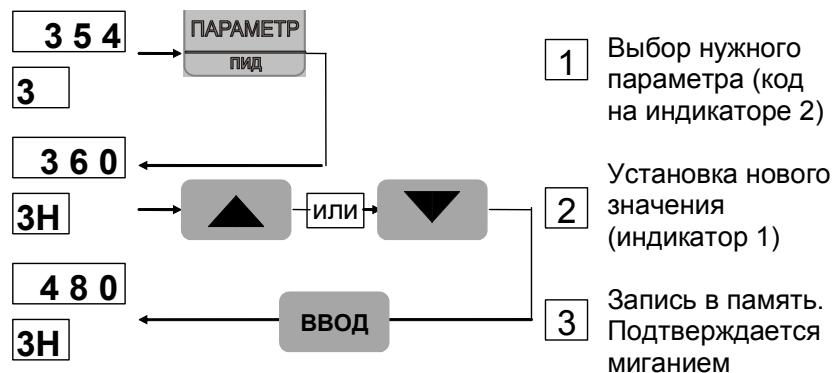


Рисунок 24 – Установка и просмотр параметров меню

**⚠ Внимание! Запоминаются только те значения параметров, которые подтверждены нажатием кнопки **ВВОД**.**

## 6 Конфигурирование прибора

### 6.1 Общие указания

Конфигурирование прибора заключается в установлении типов входных сигналов, управлении диапазонами измерения и функций управления, выполняемых транзисторными ключами, которые соответствуют конкретному применению прибора.

Прибор полностью конфигурируется пользователем с помощью кнопок, расположенных на его передней панели. Прибор должен быть сконфигурирован перед пуском в эксплуатацию.

### 6.2 Установка режима КОНФИГУРИРОВАНИЕ

В режиме **РАБОТА** временно снять защиту от несанкционированного доступа (п.7.7). Во время индикации измеренного значения нажать одновременно кнопки и . На индикаторе 2 высветится код **(--)**.

Кнопками и из списка «выбор меню конфигурирования» выбрать одно из меню конфигурирования:

- CH1** - параметры канала 1;
- CH2** - параметры канала 2;
- CH3** - параметры канала 3;
- Addt** - дополнительные (общие) параметры;
- Srl** - параметры интерфейса;
- Prob** - меню **ПОВЕРКА** (см. Приложение А);
- End** - выход в режим **РАБОТА**.

Нажатием кнопки подтвердить сделанный выбор. При выборе значения **End** прибор переходит в режим **РАБОТА**.

Количество меню параметров каналов (**CH**) зависит от количества каналов, реализованных в приборе.

В модификации **МЕТАКОН-5Х4-Х-Х-0** (интерфейс отсутствует) параметры меню **Srl** не принимаются во внимание.

В режиме **КОНФИГУРИРОВАНИЕ** все выходные находятся в непроводящем состоянии (разомкнуты).

### 6.3 Выход из режима КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Прежде всего, необходимо выйти из текущего меню конфигурирования:

- последовательным нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** установить на индикаторе 1 значение **End**;

- нажать кнопку .

В появившемся списке «выбор меню конфигурирования»:

- установить кнопками и на индикаторе значение **End**;
  - нажать кнопку .
- Регулятор переходит в режим **РАБОТА**.

## 6.4 Меню ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА (CH1 – CH3)

Код	Наименование параметра		Справка
	Возможные значения		
In	Тип НСХ данного канала	диапазон измерения	п.2.1
Cr.AL	TXA (K)	(-100...+1300) °C	
Cr.CL	TXK (L)	(-100...+750) °C	
Pt_S	TПП (S)	(0...1600) °C	
Pt_b	TПР (B)	(300...1700) °C	
rEA1	TBP(A-1)	(0...2200) °C	
rEA2	TBP(A-2)	(0...2200) °C	
rEA3	TBP(A-3)	(0...2200) °C	
nini	THH(N)	(-100...+1300) °C	
FE.Co	TЖК (J)	(-100...+900) °C	
0-50	0-50 мВ	(0...50) мВ	
P t2	ПМТ-2	(0,1...1000) мкм рт. ст.	
P3	P-3	(900...2000) °C	
0-20	0...20 мА	(0...20) мА	мод. 0/20
4-20	4...20 мА	(4...20) мА	
0-5	0...5 мА	(0...5) мА	мод. 0/5
0-10	0...10 В	(0...10) В	мод. 0/10
0-1	0...1 В	(0...1) В	мод. 0/1
C100	50M (100M)	(-50...+100) °C	
C200	50M (100M)	(-50...+200) °C	
100П	50П (100П)	(-50...+100) °C	
300П	50П (100П)	(-50...+300) °C	мод. ТС
850П	50П (100П)	(-50...+850) °C	
P100	Pt50 (Pt100)	(-50...+100) °C	
P300	Pt50 (Pt100)	(-50...+300) °C	
P850	Pt50 (Pt100)	(-50...+850) °C	

В модификациях 0/5, 0/1, 0/10 значение данного параметра не изменяется и выводится только для информации.

В модификации 0/20 выбор значения данного параметра влияет только на обнаружение обрыва линии подключения датчика.

.L.	Положение десятичной точки на дисплее при индикации входных сигналов данного канала 0000 0000. 000.0 00.00 0.000	
L.b	Начальное значение линейной шкалы данного канала -999 ... 9999 (без учета запятой)	

L.E	<b>Конечное значение линейной шкалы данного канала</b> -999 ... 9999 (без учета запятой)	
to	<b>Постоянная времени фильтра входного сигнала</b>  0 ... 10 с	При <b>to = 0</b> , фильтр в данном канале отключен.
uH	<b>Ширина зоны возврата компаратора H</b> 0 ... 255	
uL	<b>Ширина зоны возврата компаратора L</b> 0 ... 255	
EH	<b>Верхний уровень ограничения сигнала управления</b> EL ≤ EH ≤ 100 %	
EL	<b>Нижний уровень ограничения сигнала управления</b> -100 % ≤ EL ≤ EH.	
tP	<b>Ограничение на минимальную длительность включенного или выключенного состояния ШИМ выхода</b> 0.1 ... 20.0 с	
PP	<b>Период ШИМ</b> 1 ... 255 с	
-- End	<b>Переход к этапу РАБОТА</b> Неизменяемое значение End  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ПАРАМЕТР</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ПМД</div> - при нажатии на кнопку <b>ПМД</b> - возврат к первому параметру меню;  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ВВОД</div> - при нажатии на кнопку <b>ВВОД</b> - возврат в меню <b>ВЫБОР СЛУЖЕБНЫХ РЕЖИМОВ</b>	

Примечание:

1. В модификациях **0/5, 0/20, 0/1, 0/10** пункты меню **.L., L.b** и **L.E** присутствуют всегда, а в модификации **ТП** – они доступны только при установке параметра **In** соответствующего канала на значение **0-50**.
2. Меню **КОНФИГУРИРОВАНИЕ КАНАЛОВ CH1 – CH3** однотипны и включают в себя одноименные параметры различных каналов.
3. Существует возможность ускоренного присвоения одноименным параметрам всех каналов одинакового значения. Для этого необходимо:
  - Выбрать необходимый параметр в любом из меню **CH1 – CH3**. Если необходимо, скорректировать его кнопками 

▲ АВТ

 и 

▼ РУЧ

.
  - Удерживая кнопку **ВВОД**, нажать кнопку 

КАНАЛ опрос

. Индикаторы должны кратковременно мигнуть.

## 6.5 Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОБЩИЕ) ПАРАМЕТРЫ (Addt)

<i>Код</i>	<i>Наименование параметра</i>	<i>Справка</i>
	<i>Возможные значения</i>	
PS	<b>Активирование защиты от несанкционированного доступа и задание значения пароля.</b> 0-255. Если PS = 0, защита снята. Любое другое значение пароля устанавливает защиту.	п.3.8
Pr	<b>НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ</b>	
CH	<b>Количество отображаемых каналов при автоматическом переключении индикации (только для мод. 524 и 534)</b> 2,3	
br	<b>Регулировка яркости свечения индикаторов</b>	Яркость определяется визуально
End --	<b>Выход из меню</b>	п.5.4
	- при нажатии на кнопку  – возврат к первому параметру меню;	
	- при нажатии на кнопку  – возврат в меню <b>ВЫБОР МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ</b>	

## 6.6 Меню ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРФЕЙСА (Srl)

<i>Код</i>	<i>Наименование параметра</i>	<i>Справка</i>
	<i>Возможные значения</i>	
SP	<b>Скорость обмена по интерфейсу RS-485, Кбод.</b> 2,4; 4,8; 9,6; 19,2	
Ad	<b>Адрес прибора</b> 0...255	
End --	<b>Выход из меню</b>	п.5.4
	- при нажатии на кнопку  – возврат к первому параметру меню;	
	- при нажатии на кнопку  – возврат в меню <b>ВЫБОР МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ</b>	

## 7 Режим РАБОТА

### 7.1 Общие указания

Режим **РАБОТА** – это основной, рабочий режим. В режиме **РАБОТА** оператор контролирует измеренный параметр (температуру, давление, влажность,...) работу компараторов, контролирует значения сигналов управления, устанавливает значения уставок ПДД-регулятора и аварийных компараторов, имеет возможность временно снять и вновь установить защиту от несанкционированного доступа.

В режиме **РАБОТА** наладчик имеет возможность войти в меню **ПАРАМЕТРЫ ПДД-РЕГУЛЯТОРА**.

Режим **РАБОТА** устанавливается автоматически при включении питания.

### 7.2 Меню РАБОТА

<i>Код</i>	<i>Наименование параметра</i>	<i>Справка</i> <i>N – номер канала.</i>
	<i>Измеренное значение</i>	
<b>NE</b>	<b>Значение сигнала управления канала N</b>	Изменяется вручную только в режимах <b>Ручное управление</b> и <b>АВАРИЯ</b>
	<b>EL≤ NE≤ EH</b>	
<b>NP</b>	<b>Уставка ПДД-регулятора</b>	
<b>NH</b>	<b>Уставка компаратора H</b>	
<b>NL</b>	<b>Уставка компаратора L</b>	

В меню **РАБОТА** для переключения номера каналов дополнительно используется кнопка



. С помощью этой кнопки осуществляется циклический перебор номера канала.

Меню **РАБОТА** циклическое. После пролистывания последнего параметра происходит возврат к индикации измеренного значения.

При отсутствии нажатий каких-либо кнопок в меню **РАБОТА** в течение 20 с происходит автоматический возврат к индикации измеренного значения.

Существует возможность непосредственно в меню **РАБОТА** контролировать вид функции компараторов. При каждом нажатии и удержании кнопки



на четырехразрядном индикаторе 1 отображается графическое изображение функции соответствующего компаратора. Мигающие сегменты указывают на способ задания уставок.

### 7.3 Меню ПАРАМЕТРЫ ПДД-РЕГУЛЯТОРА

Для задания параметров ПДД-регулятора используется дополнительное меню **ПАРАМЕТРЫ ПДД-РЕГУЛЯТОРА**. Для входа в данное меню производятся следующие действия:

- Выбрать необходимый канал кнопкой
- 
- ;
- 
- Нажать и удерживать 2 с кнопку

<i><b>Код</b></i>	<i><b>Наименование параметра</b></i>	<i><b>Справка</b></i>
	<i><b>Возможные значения</b></i>	
Pb	<b>Зона пропорциональности</b> 1...9999 (без учёта положения десятичной точки).	
ti	<b>Постоянная времени интегрирования</b> 0,1...500,0 мин.; <b>OFF</b>	При выборе значения <b>OFF</b> накопление интегральной составляющей отключается.
td	<b>Постоянная времени дифференцирования</b> 0 ... 256 с	
Cn	Установка режима работы канала <b>AutO, HAnd, tESt</b>	Альтернативная возможность установки режимов каналов. Запуск процесса автонастройки ( <b>tESt</b> ).

При установленной защите от несанкционированного доступа вход в меню **ПАРАМЕТРЫ ПДД-РЕГУЛЯТОРА** невозможен.

#### 7.4 Выбор Автоматического регулирования и Ручного управления

Для перевода индицируемого канала на **Автоматическое регулирование**, необходимо во время индикации измеренного значения в режиме **РАБОТА** удерживать кнопку  в нажатом состоянии в течение 2 с. При переходе на **Автоматическое регулирование** загорается индикатор 7.

Для перевода индицируемого канала в **Ручное управление**, необходимо во время индикации измеренного значения в режиме **РАБОТА** удерживать кнопку  в нажатом состоянии в течение 2 с. При включении **Ручного управления** загорается индикатор 8.

Для изменения сигнала управления в канале N (N=1, 2, 3) кнопкой  выбрать параметр **NE (1E, 2E, 3E)** кнопками  и  изменить его, кнопкой  записать в память.

При установленной защите от несанкционированного доступа, переключение режимов по кнопкам  и  невозможно.

В случае возникновении аварийной ситуации (см. п.3.7) сигнал управления можно изменять вручную. После устранения причин аварийной ситуации канал продолжает находиться в состоянии **Авария**, при необходимости оператор может перевести канал кнопками  и  в **Автоматическое регулирование** либо **Ручное управление**.

Любые действия оператора в аварийной ситуации возможны только при снятой защите от несанкционированного доступа.

## 7.5 Автонастройка

**Автонастройка** включается при задании значения **tEST** параметра **Cn** (см. п.7.3) и индицируется отсутствием свечением индикаторов **7, 8, 9** при выборе данного канала. По окончании автонастройки соответствующий канал прибора самостоятельно переходит в режим **Автоматическое регулирование**. При успешном завершении автонастройки, параметры ПДД-регулятора (**Pb, ti, td**) близки к оптимальным для данного объекта регулирования. Перед включением **Автонастройки** необходимо уставку регулятора задать на значение, используемое в типовом технологическом процессе.

Рекомендуется производить автонастройку одновременно только на одном канале. Например, если объект регулирования имеет несколько секций нагрева, управляемых от различных каналов приборов, то необходимо настраивать каждую секцию отдельно. При этом остальные секции должны быть отключены. Это делается с целью исключения взаимовлияния секций в процессе автонастройки. Также, в процессе автонастройки, необходимо исключить все внешние воздействия на объект регулирования.

При завершении процесса автонастройки пользователем (при переходе в другие режимы) и при возникновении аварийной ситуации параметры ПДД-регулятора считаются неопределенными.

Примечание:

- 1 В модификациях **МЕТАКОН-534-Т-Х-Х** режим **Автонастройки** не реализован и не действует.
- 2 В процессе автонастройки в объекте регулирования возможно возникновение значительных колебаний регулируемого параметра около уставки. Если это не допустимо, следует использовать другие способы определения параметров ПДД-регулятора.
- 3 Если система не допускает полное открытие – закрытие МЭО следует использовать другие способы определения параметров ПДД-регулятора.

## 7.6 Переключение индикации каналов

В режиме **РАБОТА**, при индикации измеренного значения, можно использовать автоматическое переключение индикации каналов. Для этого нажимается и удерживается в течение 3 с кнопка .

Интервал между переключениями составляет примерно 5 с. Параметр конфигурирования **CН** (меню **Addt**) задает номер последнего канала, после которого происходит возврат к первому. Автоматическое переключение индикации останавливается при нажатии любой кнопки.

## 7.7 Меню ВВОД ПАРОЛЯ

Данное меню используется, чтобы временно снять, а затем вновь установить защиту от несанкционированного доступа.

Для того, чтобы войти в меню **ВВОД ПАРОЛЯ** необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку . В результате на верхнем индикаторе высветится ноль, на нижнем – код параметра **PS**.

Для того, чтобы выйти из меню **ВВОД ПАРОЛЯ** необходимо нажать кнопку .

Для временного снятия защиты необходимо:

- войти в меню **ВВОД ПАРОЛЯ**;

- кнопками  ,  установить действующее значение пароля (число от **1** до **255**);
  - нажать кнопку  (при этом сигнализации о правильности введенного пароля не происходит);
  - выйти из меню **ВВОД ПАРОЛЯ**.
- Для отмены временного снятия защиты необходимо:
- войти в меню **ВВОД ПАРОЛЯ**;
  - выйти из меню **ВВОД ПАРОЛЯ**.

При отключенной защите (параметр **PS** задан равным 0 при конфигурировании) в использовании меню **ВВОД ПАРОЛЯ** нет необходимости. Однако если в этом случае будет предпринята попытка ввести пароль, отличный от нуля, то автоматически установится режим защиты от несанкционированного доступа. В этой ситуации для отключения защиты необходимо ввести нулевой пароль или отключить питание прибора.

 **Внимание!** При утере пароля необходимо обратиться к производителю.

## 8 Порядок применения приборов серии МЕТАКОН в опасном производстве

8.1 Регуляторы выполнены во взрывозащищенном исполнении и в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002 **МЕТАКОН Ex** относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 30852.0-2002 с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» подгруппы IIC и имеет маркировку взрывозащиты в зависимости от типа применяемого барьера искробезопасности, например [Exia]IIC ( [Exia]IIB, [Exia]IIA).

8.2 Типы барьеров безопасности, применяемые во входных (выходных) цепях регуляторов, представлены в таблице 8.1:

Таблица 8.1.

Типы барьеров безопасности	Изготовитель	Маркировка взрывозащиты
НБИ, БИА-101, БИА-102, БИА-103, БИ, БИ-006, БИ-003, БИ-004, БИ-006-1, БИ-007, ЛПА-042, ЛПА-140, ЛПА-141	ООО «Ленпромавтоматика», г. Санкт-Петербург	[Exib]IIC, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIC
Серия барьеров Корунд-Mxxx	ООО «Стэнли комплект» г. Москва	[Exib]IIC, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIC
Серия РИФ	ООО «Теплоприбор-Юнит», г. Челябинск	[Exib]IIC, [Exib]IIB, [Exia]IIB, [Exia]IIC, [Exia]IIA, [Exib]IIA
Искра	ООО ПО «ОВЕН», г.Москва	[Exia]IIC

Параметры внешних искробезопасных электрических цепей пассивных барьеров искробезопасности **ООО «ЛенПромАвтоматика»**

Таблица 8.2

Изделие	Тип защищаемого канала	Маркировка взрывозащиты	Максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей						Примечание
			Uo, В	Io, мА	Co, мкФ	Lo, мГн	Po, Вт	Um, В	
<b>БИ-001</b>	Терморезисторы, термопары.	[Ex ib] IIС	1	200	1	1	0,05	250	R плеча – не более 19,0 Ом, Δ R плеч – не более 0,04 Ом.
<b>БИ-003</b>	Терморезисторы, термопары.	[Ex ib] IIС	1	200	1	1	0,05	250	R плеча – не более 19,0 Ом.
<b>БИ-004</b>	Терморезисторы, термопары.	[Ex ib] IIС	3	200	1	1	0,15	250	R плеча – 27,0 Ом.
<b>БИ-005</b>	Дискретные цепи.	[Ex ib] IIС	12	50	0,5	1	0,6	250	Возможность питания активных датчиков, напряжение питания барьера искробезопасности – 12 В.
<b>БИ-006</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА)	[Ex ib] IIB	36	40	0,1	1	1,44	250	Падение напряжения при токе 20 мА – не более 3,5 В.
<b>БИ-006-01</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА)	[Ex ib] IIС	24	40	0,08	1	0,96	250	Падение напряжения при токе 20 мА – не более 3,5 В.
<b>БИ-007</b>	Дискретные цепи	[Ex ib] IIС	24	24	0,09	10	0,58	250	Напряжение питания барьера искробезопасности – 24 В.
<b>ЛПА-042</b>	Токовый 0...20 мА (4...20 мА) Дискретные цепи	[Ex ib] IIС	25,2	40	0,09	12	1,01	250	Напряжение питания барьера искробезопасности – 24 В (23...30 В) Максимальный ток потребления – 5 мА.

Параметры внешних искробезопасных электрических цепей пассивных барьеров искробезопасности ООО «Теплоприбор-Юнит», г. Челябинск

Таблица 8.2.2

	РИФ-П1111	РИФ-П1112	РИФ-П1113	РИФ-П2112	РИФ-П1141	РИФ-П1142
типы датчиков	ТП изолированный холодный спай	ТС 4-х проводная	ТС 3-х проводная	ТП неизолированный холодный спай	RS-485	RS-422
дополнительное применение	ТС 2-х проводная напряжение -700 ... +700 мВ	ТП изолированный холодный спай	-	напряжение -12 ... +12 В	то же, что П1141, только 2 канала. Потенциометры, реостатные датчики положения	
параметры входных сигналов	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-2 мА 0-0,7 В	0-20 мА 0-12 В	0-20 мА 0-12 В
кол-во каналов	1	1	1	2	1	2
маркировка по взрывозащите	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B	[Exia]  C [Exia]  B
погрешность передачи токового сигнала	0,05%	0,05 %	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
проходное сопротивление ветви	16,5 Ом	16,5 Ом	12,5 Ом	16,5 Ом	100 Ом	100 Ом
максимальное входное наряжение, Ut	250 В	250 В	250 В	250 В	250 В	250 В
максимальное выходное напряжение, Uo	4,5 В	4,5 В	4,5 В	4,5 В	14 В	14 В
максимальный выходной ток, Io	395 мА	395 мА	590 мА	395 мА	170 мА	170 мА
максимальная выходная мощность, Po	0,44 Вт	0,44 Вт	0,66 Вт	0,44 Вт	0,60 Вт	0,60 Вт
внешняя ёмкость, Co	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 10 мкФ [Exia]  B - 80 мкФ	[Exia]  C - 15 мкФ [Exia]  B - 90 мкФ	[Exia]  C - 0,45 мкФ [Exia]  B - 4 мкФ	[Exia]  C - 0,45 мкФ [Exia]  B - 4 мкФ
внешняя индуктивность, Lo	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 0,17 мГн [Exia]  B - 0,75 мГн	[Exia]  C - 0,36 мГн [Exia]  B - 1,6 мГн	[Exia]  C - 1,2 мГн [Exia]  B - 6,5 мГн	[Exia]  C - 1,2 мГн [Exia]  B - 6,5 мГн
температура влажность	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C	-50 ... +60°C 98% при 35°C
степень защиты корпуса	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3	IP30 N2, T3
габаритные размеры: -DIN- рейка -шина заземления	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	17,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	12,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм	17,5x99x114,5 мм 20x77x107 мм
монтаж	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору	DIN-рейка или шина заземления по выбору
масса	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.	135 гр.
особенности	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные; разность	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные	для DIN- исполнения клеммы подключения разъемные

Барьеры искробезопасности других фирм имеют аналогичные параметры и поставляются в комплекте с документацией на них.

8.3 Регуляторы МЕТАКОН Ex устанавливаются на передней панели электротехнического шкафа, устанавливаемого вне взрывоопасной зоны. На задней панели установлены барьеры безо-

пасности. Электропитание регуляторов осуществляется от сетевого понижающего трансформатора, удовлетворяющего требованиям ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11-99).

Связь взрывозащищенного электрооборудования с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь i" с регуляторами, расположенными вне взрывоопасной зоны, осуществляется через барьеры безопасности, сертифицированные в установленном порядке, типы которых указаны в таблице 8.1.

Подробное описание связи взрывозащищенного электрооборудования с регуляторами, расположенными вне взрывоопасной зоны, приведено в эксплуатационной документации изготовителя.

**8.4 Взрывозащищенность** входных (выходных) электрических цепей регуляторов с барьерами безопасности обеспечивается видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь i" по ГОСТ ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11-99), достигаемым за счет подсоединения к входным и выходным цепям регуляторов сертифицированных в установленном порядке барьеров безопасности, параметры которых соответствуют уровню входных (выходных) сигналов регуляторов, а также допускающих попадание на сторону барьера безопасности, обозначенной "Взрывобезопасная зона", напряжения питания до 250 В.

8.5 Питание **МЕТАКОНЕх** осуществляется от сети переменного тока с частотой  $(50 \pm 1)$  Гц и напряжением  $U_m$  .....  $(220 \pm 22_{33})$  В.

Электрические параметры искробезопасной цепи прибора зависят от типа применяемого барьера искробезопасности.

Например:

Для барьера искробезопасности БИ-003 с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей не должны превышать следующих значений:

- максимальное выходное напряжение  $U_o$ , В ..... 1,0;
- максимальный выходной ток  $I_o$ , мА ..... 200;
- максимальная выходная мощность  $P_o$ , Вт ..... 0,05;
- максимальная внешняя емкость  $C_o$ , мкФ ..... 1,0;
- максимальная внешняя индуктивность  $L_o$ , мГн ..... 1,0.

Для барьера искробезопасности БИ-007 с маркировкой взрывозащиты [Exib]IIC максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей не должны превышать следующих значений:

- максимальное выходное напряжение  $U_o$ , В ..... 24;
- максимальный выходной ток  $I_o$ , мА ..... 24;
- максимальная выходная мощность  $P_o$ , Вт ..... 0,5;
- максимальная внешняя емкость  $C_o$ , мкФ ..... 0,09;
- максимальная внешняя индуктивность  $L_o$ , мГн ..... 10;

Параметры искробезопасных цепей берутся из документации на применяемые барьеры искробезопасности имеющие сертификат соответствия Регламенту для приборов категории Ex.

8.6 Маркировка приборов **МЕТАКОНЕх** соответствует ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9181-74 Е, ГОСТ 30852.0-2002 и чертежу ПИМФ.421243.010 СБ.

8.7 Приборы **МЕТАКОНЕх** при выпуске пломбируются представителем ОТК предприятия-изготовителя.

8.8 Категории взрывозащиты прибора с барьером искробезопасности [Exia]IIC или [Exia]IIB, [Exia]IA, [Exib]IIC, [Exib]IIB, [Exib]IA определяется типом применяемого барьера искрозащиты (типами барьеров искрозащиты).



8.9 У клеммных колодок для подключения барьеров искробезопасности имеется табличка с надписью «Искробезопасные цепи» и приведена информация в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10-2002.

**МЕТАКОН [Exib]IIC**  
 $0 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq t_a \leq +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$U_m \leq 250 \text{ В}$   
 $U_o \leq 1,0 \text{ В}$        $C_o \leq 1,0 \text{ мкФ}$   
 $I_o \leq 200 \text{ мА}$        $L_o \leq 1,0 \text{ мГн}$   
 $P_o \leq 0,05 \text{ Вт}$

8.10 Приборы серии **МЕТАКОН** могут использоваться в опасном производстве в соответствии с «Условиями применения»:

- 1 Приборы серии **МЕТАКОН** устанавливаются за пределами опасных зон.
- 2 Область применения регуляторов серии **МЕТАКОН** согласно маркировке взрывозащиты и другим нормативным документам, регламентирующими применение электрооборудования, расположенного вне взрывоопасной зоны и связанного искробезопасными электрическими внешними цепями с электрическими устройствами, установленными в опасных зонах.
- 3 Безопасная эксплуатация приборов обеспечивается за счет применения максимальной токовой защиты цепей питания и гальванической развязки входных цепей.
- 4 Электрическая схема подключения барьеров искробезопасности к приборам серии **МЕТАКОН** приведена на рисунке 8.11.
- 5 Корпуса всех устройств должны быть заземлены.
- 6 На боковой поверхности корпусов приборов серии **МЕТАКОН** приводится маркировка с указанием взрывозащиты, а при монтаже приборов на монтажном щите аналогичная маркировка делается на монтажном щите.
- 7 Клеммные колодки приборов имеют следующие параметры по зазорам и длинам путей утечки.

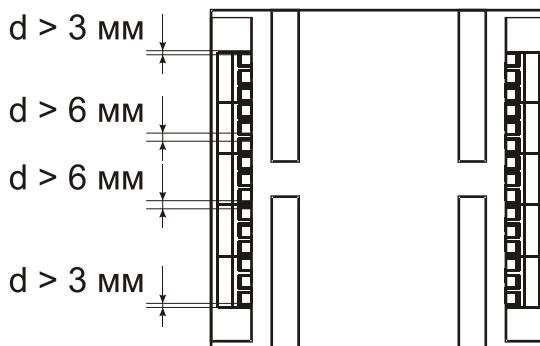


Рисунок 8.10 – Параметры зазоров и длин пути утечки, к которым подключены разделительные искробезопасные цепи

где D>6 мм – зазоры между клеммами и длина пути утечки в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 30852.10-2002.

где D>3 мм – зазоры и длина пути утечки в соответствии с требованиями п.6.3.1 ГОСТ 30852.10-2002.

### 8.11 Использование приборов по назначению при работе в опасном производстве

8.11.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током Регуляторы соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.11.2 Барьеры искробезопасности подключаются согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

8.11.3 При эксплуатации Приборов необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и «Правил устройства электроустановок. ПУЭ», утвержденных Госэнергонадзором, а также руководствоваться указаниями инструкций по технике безопасности, действующих на объектах эксплуатации Регуляторов.

#### 8.11.4 Обеспечение взрывозащиты (искробезопасности) Регуляторов

Искробезопасность входных (выходных) электрических цепей достигается за счет ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений по ГОСТ 30852.10-2002.

Искробезопасные цепи гальванически развязаны от силовой сети 220 В сетевым трансформатором.

Ограничение напряжения и тока в цепи питания подключаемых первичных преобразователей обеспечивается барьерами искрозащиты.

Первичная обмотка сетевого трансформатора и искрозащитные элементы барьера защищены плавкими предохранителями. Во внешней цепи питания прибора рекомендуется установить тумблер SMST-202-2A1 (250 В, 1А) или другой с аналогичными характеристиками, обеспечивающий подключение/отключение его от сети, и быстродействующий плавкий предохранитель типа ВПБ6-14 или предохранитель другого типа с аналогичными номинальными характеристиками на номинальный ток 0,5 А.

Электрическая прочность изоляции обмоток трансформатора выдерживает испытание переменным током напряжением 3000 В по ГОСТ 30852.10-2002.

Цифровые цепи связи АЦП с микропроцессорным блоком выполнены с применением оптоэлектронных элементов. Цепи внешнего интерфейса, а также цепи исполнительных реле не имеют гальванических связей с искробезопасными цепями Регуляторов.

На каждый прибор на боковой стороне прибора наклеивается схема электрических подключений прибора к барьерам искрозащиты в соответствии с модификацией прибора.

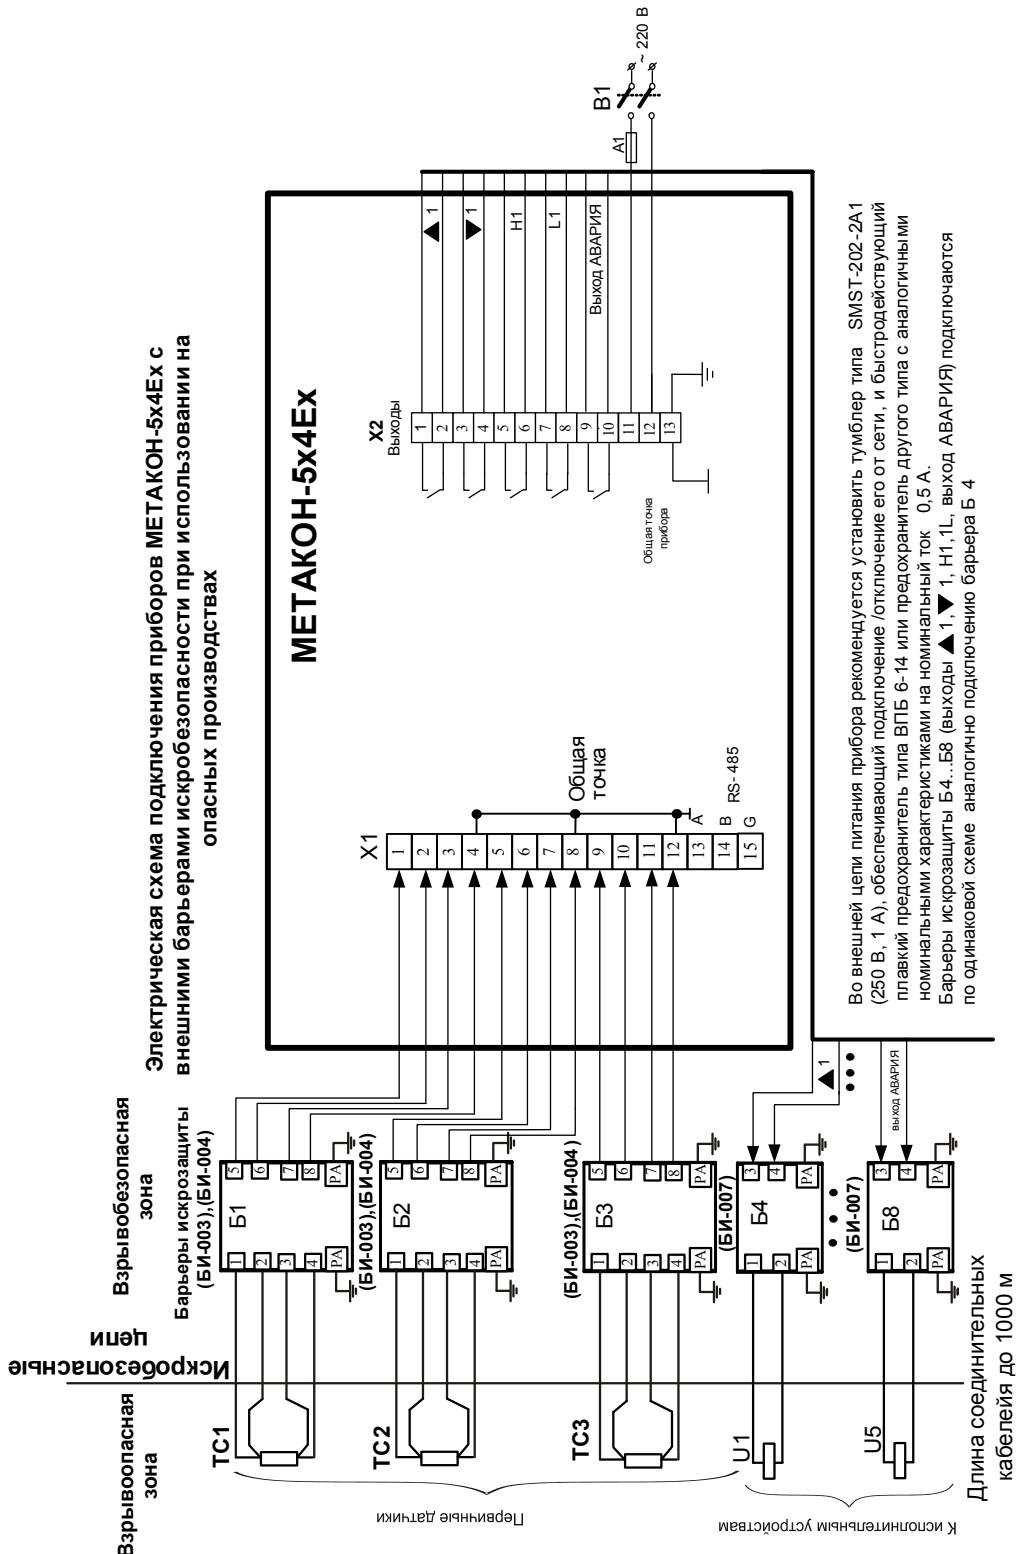


Рисунок 8.11 – Базовая электрическая схема подключения приборов серии МЕТАКОН-5х4Ex при использовании на взрывоопасных производствах

## 9 Техническое обслуживание прибора

Для прибора установлено ежемесячное обслуживание и обслуживание при проведении поверки.

Ежемесячное техническое обслуживание прибора состоит в контроле крепления прибора, контроле электрических соединений, удаления пыли с корпуса прибора, удаления с помощью смоченного в спирте тампона загрязнений с передней панели.

### 9.1 Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током приборы соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0.

Подключения и ремонтные работы, а также все виды технического обслуживания производятся при отключенном напряжении питания.

 **Внимание! Запрещается эксплуатировать прибор вынутым из корпуса.**

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

## 10 Правила транспортирования и хранения

Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 °C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C.

Прибор должен транспортироваться железнодорожным или автомобильным видами транспорта в транспортной таре при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается кантовка и бросание прибора.

Прибор должен храниться в складских помещениях потребителя и поставщика в картонных коробках в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 0 до 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C.
- воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

## 11 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
На индикаторе высвечивается сообщение <b>Er.Fl</b> . Прибор не функционирует	Сбой энергонезависимой памяти в результате прохождения очень сильной электромагнитной помехи. Целостность данных нарушена	Нажать на передней панели любую кнопку. Если прибор начал работать, провести конфигурирование (п. 6). Если прибор не заработал, необходимо отправить его на предприятие-изготовитель

На индикаторе высвечивается сообщение <b>AdC.E.</b> Прибор не функционирует	Выход из строя измерительной части прибора	Ремонт силами предприятия-изготовителя
При проведении поверки прибора основная погрешность измерения оказалась выше 0,1 %	Неопознанное нарушение калибровки	Необходимо отправить прибор на предприятие-изготовитель
Не работают выходные ключи	Выход из строя выходного ключа в результате неправильного подключения или короткого замыкания	Ремонт силами предприятия-изготовителя
Неправильные показания прибора, несмотря на проведенную поверку.	Неправильно установлен тип датчика или неверно выбран диапазон измерения	Произвести конфигурирование прибора согласно п. 6
На индикаторе высвечивается сообщение <b>Err.</b> Прибор функционирует	п. 3.7	Устранить возможный обрыв входных цепей, устранить причину выхода за границы диапазона

 **Внимание!** Методика калибровки прибора и право проведения калибровки предоставляются предприятиям, которые имеют в своем составе аккредитованные метрологические службы с правом калибровки приборов.

Работы по калибровке должны оформляться Актом о проведении калибровки.

Попытка несанкционированного (не подтвержденного Актом) проведения калибровки обнаруживается предприятием-изготовителем и является основанием для снятия прибора с гарантийного обслуживания.

## 12 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых образцов прибора всем требованиям ТУ на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Длительность гарантийного срока устанавливается равной 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (продажи) прибора. Документом, подтверждающим гарантию, является формуляр с отметкой предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок продлевается на время подачи и рассмотрения рекламации, а также на время проведения гарантийного ремонта силами изготовителя в период гарантийного срока.

### Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21,

тел./факс: (831) 260-03-08 (многоканальный), 466-16-04, 466-16-94.

## **Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН**

### **Методика поверки ПИМФ.421243.010 МП**

Настоящая методика составлена с учетом требований РМГ 51 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной поверки Регуляторов микропроцессорных измерительных МЕТАКОН, выпускаемых по техническим условиям ПИМФ.421243.010 ТУ, а также объем, условия поверки и подготовку к ней.

Настоящая методика распространяется на Регуляторы микропроцессорные измерительные серии МЕТАКОН (далее приборы):

- Регуляторы микропроцессорные измерительные МЕТАКОН-5Х4.

При выпуске приборов на предприятии-изготовителе и после ремонта проводят первичную поверку.

Первичной поверке подлежит каждый прибор.

Интервал между поверками **2 года**.

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении интервала между поверками.

Внеочередную поверку проводят при эксплуатации приборы в случае:

- повреждения одноразовой гарантийной наклейки контроля вскрытия и в случае утраты формуляра;
- ввода в эксплуатацию прибора после длительного хранения (более одного интервала между поверками);
- при известном или предполагаемом ударном воздействии на прибор или неудовлетворительной его работе;
- продажи (отправки) потребителю прибора, не реализованного по истечении срока, равного одному интервалу между поверками.

#### **A.1 Нормативные ссылки**

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления из платины, меди, и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 8.585-2001 Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1

РМГ 51-2002 Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.

ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений.

#### **A.2 Операции поверки**

A.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице А.1 (знак "+" обозначает необходимость проведения операции).

A.2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки прибор бракуют и его поверку прекращают. После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, прибор вновь представляют на поверку.

Таблица А.1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
1 Внешний осмотр	A.6.1	+	+
2 Опробование	A.6.2	+	+
3 Определение метрологических характеристик	A.6.3	+	+

### А.3 Средства поверки

Перечень средств поверки, используемых при поверке, приведен в таблице А.2.

Таблица А.2 – Перечень средств поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки Основные технические характеристики средства поверки
A.6.3.1, A.6.3.2	Калибратор электрических сигналов СА51: (0...25) мА, (-75...+150) мВ Основная погрешность $\pm 0,03\%$
	Магазин сопротивлений Р4381 (0...4800) Ом Основная погрешность $\pm 0,03\%$
	Термометр лабораторный ТЛ-4 (0...50) °C. Основная погрешность, не более 0,2°C
	Термопары ХА (К) 1-го класса
	Мультиметр МY 64 (0...36) В. Основная погрешность $\pm 1\%$
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2: Относительная влажность до 95 % Основная погрешность $\pm 7\%$
	Вспомогательное оборудование: 1 Источник постоянного напряжения НУ3003 - диапазон выходного напряжения (0...30) В. 2 Резистор С2-33Н-0,125-200 Ом - $\pm 5\%$ .

#### Примечание:

1 Вместо указанных в таблице А.2 средств поверки разрешается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

### А.4 Требования безопасности

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные ГОСТ Р 52319, указания по безопасности, изложенные в Руководстве по эксплуатации на приборы, применяемые средства измерений и вспомогательное оборудование.

### А.5 Условия поверки и подготовка к ней

А.5.1 Поверка приборов должна проводиться при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха  $(23 \pm 5)$  °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;

- напряжение питания ( $220 \pm 22$ ) В;
- сопротивление нагрузки ( $200 \pm 10$ ) Ом;
- отсутствие внешних электрических и магнитных полей, влияющих на работу приборов.

А.5.2 Перед началом поверки поверитель должен изучить следующие документы:

- Регулятор микропроцессорный измерительный МЕТАКОН. Руководство по эксплуатации ПИМФ.421243.066-02 РЭ (5Х4).

- Инструкции по эксплуатации на СИ и оборудование, используемых при поверке;

- Инструкцию и правила техники безопасности.

А.5.3 До начала поверки СИ и оборудование, используемые при поверке, должны быть в работе в течение времени самопрогрева, указанного в документации на них.

## **A.6 Проведение поверки**

### **A.6.1 Внешний осмотр**

При внешнем осмотре проверяется:

- соответствие комплектности прибора формуляру на прибор;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие коррозии на клеммах (при необходимости клеммы зачистить).

### **A.6.2 Опробование приборов**

Опробование приборов серии МЕТАКОН предусматривает тестовую проверку работоспособности приборов в режиме **конфигурирования**, по примеру настройки прибора приведенной в Руководстве по эксплуатации раздел 6.

### **A.6.3 Определение метрологических характеристик**

#### **A.6.3.1 Проверка приборов МЕТАКОН-5ХХ (5Х2, 5Х3, 5Х4) модификаций (ТП, 0/5, 0/20, 0/1, 0/10)**

##### **A.6.3.1.1 Определение основной приведенной погрешности по напряжению и току**

Проверка прибора проводится путем подачи расчетных значений контрольных точек напряжений и токов, взятых из таблицы А.6.3.1 для каждой конкретной модификации прибора, от калибратора электрических сигналов на входы прибора, фиксации измеренных значений на индикаторе прибора и сравнении измеренных величин с расчетными значениями напряжений и токов.

Порядок проведения поверки:

1 Войти в режим **проверка** прибора, для этого необходимо произвести следующие действия:

- в исходном состоянии (после подачи питания) нажать на передней панели поверяемого прибора одновременно кнопки **▲** и **■**, на нижнем индикаторе загораются символ **--** ;
- последовательным нажатием любой из кнопок **▲** или **■** установить на верхнем индикаторе сообщение **Prob** ;
- нажать кнопку **ВВОД** .

2 Подключить прибор для проведения поверки по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.1.

Конкретные номера контактов клеммных соединителей для каждого типа прибора и проверяемого канала берутся из электрических схем подключения из «Руководства ...» на каждый конкретный проверяемый прибор.

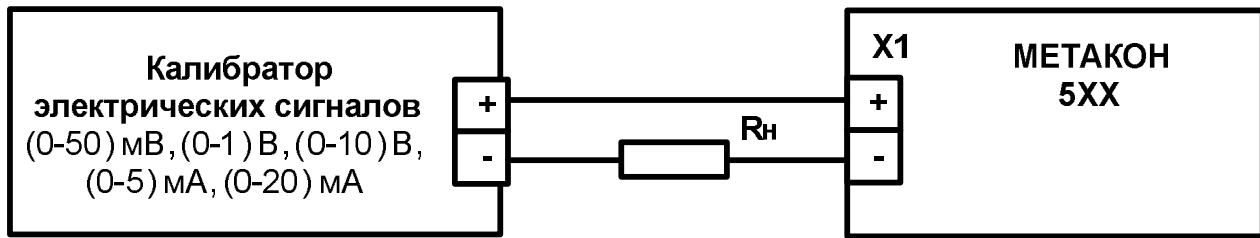


Рисунок А.6.3.1 – Схема подключения приборов мод. МЕТАКОН-5XX  
для проведения поверки по сигналам напряжения и тока

4 Выбрать проверяемый параметр нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** - установить на нижнем индикаторе символы **1.U (ВХОД 1)**.

5 Последовательно подать на **ВХОД 1** шесть значений контрольных сигналов из таблицы А.6.3.1 и зафиксировать на цифровом индикаторе прибора измеренные значения напряжения.

Таблица А.6.3.1 – Расчетные контрольные точки и нормирующие значения для поверки прибора

Модификации прибора	$U_{\text{норм}}$	Расчетные точки контрольных сигналов					
		1	2	3	4	5	6
Метакон-5XX -X-ТП-Х	50 мВ	0 мВ	10 мВ	20 мВ	30 мВ	40 мВ	50 мВ
Метакон-5XX -X-0/1-Х	1 В	0 В	0,2 В	0,4 В	0,6 В	0,8 В	0,9 В
Метакон-5XX-X-0/10-Х	10 В	0 В	2 В	4 В	6 В	8 В	9 В
Модификации прибора	$I_{\text{норм}}$	1	2	3	4	5	6
Метакон-5XX -X-0/5-Х	5 мА	0 мА	1 мА	2 мА	3 мА	4 мА	5 мА
Метакон-5XX-X-0/20-Х	20 мА	0 мА	4 мА	8 мА	12 мА	16 мА	20 мА

6 Для каждого измеренного значения контрольного сигнала рассчитать основную допустимую приведенную погрешность прибора  $\delta_{\text{осн}}$  по формулам (А.1, А.2):

$$\delta_{\text{осн}} = 100 \cdot (U_{\text{пр}} - U_0) / U_{\text{норм}}, \quad (\text{А.1})$$

где:  $\delta_{\text{осн}}$  – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$U_{\text{пр}}$  – измеренное значение напряжения, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мВ, В;

$U_0$  – расчетное значение напряжения взятое из таблицы А.6.3.1 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мВ, В, мА;

$U_{\text{норм}}$  – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А. 6.3.1, мВ, В.

$$\delta_{\text{осн}} (\%) = 100 \cdot (I_{\text{пр}} - I_0) / I_{\text{норм}}, \quad (\text{А.2})$$

где:  $\delta_{\text{осн}}$  – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$I_{\text{пр}}$  – измеренное значение тока, отображаемое на верхнем индикаторе прибора, мА;

$I_0$  – расчетное значение тока взятое из таблицы А.6.3.1 и установленное на выходе калибратора электрических сигналов, мА;

$I_{\text{норм}}$  – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А. 6.3.1, мА.

7 Поочередно провести поверку **ВХОДОВ 2-3** по аналогичной методике, устанавливая на нижнем индикаторе символы **2.U - 3.U**.

Прибор считается выдержавшим поверку метрологических характеристик по п. А.6.3.1.1, если значения основной погрешности в контрольных точках находится в пределах  $\pm 0,1 \%$ .

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

#### **A.6.3.1.2 Определение погрешности компенсации термо-ЭДС холодного спая**

Поверяются только приборы МЕТАКОН-5ХХ- мод. ТП.

Проверка производится путем измерения температуры с помощью термопары ТХА тип (К), рабочий спай которой расположен при нормальных условиях, и сравнения результатов измерения с показаниями контрольного термометра.

Порядок проведения проверки:

- 1 Подключить проверяемый прибор по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.1.2.

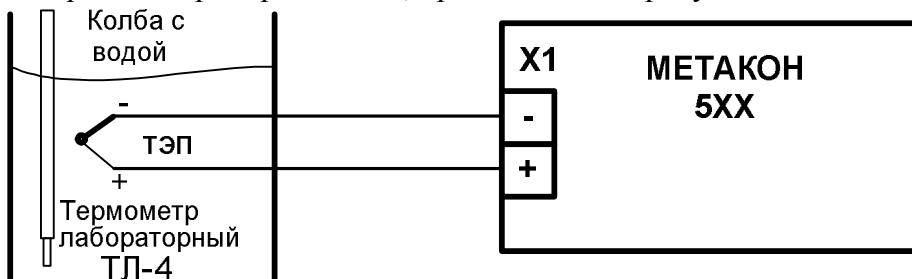


Рисунок А.6.3.1.2 – Схема подключения приборов мод. МЕТАКОН-5ХХ - ТП для поверки погрешности компенсации влияния температуры холодных спаев.

- 2 Войти в режим измерения температуры переключением кнопки **ПАРАМЕТР** - установить на нижнем индикаторе прибора символ **dt**.
- 3 Поместить подключенную к прибору термопару и контрольный термометр в сосуд с водой и сделать выдержку в течение 15 мин.
- 4 Зафиксировать измеренное значение  $T_{изм}$  температуры на верхнем индикаторе прибора и  $T_0$  температуру на контрольном термометре.
- 5 Провести оценку показаний температуры контрольного термометра и измеренных показаний прибора, сделав расчет по формуле (A.3):

$$| T_{изм} - T_0 | \leq 1 ^\circ\text{C} \quad (\text{A.3})$$

Прибор считать выдержавшим проверку по п. А. 6.3.1.2, если показания прибора находятся в интервале от  $(T_0 - 1) ^\circ\text{C}$  до  $(T_0 + 1) ^\circ\text{C}$  (где  $T_0$  – показания контрольного термометра, выраженные в  $^\circ\text{C}$ ).

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

- 6 После завершения поверки для возврата прибора в исходное состояние производятся следующие действия:

- последовательным нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** установить на верхнем индикаторе сообщение **End**, нажать кнопку **ВВОД**;
- последовательным нажатием любой из кнопок **▲** или **▼** установить на верхнем индикаторе сообщение **End**, нажать кнопку **ВВОД**.

#### **A.6.3.2 Определение метрологических характеристик МЕТАКОН-5ХХ мод. ТС**

Проверка прибора проводится путем подачи расчетных значений контрольных точек сопротивлений от магазина сопротивлений на входы прибора, фиксации измеренных значений на индикаторе прибора и сравнении измеренных величин с расчетными значениями сопротивлений.

Порядок проведения поверки:

- 1 Войти в режим **проверка** прибора по методике п. А.6.3.1.1 п.п.1.
- 2 Подключить проверяемый прибор по схеме, приведенной на рисунке А.6.3.2.

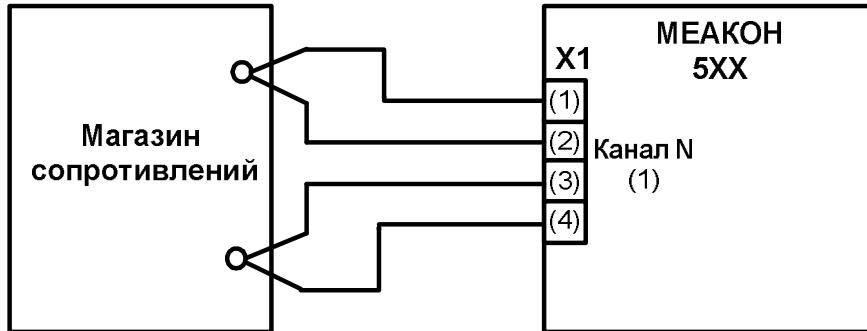


Рисунок А.6.3.2 – Схема подключения приборов мод. **МЕАКОН 5XX** для проведения поверки по входным сигналам сопротивления

Точки соединения парных проводов следует производить на зажимных клеммах магазина сопротивлений. Конкретные номера контактов клеммных соединителей для каждого типа прибора и проверяемого канала берутся из электрических схем подключения из «Руководства...» на каждый конкретный проверяемый прибор.

3 Произвести выбор проверяемого параметра нажатием кнопки нажать кнопку **ВВОД**, на нижнем индикаторе отображается параметр **r.r.**, затем последовательным нажатием любой из кнопок **▲** или **▼** установить на верхнем индикаторе прибора значение параметра **r.r.**, равное **L100** (мод. **TC100**) или **L\_50** (мод. **TC50**), нажать кнопку **ВВОД**.

4 Произвести выбор проверяемого канала, для этого нажать кнопку **ПАРАМЕТР**, на нижнем индикаторе высвечиваются символы **1.r.**, где цифра указывает на **ВХОД 1**, при этом на верхнем индикаторе отображается значение текущего измеряемого сопротивления.

5 Поочередно подать на **ВХОД 1** шесть значений контрольных сигналов, приведенных в таблице А.6.3.2.

Таблица А.6.3.2 – Контрольные расчетные точки для поверки приборов **5XX** мод. **TC**

Модификации прибора	Параметр <b>r.r.</b>	<b>R<sub>норм</sub></b> , Ом	Расчетные точки контрольных сигналов, Ом					
			1	2	3	4	5	6
<b>МЕАКОН -5XX-X-TC100-X</b>	<b>L100</b>	100	0	20	40	60	80	98
	<b>L133</b>	133	0	25	50	75	100	130
	<b>L200</b>	200	0	40	80	120	160	200
	<b>L400</b>	400	0	80	160	240	320	400
<b>МЕАКОН -5XX-X-TC50-X</b>	<b>L_50</b>	50	0	10	20	30	40	50
	<b>L_66</b>	66	0	13	26	39	52	66
	<b>L100</b>	100	0	20	40	60	80	100
	<b>L200</b>	200	0	40	80	120	160	200

6 Для каждого измеренного значения контрольного сигнала рассчитать основную допускаемую приведенную погрешность прибора  $\delta_{осн}$  по формуле (А.4).

$$\delta_{\text{осн}} = 100 \cdot (R_{\text{пр}} - R_0) / R_{\text{норм}} \quad (\text{A.4})$$

где:  $\delta_{\text{осн}}$  – основная приведенная погрешность измерения прибора, %;

$R_{\text{пр}}$  – измеренное значение сопротивления отображаемое на верхнем индикаторе прибора, Ом;

$R_0$  – значение расчетного сопротивления, установленное на магазине сопротивлений, Ом

$R_{\text{норм}}$  – нормирующее значение, равное диапазону входного сигнала из таблицы А.6.3.2, Ом.

7 Последовательно провести поверку **ВХОДОВ 2-3** по аналогичной методике, устанавливая на нижнем индикаторе символы **2.r.**, **3.r.**.

8 Последовательно провести проверку для всех типов датчиков, приведенных в таблице А.6.3.2.

Прибор считается выдержавшим поверку по п. А.6.3.2, если значения основной погрешности в контрольных точках находятся в пределах  $\pm 0,1\%$ .

При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется) и отправляется для проведения ремонта на предприятие изготовитель.

9 После завершения поверки для возврата прибора в исходное состояние производятся следующие действия:

- последовательным нажатием кнопки **ПАРАМЕТР** установить на верхнем индикаторе сообщение **End**, нажать кнопку **ВВОД**;
- последовательным нажатием любой из кнопок **▲** или **▼** установить на верхнем индикаторе сообщение **End**, нажать кнопку **ВВОД**.

## A7 Оформление результатов поверки

A7.1 При положительных результатах первичной поверки прибор признается годным к эксплуатации, о чем делается отметка в формуляре на прибор за подписью поверителя. При периодической поверке оформляется свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006. Подпись поверителя заверяется поверительным клеймом.

A7.2. При отрицательных результатах поверки прибор в обращение не допускается (бракуется), на него выдается извещение о непригодности с указанием причин.

