

# ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УСТАНОВКА  
И-20М



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

[angstrem.tech](http://angstrem.tech)

Общество с ограниченной ответственностью  
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

Система менеджмента качества соответствует требованиям  
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (iso 45001-2020)  
Сертификат соответствия № 001RU.Я2331/04ПВК0/10120

# ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ УСТАНОВКА И-20М

ПАСПОРТ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1.1 Высоковольтная установка И-20М (в дальнейшем – установка) предназначена для проведения электрических испытаний средств индивидуальной защиты человека от поражения электрическим током – диэлектрических перчаток, бот, калош и изолированного инструмента синусоидальным повышенным напряжением частотой 50 Гц.

1.2 Установка состоит из аппарата высоковольтного АВ-20М и блока-приставки БП-2.

1.3 Установка предназначена для эксплуатации в помещении при температуре окружающей среды от +10 °С до +40 °С, относительной влажности до 80 % при температуре +20 °С и атмосферном давлении 530-800 мм рт. ст.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1 Технические данные аппарата высоковольтного АВ-20М:

Таблица 1

| Наименование  | Величина        |
|---|-----------------|
| Напряжение питания частотой 50Гц, В                                   | 220 ±22         |
| Максимальное выходное переменное напряжения, кВ, не менее             | 20              |
| Максимальный выходной ток, мА, не менее                               | 22,5            |
| Относительная погрешность измерения выходного напряжения, %, не более | 3               |
| Относительная погрешность измерения выходного тока, %, не более       | 3               |
| Потребляемая мощность, кВА, не более                                  | 0,6             |
| Габаритные размеры, мм, не более                                      | 500 × 500 × 500 |
| Масса, кг, не более   | 38              |

2.2 Технические данные блока-приставки БП-2:

Таблица 2

| Наименование  | Величина        |
|---|-----------------|
| Количество испытуемых средств защиты                  | 2               |
| Относительная погрешность измерения тока, %, не более | 1,5             |
| Габаритные размеры, мм, не более                      | 600 × 980 × 620 |
| Масса (без воды), кг, не более                        | 49              |

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки установки И-20М приведен в таблице 3.

Таблица 3

|     |                                       |        |
|-----|---------------------------------------|--------|
| 1.  | Аппарат высоковольтный АВ-20М         | 1 шт.  |
| 2.  | Блок-приставка БП-2                   | 1 шт.  |
| 3.  | Кабель сетевой                        | 1 шт.  |
| 4.  | Кабель соединительный                 | 1 шт.  |
| 5.  | Кабель высоковольтный (входит в БП-2) | 1 шт.  |
| 6.  | Провод заземления                     | 2 шт.  |
| 7.  | Подвеска для перчаток                 | 4 шт.  |
| 8.  | Подвеска для бот                      | 2 шт.  |
| 9.  | Подвеска для электроинструмента       | 1 шт.  |
| 10. | Емкость для воды                      | 1 шт.  |
| 11. | Паспорт                               | 1 экз. |

3.2 Допускается отдельная поставка составных частей установки.

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Аппарат высоковольтный АВ-20М состоит из пульта управления и источника испытательного напряжения, которые размещены в одном корпусе. Внешний вид лицевой панели аппарата приведен на рисунке 1.

4.2 В пульте управления находятся автоматический выключатель, регулятор напряжения, плата измерения и защиты, соединительные и другие элементы электрической схемы. На лицевой панели управления расположены все органы управления и индикации, а также измерительные приборы. Разъемы для подключения сетевого кабеля и блока-приставки, клеммы для подключения внешней блокировки (дверей), а также контакт для подключения провода заземления, расположены на задней панели аппарата.

4.3 Напряжение питания через автоматический выключатель поступает на понижающий трансформатор (для питания цепей управления и измерения) и на автотрансформатор, на котором установлен концевой выключатель, не позволяющий включить высокое напряжение «толчком».

Включение высокого напряжения производится нажатием кнопки SB1 «ПУСК», после чего, при замкнутых контактах блокировки на разъеме XS2 и внешней блокировке, регулируемое напряжение с автотрансформатора поступает на источник испытательного напряжения и включается индикация «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Отключение высокого напряжения производится нажатием кнопки SB2 «СТОП».

Измерение выходного напряжения осуществляется измерительной системой **СВНИ-20** (см. Руководство по эксплуатации). Измерение тока осуществляется встроенным миллиамперметром РА1.

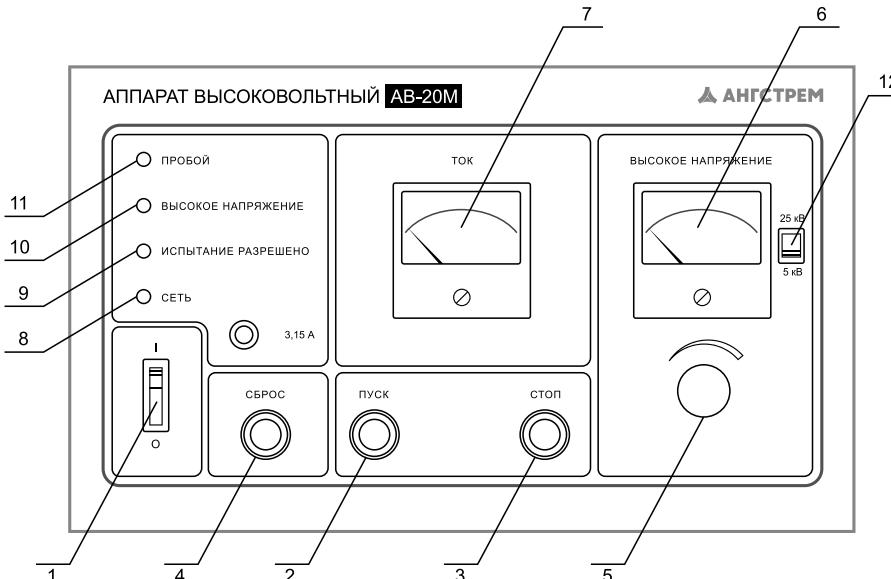


Рисунок 1

#### Назначение органов управления и индикации аппарата АВ-20М:

- 1 – Выключатель питания.
- 2 – Кнопка «ПУСК».
- 3 – Кнопка «СТОП».
- 4 – Кнопка «СБРОС».
- 5 – Ручка регулятора напряжения.
- 6 – Киловольтметр.
- 7 – Миллиамперметр.
- 8 – Индикатор включения сети.
- 9 – Индикатор исправности блокировки.
- 10 – Индикатор высокого напряжения.
- 11 – Индикатор срабатывания защиты.
- 12 – Переключатель предела киловольтметра.

При срабатывании защиты по выходному току ( $25 \text{ mA} \pm 2,5 \text{ mA}$ ) высокое напряжение отключается и включается индикация «**ПРОБОЙ**».

Для возврата в режим испытания необходимо нажать кнопку «**СБРОС**» и установить регулятор напряжения в крайнее против часовой стрелки положение.

4.4 Для обеспечения большей безопасности при работе с установкой имеется узел заземления, представляющий из себя падающий замыкатель, автоматически срабатывающий при выключении высокого напряжения, а также при срабатывании блокировок или защиты по току.

4.5 Испытуемые средства защиты помещаются в бак блока-приставки БП-2, в котором есть свой миллиамперметр и два безразрывных переключателя S1 и S2, каждый из которых может подключить испытуемое средство либо непосредственно к «земле», либо через миллиамперметр. При подключении непосредственно к «земле» ток утечки каждого испытуемого средства проходит через платы индикации, сигнальное устройство которых начинает светиться при значениях тока 8–12 мА. Внешний вид лицевой панели блока-приставки приведен на рисунке 2.

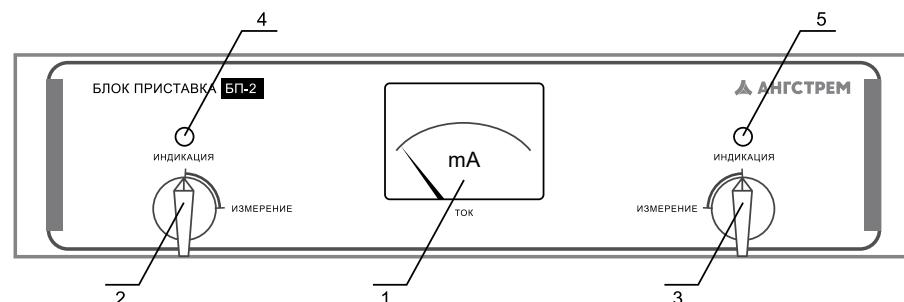


Рисунок 2

#### Назначение органов управления и индикации блока-приставки БП-2

- 1 – Миллиамперметр.
- 2 – Безразрывный переключатель S1.
- 3 – Безразрывный переключатель S2.
- 4 – Индикатор 1.
- 5 – Индикатор 2.

При необходимости каждое испытуемое средство может быть отключено. Для этого необходимо потянуть на себя до упора ручку управления соответствующего переключателя S1 или S2.

**ВНИМАНИЕ! ДАННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ!**

Цепи блокировки и заземления блока-приставки соединены с аналогичными цепями аппарата с помощью соединительного кабеля.

Высокое напряжение с аппарата подается на бак с испытуемыми средствами защиты по высоковольтному экранированному кабелю, штатно подключенном к блоку-приставке. Экран кабеля заземлен.

**ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСТЬСЯ ПОВЕРХНОСТИ КАБЕЛЯ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АППАРАТА ИЛИ БЛОКА-ПРИСТАВКИ!**

Во избежание быстрого выхода из строя кабеля необходимо оберегать его от механических воздействий (ударов, проколов, сжатия и т.д.).

4.6 Для проведения технического обслуживания установки боковые и верхняя панели блока-приставки, а также все, кроме задней, панели аппарата АВ-20М выполнены съемными.

4.7 В транспортном положении верхняя часть блока-приставки крепится с помощью замков.

## 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Персонал, эксплуатирующий установку, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой и быть ознакомлен с требованиями настоящего Паспорта.

5.2 Эксплуатация установки должна производиться в строгом соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требованиями настоящего Паспорта.

5.3 Перед началом работы **НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА К ВЫСОКОВОЛЬТНОМУ ВЫВОДУ АППАРАТА АВ-20М И ВЫСОКОВОЛЬТНОМУ КАБЕЛЮ** и убедиться в надежности заземления и исправности подключений.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ! РАБОТАТЬ НА НЕИСПРАВНОЙ ИЛИ НЕЗАЗЕМЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ.**

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ТАК, ЧТОБЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫВОД АППАРАТА АВ-20М И ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ АВ-20М ДО БП-2 НАХОДИЛИСЬ ЗА ПЕРЕГОРОДКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ДВЕРЬ С БЛОКИРОВКОЙ, КОТОРАЯ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ОДНОИМЕННЫМ КЛЕММАМ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ АППАРАТА АВ-20М.**

5.4 В установке предусмотрены несколько ступеней защиты от поражения обслуживающего персонала электрическим током. К ним относятся:

- заземление каркаса, всех боковых и верхних панелей аппарата и блока-приставки;
- наличие падающего замыкателя;
- наличие блокировок в цепи управления включением высокого напряжения;
- наличие в установке разрядников в цепях измерения напряжения и тока;
- наличие механических разрядников в цепях измерения тока и индикации пробоя в блоке-приставке;
- защита от перегрузки установки по высокой и низкой стороне.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Поднимите верхнюю часть блока-приставки до щелчка и опустите – при этом она зафиксируется. Залейте в бак воду до необходимого уровня.

**Примечание.** При отсутствии у Вас блока-приставки организуйте рабочее место в соответствии с требованиями руководящих документов по проведению испытаний данных средств защиты и с соблюдением всех требований безопасности.

**ДЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БЛОКА-ПРИСТАВКИ ЕЁ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ РАЗ ПРИПОДНЯТЬ ДО ЩЕЛЧКА И ЗАТЕМ ОПУСТИТЬ.**

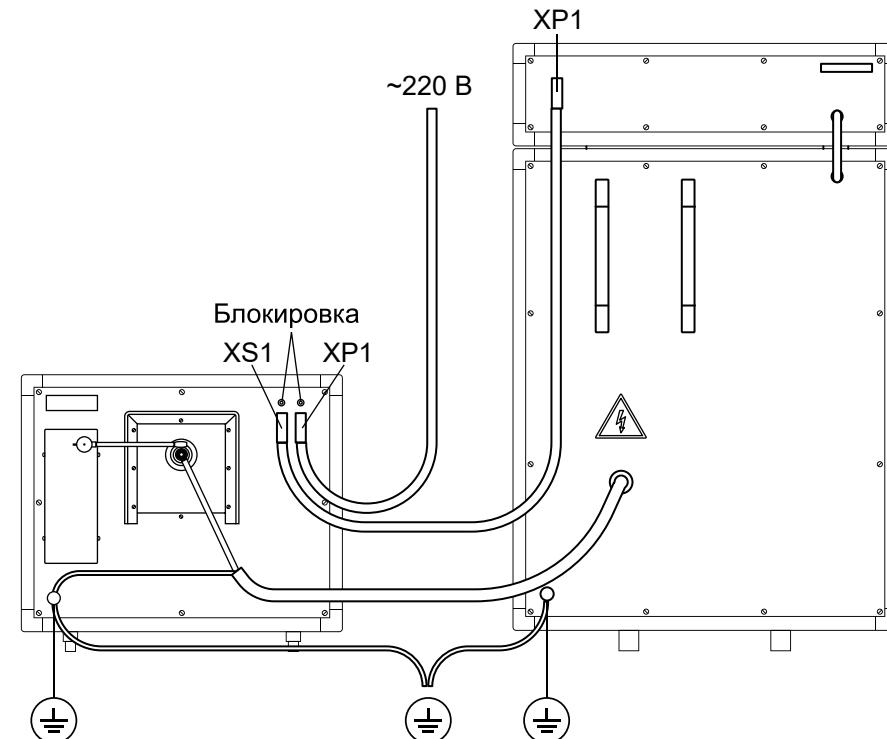


Рисунок 3 – Схема подключения АВ-20М и БП-2.

6.2 Заземлите аппарат и блок-приставку (рисунок 3).

6.3 Подключите:

- соединительный кабель блокировки – к аппарату (XS1) и блоку-приставке (XP1);
- высоковольтный кабель от блока-приставки: жилу – к высоковольтному выходу аппарата, экран – к клемме «земля» АВ-20М; кабель питания – к аппарату (XP1).

6.4 Установите органы управления в исходное состояние (рисунок 1):

- ручку автоматического выключателя сети – в положение «0»;
- ручку регулятора напряжения – в крайнее против часовой стрелки положение;
- переключатель предела киловольтметра – в положение «25кВ»;
- переключатели S1 и S2 на блоке-приставке – должны быть вдвинуты и установлены в положение «ИНДИКАЦИЯ» (рисунок 2).

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Поместите испытуемые средства защиты в бак блока-приставки. Если это – перчатки, то предварительно подвесьте их к специальным зажимам. Закройте верхнюю часть блока-приставки.

**Примечание.** Согласно указаниям пп. 2.1.69 и 2.1.181 «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (изд.9, М, 1993г.) рекомендуется (разрешается) проводить электрические испытания указателей напряжения до 1000 В и изолированного инструмента на установке для проверки диэлектрических перчаток.

Указания по проведению данных испытаний приведены в п. 7.8.

7.2 Включите установку (рисунок 4), переведя ручку автоматического выключателя сети в положение «1». При этом должна включиться индикация «СЕТЬ». При нахождении ручки регулятора напряжения в крайнем против часовой стрелки положении и при замкнутой цепи блокировки должна также включиться индикация «ИСПЫТАНИЕ РАЗРЕШЕНО».

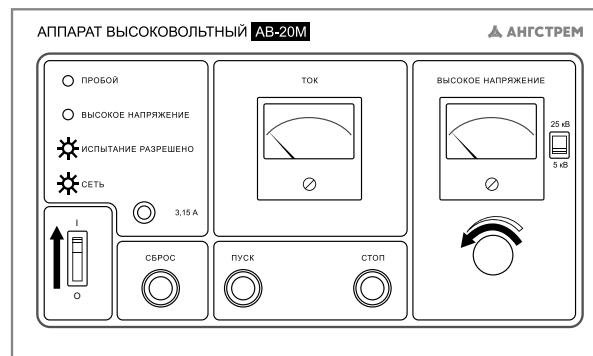


Рисунок 4

7.3 Нажмите кнопку «ПУСК» (рисунок 5). При этом падающий замыкатель должен отойти от высоковольтного вывода установки и должна включиться индикация «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

7.4 Вращая ручку регулятора напряжения по часовой стрелке (рисунок 6), установите необходимое значение испытательного напряжения.

**Примечание.** После начала вращения ручки регулятора напряжения индикация «ИСПЫТАНИЕ РАЗРЕШЕНО» выключится.

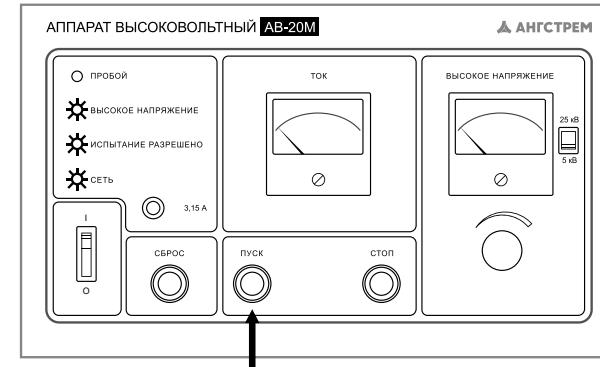


Рисунок 5

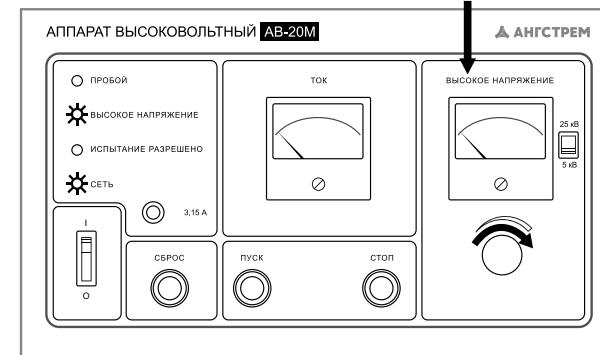


Рисунок 6

Наблюдайте за динамикой показаний встроенного миллиамперметра (рисунок 7), учитывая при этом, что он показывает **СУММАРНЫЙ ТОК** через все испытуемые средства защиты в сумме с емкостным током высоковольтного кабеля (не более 2,5 мА при 20 кВ).

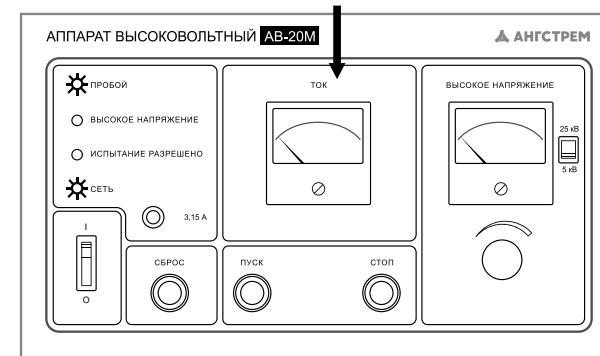


Рисунок 7

7.5 В процессе выдержки установленного значения напряжения, в течение необходимого (определенного руководящими документами) времени, поочередно переводите безразрывные переключатели S1 и S2 блока-приставки в положение «ИЗМЕРЕНИЕ» и считывайте показания миллиамперметра. Переключатели устанавливаются обратно в положение «ИНДИКАЦИЯ» (рисунок 8).

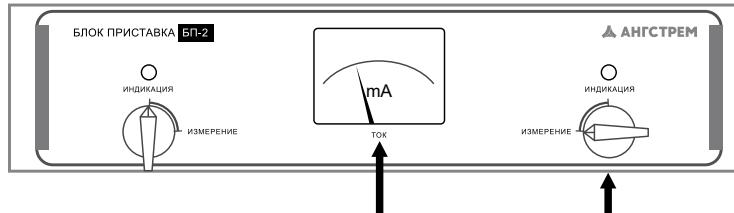


Рисунок 8

7.6 После завершения испытания (рисунок 9):

1. плавно выводите регулятор напряжения в крайнее против часовой стрелки положение;
2. нажмите кнопку «СТОП» – индикация «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» должна выключиться и на высоковольтный вывод аппарата должен опуститься падающий замыкатель;
3. выключите аппарат установив ручку автоматического выключателя сети в положение «0».

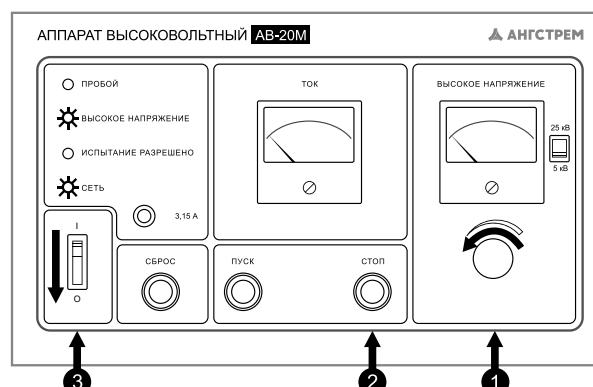


Рисунок 9

7.7. Если в процессе подъема или выдержки испытательного напряжения Вы заметили (по встроенному миллиамперметру), что суммарный ток начал резко расти, то Ваши дальнейшие действия должны быть следующими:

- продолжая подъем или выдержку напряжения, наблюдайте за индикаторами блока-приставки (рисунок 10);

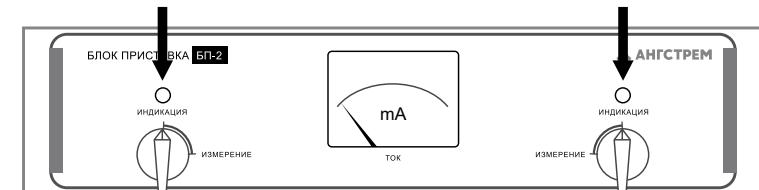


Рисунок 10

- при достижении в одной или обоих испытательных цепях тока 8...12mA засвятится соответствующий индикатор (или оба). При возникновении пробоя произойдет кратковременная вспышка индикатора и сработает защита по току (рисунок 11);

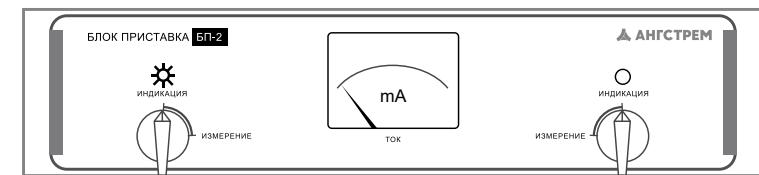


Рисунок 11

- при необходимости, до возникновения пробоя, можно количественно оценить значение тока в каждой цепи с помощью миллиамперметра, переведя соответствующий переключатель S1 или S2 в положение «ИЗМЕРЕНИЕ» (рисунок 8);
- если какое-либо средство защиты будет признано негодным, то есть, либо произойдет пробой, либо Вы сами это решите по показаниям миллиамперметра и выключите высокое напряжение, то данное средство можно отключить, чтобы продолжить испытание на другом средстве. Для этого, **ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ**, потяните на себя до упора ручку управления соответствующего переключателя S1 или S2 (рисунок 12);

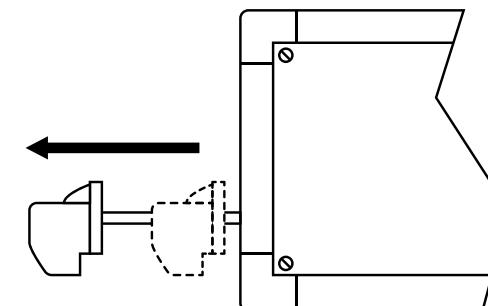


Рисунок 12

- далее проведите испытание на другом средстве защиты согласно указаний пп. 7.4-7.7 настоящего Паспорта.

7.8 Испытания указателей напряжения до 1000 В и изолированного инструмента можно проводить двумя методами.

#### **Метод 1.**

Указатель напряжения или изолированный инструмент помещают в бак блока-приставки так же, как перчатки, используя при этом специальные подвески, и проводят испытание согласно требованиям пп. 7.2-7.7 настоящего Паспорта и пп. 2.1.66-2.1.69 или пп. 2.1.180-2.1.182 «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (изд.9, М, 1993 г.). При этом переключатель предела киловольтметра на аппарате АВ-20М необходимо переключить в положение «**5 кВ**».

**Примечание.** При использовании данного метода ванна с водой находится под высоким потенциалом, что не соответствует требованиям пп. 2.1.69 и 2.1.181 указанных выше Правил.

#### **Метод 2.**

Емкость для воды установите рядом с высоковольтным выводом аппарата АВ-20М и заземлите ее, то есть соедините клемму на емкости с клеммой «земля» на аппарате с помощью проводника сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>.

Соедините высоковольтный вывод аппарата АВ-20 с приспособлением на емкости для воды коротким проводником.

Подсоедините изолированный инструмент к зажимам на подвесках и повесьте его на приспособление так, чтобы изолированная часть инструмента была погружена в воду, но вода не доходила бы до края изоляции на 10 мм.

Установите переключатель предела киловольтметра на аппарате АВ-20 в положение «**5 кВ**».

Проводите испытание согласно требованиям пп. 7.2-7.4, 7.6 настоящего Паспорта строго соблюдая все необходимые меры безопасности.

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1 Периодически, но не реже одного раза в полгода, необходимо производить техническое обслуживание установки, которое включает в себя следующие проверки:

1. проверка внешнего вида;
2. проверка сопротивления изоляции;
3. проверка переходного сопротивления заземления;
4. проверка калибровки миллиамперметра и установки тока защиты;
5. проверка работы системы измерения высокого напряжения СВНИ-20.

8.1.1 Проверку внешнего вида аппарата и блока-приставки проводите **при обесточенной установке** следующим образом:

- снимите боковые панели аппарата АВ-20М и боковые панели нижней части и верхнюю панель верхней части блока-приставки;

- удалите с поверхностей деталей и узлов пыль, наиболее тщательно – с механических разрядников, расположенных на клеммах источника испытательного напряжения;
- на блоке-приставке протрите спиртом изолирующую штангу для подвески перчаток и поверхность высоковольтного кабеля;
- проверьте надежность крепления элементов и соединительных цепей;
- установите панели на место.

8.1.2 Проверку сопротивления изоляции аппарата и блока-приставки проводите **при обесточенной установке** следующим образом:

- отключите от разъемов установки и блока-приставки ответные части;
- мегаомметром на напряжении 1000 В проверьте сопротивление изоляции между всеми контактами (кроме контакта А4) этих разъемов и клеммой «земля». Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее 1 МОм;
- подключите ответные части разъемов.

8.1.3 Проверку переходного сопротивления заземления аппарата и блока-приставки проводите **при обесточенной установке** следующим образом:

- снимите боковые панели;
- измерителем сопротивления заземлений или миллиомметром проверьте переходное сопротивление между клеммой «земля» и всеми заземляющими контактами на панелях и корпусе установки (при подключенных заземляющих проводниках). Измеренные значения сопротивлений должны быть не более 0,05 Ом.

8.1.4 Проверку калибровки миллиамперметра и установки тока защиты проводите следующим образом (рисунок 13):

- отключите от высоковольтного вывода аппарата высоковольтный кабель от блока-приставки и подключите к высоковольтному выводу образцовый миллиамперметр (Э513/1), второй вывод которого соедините с клеммой заземления аппарата;
- включите автоматический выключатель на аппарате и нажмите кнопку «**ПУСК**». При этом должна включиться индикация «**ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**» и от высоковольтного вывода должен отойти замыкатель;
- вращая ручку регулятора напряжения на аппарате по часовой стрелке, устанавливают ток по встроенному миллиамперметру на значения 5, 10, 15 и 20 мА. При этом снимайте показания образцового миллиамперметра;
- вычислите относительную погрешность измерения тока по формуле:

$$\delta = \frac{|I_{\text{обр}} - I_{\text{уст}}|}{25} * 100 \%$$

где:  $\delta$  – относительная погрешность измерения тока, %;

$I_{\text{обр}}$  – показания образцового миллиамперметра, мА;

$I_{\text{уст}}$  – показания встроенного миллиамперметра, мА.

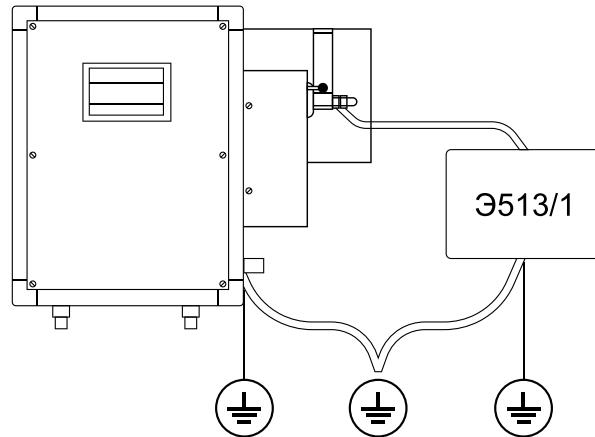


Рисунок 13

- если измеренные значения погрешности превышают 3 %, то проведите подстройку с помощью резистора R1 платы измерения и защиты (рисунок 14);
- вращая ручку регулятора напряжения на аппарате по часовой стрелке, увеличивайте ток по встроенному миллиамперметру до 25 мА. При этом должна сработать защита, а на высоковольтный вывод должен опуститься замыкатель;
- при необходимости с помощью резистора R2 платы измерения и защиты установите ток срабатывания защиты  $22,5 \pm 2,5$  мА.
- выключите аппарат и отключите миллиамперметр.

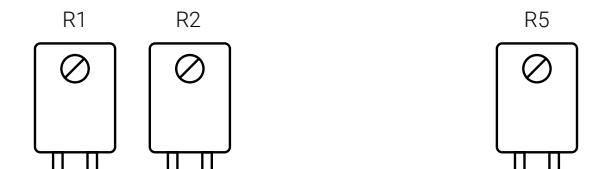


Рисунок 14

**Примечание.** Вместо миллиамперметра Э513/1 допускается применять аналогичный прибор с необходимым пределом измерения и классом точности не ниже 1,0.

#### 8.1.5 Проверку работы системы измерения высокого напряжения СВНИ-20 проводите следующим образом (рисунок 15):

- подключите к высоковольтному выводу аппарата образцовый киловольтметр на 30 кВ (С197);
- подготовьте киловольтметр к работе, согласно требований эксплуатационной документации на него;

- включите установку и установите выходное напряжение по киловольтметру установки на значениях 5, 10, 15, и 20 кВ. При этом снимайте показания образцового киловольтметра;

**Примечание.** При проведении проверки необходимо производить соответствующие переключения пределов измерения образцового киловольтметра, не забывая при этом выключать высокое напряжение.

- вычислите относительную погрешность измерения напряжения по формуле:

$$\delta = \frac{U_{\text{обр}} - U_{\text{уст}}}{U_{\text{обр}}} * 100 \%$$

где:  $\delta$  – относительная погрешность измерения тока, %;

$U_{\text{обр}}$  – показания образцового киловольтметра, кВ;

$U_{\text{уст}}$  – показания встроенного киловольтметра, кВ.

- если измеренные значения погрешности превышают 3 %, то произведите подстройку с помощью резистора R5 платы измерения и защиты (рисунок 14);

- выключите установку и отключите киловольтметр.

8.2 Не реже, чем раз в 2 года необходимо проводить поверку системы высокого напряжения измерительной СВНИ-20 по методике поверки 4222-001-47143924-11МП, утвержденной ВНИИМС 05.08.2011г.

8.3 Раз в год необходимо проводить поверку миллиамперметра Ц42702 (0...10 мА), установленном на блоке-приставке.

**Примечание.** Поверку по пп. 8.2 и 8.3 проводить в органе, аккредитованном на право проведения этих работ.

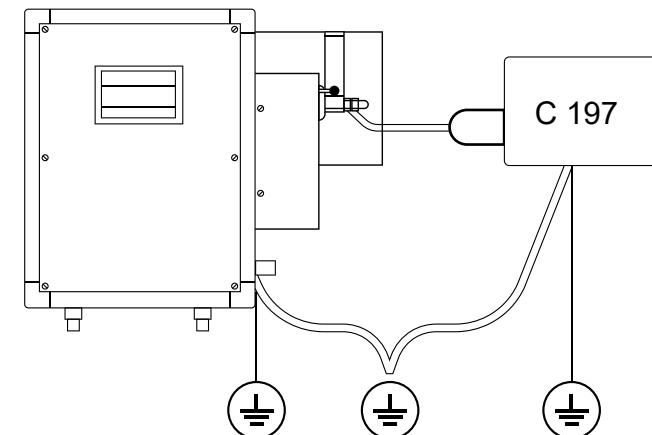


Рисунок 15

## 9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТАНОВКИ И-20М:

9.1 Характерные неисправности и причины возникновения (таблица 4).

Таблица 4

| Неисправности   | Причина возникновения  |
|---|--|
| 1. При включении установки не горит светодиод «СЕТЬ».   | Проверить предохранитель на передней панели.   |
| 2. При включении установки не загорается индикация «ИСПЫТАНИЕ РАЗРЕШЕНО»  | Неисправен индикатор.  |
|   | Ручка регулятора напряжения не находится в крайнем положении против часовой стрелки. |
|   | Разомкнута внешняя блокировка или блокировки в блоках АВ-20М или БП-2.               |
| 3. При нажатии кнопки «ПУСК» не поднимается падающий замыкатель и не включается индикатор «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». | Ручка регулятора напряжения не находится в крайнем положении против часовой стрелки. |
|   | Разомкнута внешняя блокировка или блокировки в блоках АВ-20М или БП-2.               |

9.2 Контроль исправности цепей блокировки.

**Внимание:** работы по контролю цепей блокировки производить на отключеной от сети установке И-20М.

Внутренняя цепь блокировки установки И-20М состоит из семи последовательно соединенных микровыключателей. Последовательно с внутренней цепью блокировки включена внешняя блокировка — клеммы «БЛОКИРОВКА» на задней панели блока АВ-20М.

Включение и нормальная работа установки возможны при условии что все выключатели цепи блокировки замкнуты. Два микровыключателя блокировки находятся в верхней части блока-приставки — в замке-фиксаторе и под верхней крышкой. Исправность этой цепи контролируется прозвонкой между контактами 6-7 кабельной части разъема XS1, отключенного от блока АВ-20М. Контроль производить в нижнем (закрытом) положении верхней части БП-2.

Пять микровыключателей блокировки находятся в блоке АВ-20М — под двумя боковыми, верхней и передней панелями и на регуляторе напряжения. Для контроля их исправности необходим доступ внутрь блока.

Срабатывание (замыкание) микровыключателей может регулироваться подгибанием нажимной лапки.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

10.2 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.

### 10.3 Гарантия **НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ**:

- на неисправности вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов и жидкостей;
- на повреждения выходных и входных цепей изделия при некорректном подключении внешних устройств;
- на повреждения, вызванные некорректным подключением дополнительных устройств, не входящих в комплект поставки;
- на повреждения в результате стихийных бедствий;
- на неукомплектованное изделие.

### 10.4 Гарантия **ПРЕКРАЩАЕТСЯ**:

- при самостоятельном ремонте изделия потребителем без согласования с предприятием-изготовителем;
- при несоблюдении требований по эксплуатации изделия;
- при наличии механических и термических повреждений изделия;
- при повреждении изделия во время перевозки, осуществляющей потребителем;
- при повреждениях, вызванных использованием изделия не по назначению или не проведением необходимого профилактического обслуживания изделия.

10.5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в изделие, не ухудшающих его технических характеристик.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1. Установка высоковольтная И-20М заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует требованиям раздела 2 настоящего паспорта и признана годной к эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

## 12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Обо всех неполадках и неисправностях, выявленных при работе, а также предложения эксплуатирующих организаций, просим сообщать:

ООО «Завод Ангстрем»  
150022, РФ, г. Ярославль, Тормозное шоссе, 1 стр. 2,  
8 800 775 87 54 (звонок бесплатный)  
[info@angstrom.tech](mailto:info@angstrom.tech)  
[angstrom.tech](http://angstrom.tech)



**ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ «АНГСТРЕМ»**

8 (800) 775-87-54  
[info@angstrom.tech](mailto:info@angstrom.tech)