

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА

ZET 7010 SP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТМС.421425.001-10SP PЭ

ООО «ЭТМС»

Оглавление

1	Назначение и технические характеристики	3
1.1.	Назначение цифровых датчиков	3
1.2.	Условия эксплуатации	3
2	Внешний вид, маркировка контактов и схема подключения	4
2.1.	Внешний вид цифровых датчиков	4
2.2.	Обозначение контактов цифровых датчиков	4
2.3.	Схема подключения при построении измерительной цепи	5
3	Подготовка к конфигурированию	6
3.1.	Подключение цифровых датчиков	6
3.2.	Программа «Диспетчер устройств»	6
4	Конфигурирование цифровых датчиков	7
4.1.	Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков	7
4.2.	Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых датчиков	8
4.2.1.	Вкладка «Измерения»	8
4.2.2.	Вкладка «Настройки»	10
4.2.3.	Вкладка «Смещение»	11
4.3.	Список основных программ ZETLAB для работы с датчиком давления грунта	13
5	Эксплуатация устройства	14

1 Назначение и технические характеристики

1.1. Назначение цифровых датчиков

Датчик давления грунта ZET 7010 SP предназначен измерения избыточного давления на грунт в основании сооружения и его распределения по площади основания. Также могут использоваться для контроля заполнения крупногабаритных сосудов вязкими материалами или пластичными массами.

Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP применяется в системах мониторинга инженерных конструкций (СМИК) в части измерения давления на грунт в основании сооружения для определения осадок.

Цифровой датчик давления грунта ZET 7010 SP состоит из измерительного блока и чувствительного элемента на базе тензорезисторного моста.

Датчик устанавливается на месте измерений: в насыпях или насыпных плотинах, под опоры мостов, фундаментные плиты и пр. Давление, воспринимаемое корпусом датчика, передаётся на чувствительный элемент, который преобразует давление в электрически сигнал. Измерительный модуль оцифровывает сигнал с преобразователя и выдаёт значения давления в цифровом виде по интерфейсу RS-485, используя протокол Modbus.

Цифровые датчики давления грунта ZET 7010 SP оснащены встроенным кабелем. Подключение к измерительной линии осуществляется через контактный выход к клеммному разъёму в коммутационной коробке, которая входит в комплект поставки.

1.2. Условия эксплуатации

Цифровые датчики серий ZET 7010 SP имеют промышленное исполнение и предназначены для эксплуатации в жестких условиях. Это позволяет применять их в неблагоприятных условиях окружающей среды, выдерживая большие механические нагрузки и вибрации.

Условия эксплуатации цифровых датчиков представлены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Условия эксплуатации ZET 7010 SP

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40...100
Относительная влажность воздуха, %	Не более 98 ¹
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	495-800

¹ при температуре воздуха 35 °С.

2 Внешний вид, маркировка контактов и схема подключения

2.1. Внешний вид цифровых датчиков

На Рис. 2.1 представлен внешний вид датчика давления грунта ZET 7010 SP.



Рис. 2.1 Внешний вид датчика давления грунта ZET 7010 SP

2.2. Обозначение контактов цифровых датчиков

Датчик давления грунта ZET 7010 SP поставляются с несъемным соединительным кабелем.

В Табл. 2.1 приведено обозначение контактных выводов соединительного кабеля для подключения к преобразователю интерфейса датчика давления грунта.

Табл. 2.1 Подключение датчика давления грунта

Маркировка контактного вывода	Цвет наконечника	Назначение цепи
1	красный	Питание датчика + (9...24) В»
2	синий	RS-485 линия «B» или «DATA -»
3	зеленый	RS-485 линия «A» или «DATA +»
4	желтый	Питание датчика «GND»

2.3. Схема подключения при построении измерительной цепи

При построении измерительной сети, датчики давления грунта ZET 7010 SP подключаются последовательно. Образовавшаяся измерительная цепочка из цифровых датчиков, подключается к компьютеру при помощи преобразователя интерфейса (Табл. 3.1). На Рис. 2.2 представлена измерительная сеть, построенная на базе датчиков давления грунта ZET 7010 SP.

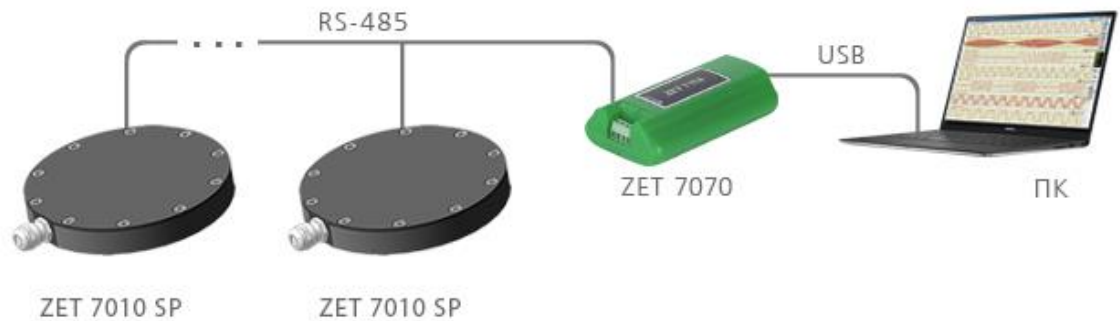


Рис. 2.2 Схема подключения

3 Подготовка к конфигурированию

3.1. Подключение цифровых датчиков

Перед началом работы с цифровыми датчиками их следует подключить к компьютеру с использованием преобразователей интерфейсов см. Табл. 3.1.

Примечание: необходимо чтобы преобразователи интерфейсов были сконфигурированы в режимы, обеспечивающие работу с модулями (см. «Руководство по конфигурированию ZET7070», «Руководство по конфигурированию ZET7076»).

Табл. 3.1 Подключение ZET 7010 SP к преобразователям интерфейса

Тип цифрового датчика	Преобразователь интерфейса	Порт на компьютере
ZET 7010 SP	ZET7070	USB 2.0
	ZET7076	Ethernet

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирование цифровых датчиков, должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB.

3.2. Программа «Диспетчер устройств»

Конфигурирование цифровых датчиков производится в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 3.1).



Рис. 3.1 Панель ZETLAB

В левой части окна располагается дерево иерархии устройств, подключенных к ПК. Верхний уровень иерархии составляют преобразователи интерфейса и устройства, подключаемые непосредственно к ПК. Во втором уровне иерархии отображаются цифровые датчики, подключенные к выбранному преобразователю интерфейса.

Если выбран режим подробного отображения, то в правой части окна отображаются основные параметры измерительных каналов в виде таблицы.

Выбор цифрового датчика, подлежащего конфигурированию, осуществляется двойным кликом левой кнопкой мыши по его наименованию. (Для более подробного ознакомления см. «Программное обеспечение ZETLAB. Руководство пользователя»).

4 Конфигурирование цифровых датчиков

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение версии программного обеспечения цифрового датчика. Порядок обновления цифрового датчика до текущей версии программного обеспечения описан в документе «РО_Сервисная работа с ZET7xxx.pdf», расположенном по директории <https://file.zetlab.com/Document/>.

4.1. Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков

Конфигурирование интерфейсной части проводится в соответствии с методикой, приведенной в документе «Конфигурирование интерфейсной части цифровых датчиков серии ZET7xxx».

Следует обратить особое внимание, что во вкладках «Информация» в поле «Адрес (node) от 2 до 63», каждого цифрового датчика, должен устанавливаться уникальный адрес устройства в измерительной цепи. Обязательным условием исправной работы измерительной цепи является наличие разных адресов у всех устройств, входящих в состав данной цепи. Адреса устройств следует устанавливать в диапазоне от 3 до 63.

4.2. Назначение и состав вкладок для конфигурирования измерительной части цифровых датчиков

4.2.1. Вкладка «Измерения»

Вкладка «Измерения» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.1.

Табл. 4.1 Параметры вкладки «Измерения»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Текущее измеренное значение датчика, ед. изм.	–	В пределах диапазона измерений	Отображает измеренное значение на канале, зафиксированное на момент открытия вкладки.
Частота обновления данных, Гц	–	–	Соответствует текущей частоте обновления данных.
Единица измерения	–	–	Соответствует текущей единице измерений, заданной для параметра «Единица измерений», вкладки «Настройки».
Наименование датчика	–	Любая последовательность символов (не более 32)	Назначается произвольно.
Минимальное значение, ед. изм.	–	–	В ячейке отображается минимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Максимальное значение, ед. изм.	–	–	В ячейке отображается максимально возможное значение, которое может быть измерено цифровым датчиком.
Опорное значение для расчета, дБ	–	–	Отображается опорное значение, необходимое для пересчета измеренного значения в дБ (для цифровых датчиков серии ZET 7010 SP параметр не актуален).
Чувствительность В/ед.изм.	–	–	Отображается значение чувствительности.
Порог чувствительности, ед. изм.	–	–	Параметр указывает на точность измерений.

На Рис. 4.1 приведен пример вкладки «Измерения».

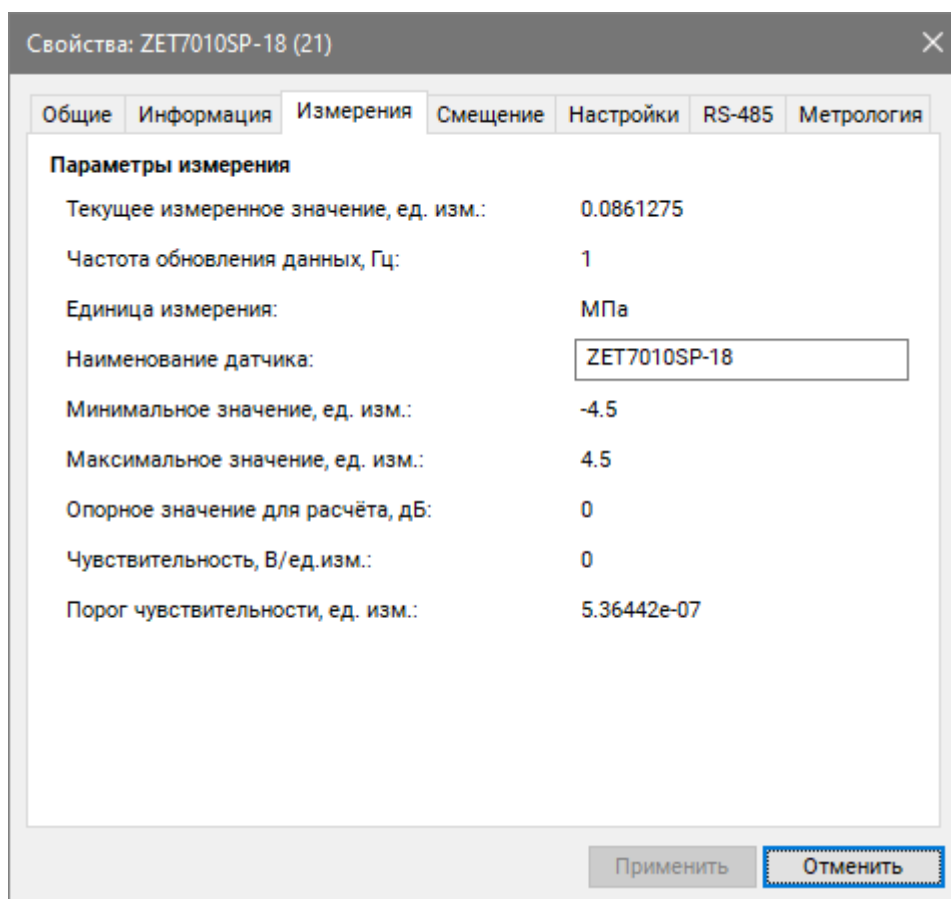


Рис. 4.1 Вкладка «Измерения»

4.2.2. Вкладка «Настройки»

Вкладка «Настройки» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.2.

Табл. 4.2 Параметры вкладки «Настройки»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Частота обновления данных, Гц	Да	1 5 25 125	Частота дискретизации цифрового датчика.
Единица измерения	Нет	МПа	Указываемые единицы измерений для идентификации физических единиц, в которых производится измерение.

На Рис. 4.2 приведен пример вкладки «Настройки».

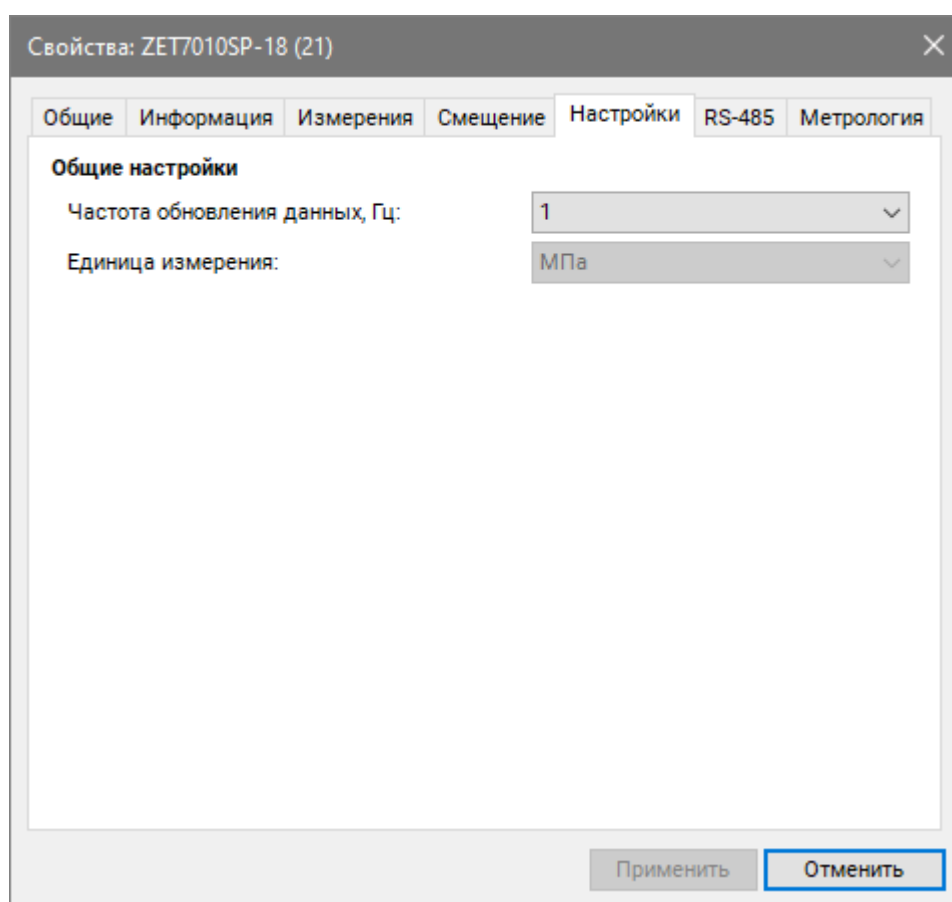


Рис. 4.2 Вкладка «Настройки»

4.2.3. Вкладка «Смещение»

Вкладка «Смещение» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.3.

Табл. 4.3 Параметры вкладки «Смещение»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Состояние смещения	Да	откл вкл	Включение\отключение перерасчета текущего измеряемого значения к значению, указанному в параметре «Смещение, ед. изм.».
Смещение, ед. изм.	Да	–	Указывается значение, которое необходимо установить в качестве текущего показания цифрового датчика. В дальнейшем относительно заданного значения будут отслеживаться изменения показаний.

На Рис. 4.3 приведен пример вкладки «Смещение».

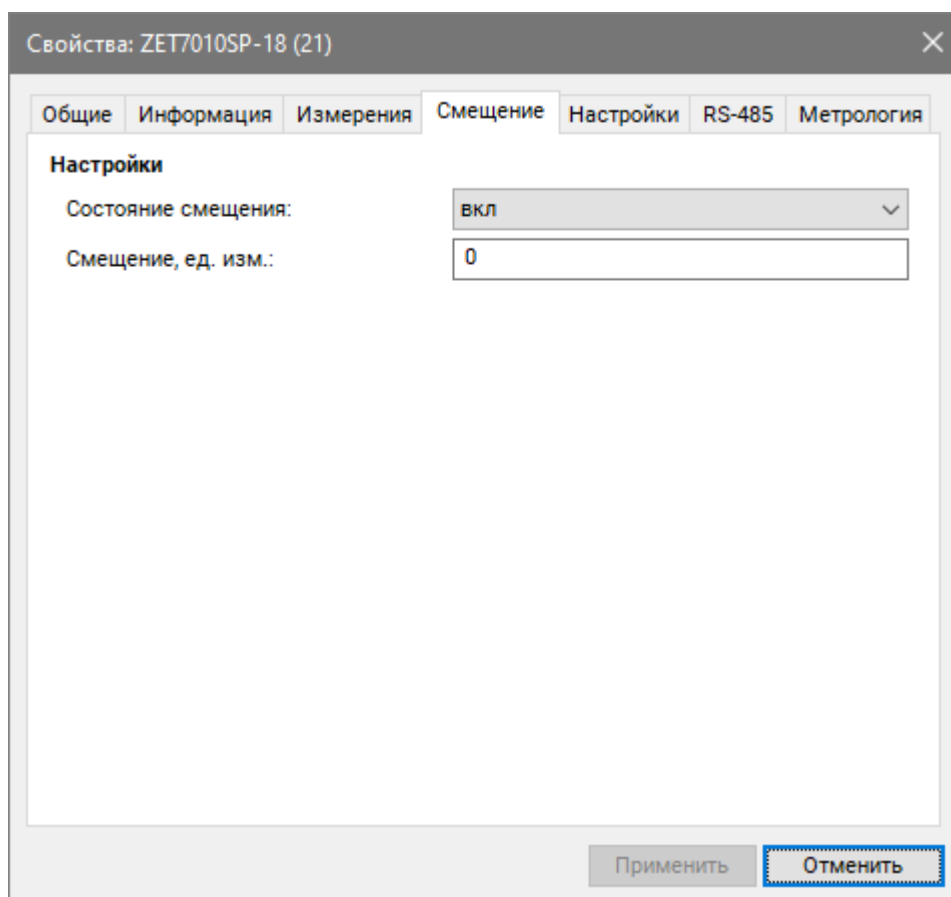


Рис. 4.3 Вкладка «Смещение»

Внимание! Настройка каждого нового значения в поле «Смещение в» осуществляется только после деактивации значения, установленного ранее, путем установки в поле «Состояние смещения» параметра «откл».

Ниже приведено несколько примеров различных вариантов применения функции «Смещение» при использовании цифровых датчиков:

Пример №1:

Известно, что элемент конструкции к моменту установки цифрового датчика был подвержен напряжению 500 МПа. Для учета преднапряженного состояния элемента конструкции следует внести в поле «Смещение в ед. изм.» значение «500», а в поле «Состояние смещения» выбрать параметр «вкл.», после чего активировать кнопку «Сохранить». Цифровой датчик начнет фиксировать изменения напряжения контролируемого элемента конструкции с учетом преднагруженного состояния - 500 МПа.

Пример №2:

После установки цифровых датчиков, контролируемый элемент конструкции находится в положении относительно которого необходимо начать измерение его деформации. Следует внести в поле «Смещение в ед. изм.» значение «0», в поле «Состояние смещения» выбрать «вкл.», после чего активировать кнопку «Сохранить». Цифровой датчик начнет регистрировать деформацию элемента конструкции относительно установленного нулевого значения.

4.3. Список основных программ ZETLAB для работы с датчиком давления грунта

Для того чтобы произвести регистрацию, анализ и обработку временных реализаций зарегистрированных сигналов следует воспользоваться следующими программами из состава ПО ZETLAB:

1. «Вольтметр постоянного тока» (панель ZETLAB, раздел «Измерение»);
2. «Многоканальный осциллограф» (панель ZETLAB, раздел «Отображение»);
3. «Запись сигналов» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»);
4. «Просмотр трендов» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»);
5. «Многоканальный самописец» (панель ZETLAB, раздел «Регистрация»).



Примечание: для доступа к справочной информации (находясь в окне той из программ, по которой требуется получить справочную информацию) следует активировать на клавиатуре клавишу <F1>.

5 Эксплуатация устройства

Общие требования:

- Извлечение датчика из упаковки рекомендуется производить непосредственно перед установкой датчика в рабочее положение;
- Не допускается поднимать датчик, удерживая за сигнальный кабель;
- Перед установкой датчиков в рабочее положение необходимо произвести проверку работоспособности.

Установка датчика давления грунта в засыпках и насыпях

Датчики давления грунта закладываются в грунт в большинстве случаев горизонтально для измерения вертикальной нагрузки. Тем не менее, допускается измерение нагрузки с других направлений – датчик определяет нагрузку в направлении, перпендикулярном плоскости основания датчика. Как правило, датчики давления грунта закладываются горизонтально, вертикально или под углом 45°.

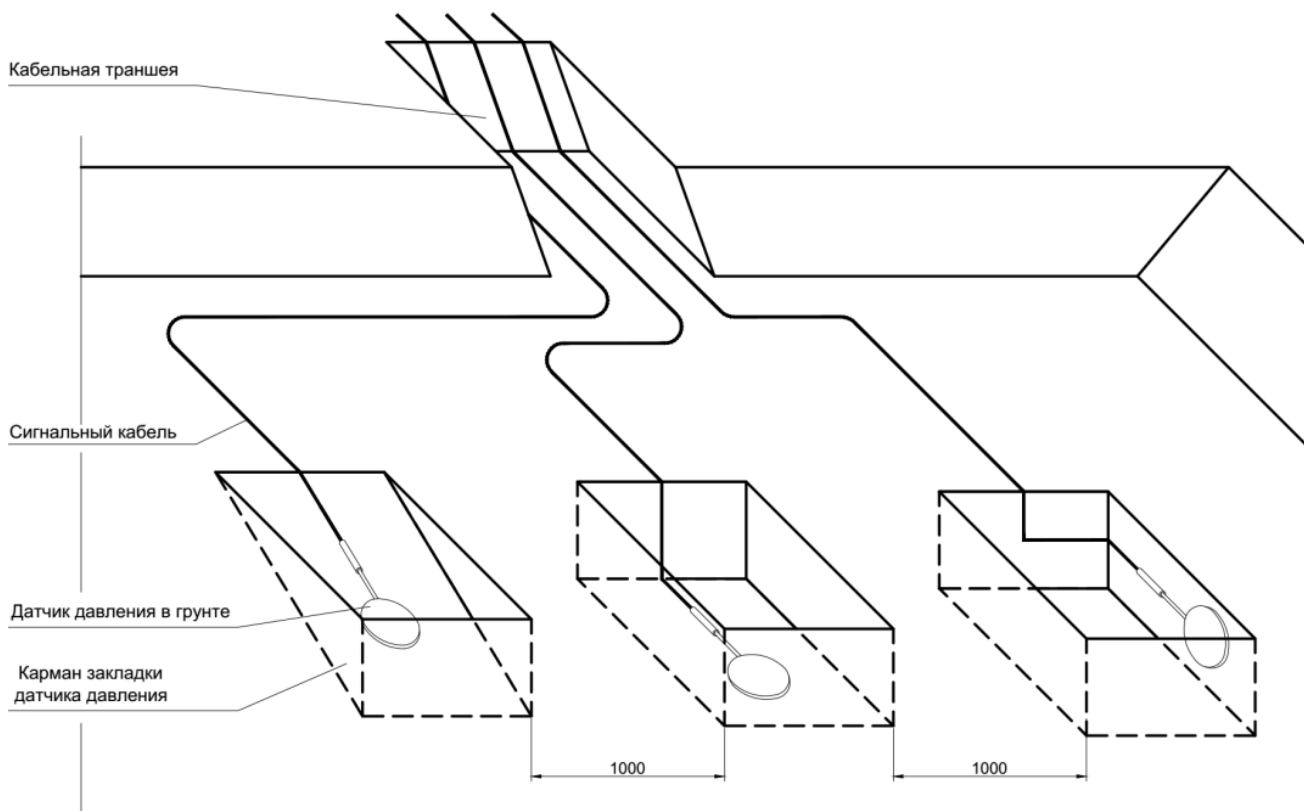


Рис. 5.1 Общая схема закладки датчика давления грунта в засыпках и насыпях

- Для закладки датчика необходимо подготовить в засыпке или в основании насыпи выемку грунта глубиной 1 м и размерами в плане, достаточными для размещения всех предусмотренных датчиков на расстоянии не менее 1 м одного от другого. Поверхность выемки должна быть выровнена и уплотнена. Для прокладки сигнальных кабелей должна быть подготовлена траншея.

- Для каждого датчика необходимо устроить отдельный карман, размеры которого в три раза превышают габариты датчика. Поверхность (вертикальная, горизонтальная или наклонная), на которой укладывается датчик, должна быть тщательно выровнена.

- Из кармана необходимо убрать камни. После укладки датчика в карман необходимо получить пробное считывание, после чего засыпать карман (по возможности) извлеченным грунтом (без камней и той же влажности).

- Основная выемка должна быть засыпана (по возможности) извлеченным грунтом той же влажности. Три слоя засыпки высотой 100 – 200 мм должны быть уплотнены вручную. Дальнейшую засыпку грунта допускается уплотнять легким механическим оборудованием. Тяжелое механическое оборудование допускается использовать для уплотнения только при уже имеющейся уплотненной засыпке высотой не менее 1 м.

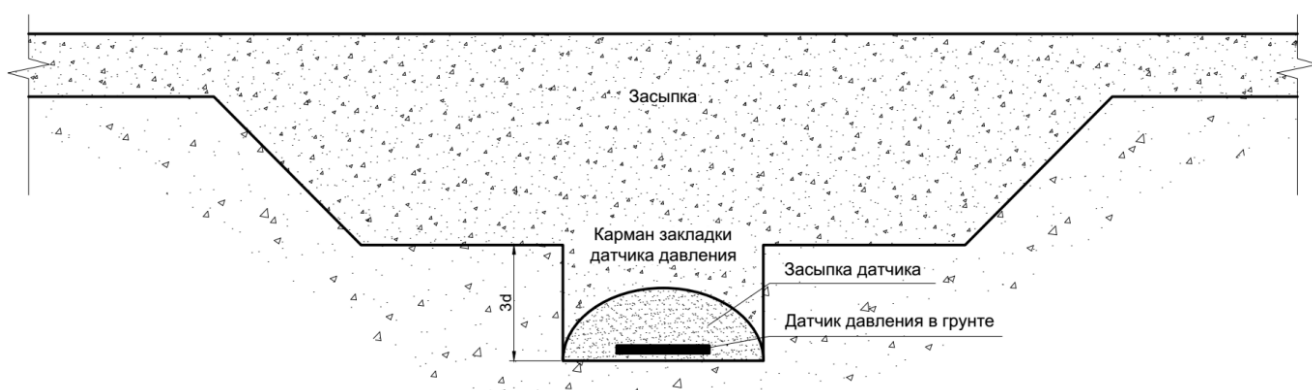


Рис. 5.2 Поперечный профиль кармана закладки датчика давления грунта в засыпках и насыпях

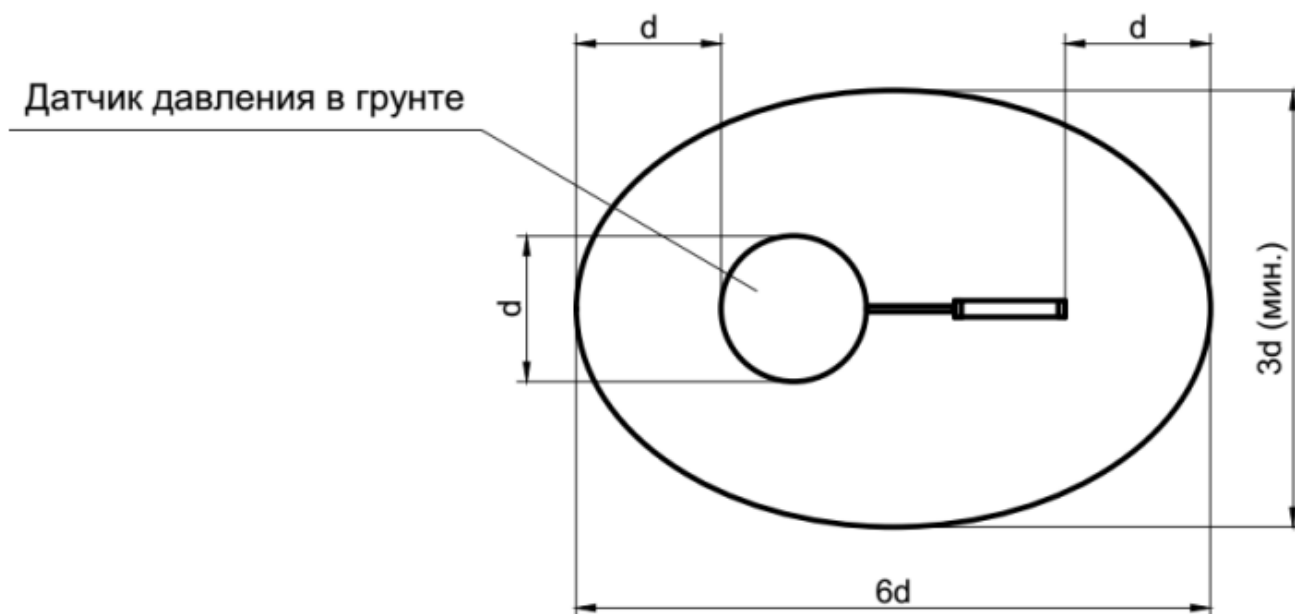


Рис. 5.3 Карман закладки датчика давления грунта. Вид в плане

Установка датчика давления грунта на готовые железобетонные конструкции

При установке датчиков необходимо соответствующим образом подготовить поверхность конструкции. Крепление датчика производится за проушины любым способом: анкерными болтами, дюбель-гвоздями, проволочными стяжками.

- Рекомендуется (при возможности) готовить выемки в строительной конструкции для установки датчиков так, чтобы чувствительная поверхность датчика лежала в одной плоскости с поверхностью конструкции.

- Небольшой объем цементного раствора наносится на поверхность конструкции, и датчик утапливается в раствор так, чтобы между датчиком и поверхностью конструкции остался слой раствора толщиной 2 – 5 мм.

- Если не предусмотрена специальная выемка под установку датчика, на поверхность конструкции наносится цементный раствор, в который утапливается датчик так, чтобы между датчиком и поверхностью конструкции остался слой раствора толщиной 5 -10 мм.

- При нанесении раствора не допускается образование воздушных полостей. Обратную засыпку грунтом производить только после затвердевания раствора и фиксации датчика.

Установка датчика давления грунта в опалубку

При установке датчика в опалубку перед заливкой бетона необходимо убедиться, что датчик надежно закреплен. Крепление допускается как к конструкциям опалубки, так и к арматуре строительной конструкции.

- При установке в подпорной стене до начала заливки бетона датчик должен быть тщательно позиционирован и закреплен так, чтобы обеспечить контакт чувствительной поверхности датчика с грунтом.

- Сигнальный кабель прокладывается внутри конструкции, и крепится к арматуре с шагом 500 мм.

Датчик давления грунта наилучшим образом подходит для закладки в конструкцию подпорной стены. Тип датчика позволяет легко разместить датчик и проложить кабель в объеме строительной конструкции.

Прокладка сигнального кабеля

Методика прокладки кабеля зависит от типа обследуемой строительной конструкции. Однако, некоторые правила применимы к любой конструкции:

- кабель должен быть защищен от повреждений острыми гранями частиц материала, в котором кабель проложен;

- кабель должен быть защищен от повреждений, вызванных работой вибрационного уплотняющего оборудования;

- кабель должен быть защищен от повреждений, вызванных неравномерным уплотнением насыпей;

- в бетонных конструкциях кабель должен быть защищен от повреждений в результате крепления к арматуре, заливки бетона, а также работы вибрационного оборудования.

При прокладке в засыпках кабель может быть проложен под защитным слоем песка или иного подходящего материала. Кабели в траншее должны прокладываться не ближе 12 мм один от другого и не ближе 150 мм от края прикрытой песком области. В случае если кабели должны пересекаться или прокладываться в два или более слоя по высоте, расстояние между слоями не должно быть меньше 50 мм. Песок в засыпке кабелей должен уплотняться вручную.

Сигнальный кабель от вывода из строительной конструкции до места снятия показаний должен быть проложен таким образом, чтобы уменьшить вероятность его повреждения движущимся оборудованием, различными осколками, обломками или по другим причинам.