




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Солемер
с выдвигаемым электродом

WDS-34



Версия 20171219.01

 +7(495)274-07-00

 +7(800)775-72-74



 www.metronx.ru

 info@metronx.ru

ВВЕДЕНИЕ

Прочитайте данную инструкцию перед началом использования устройства. Это поможет Вам узнать о принципах его работы и сделает процесс использования устройства более комфортным. Прибор представляет из себя устройство с выдвижным электродом, предназначенное для измерения солесодержания воды и водных растворов.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный микропроцессор позволяет выполнять измерения более точно и быстро.
- Большой ЖК-дисплей с легко читаемыми большими цифрами.
- Надежный пластиковый корпус устройства.
- Выдвижной электрод.
- Функция автоматической температурной компенсации АТС.
- Возможность калибровки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристики для измерения солесодержания
 - диапазон измерений 10 — 9990 ppm
 - разрешение 10 ppm
 - погрешность измерений $\pm 1\%$ от полной шкалы
 - температурная компенсация 0 — 50 °С
 - калибровка по одной точке 940 ppm (или любому другому значению из диапазона измерений)
- Длина электрода в выдвинутом состоянии 80 мм
- Питание 9В батарейка
- Вес 115 г (вместе с элементом питания)
- Размеры 160 × 40 × 35 мм (длина × ширина × высота)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Измеритель с электродом для измерения солесодержания
2. Калибровочный раствор 1413 мкСм (940 ppm)
3. Калибровочная отвертка
4. Элемент питания (может быть установлен в устройство)
5. Руководство пользователя
6. Пластиковый футляр

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА

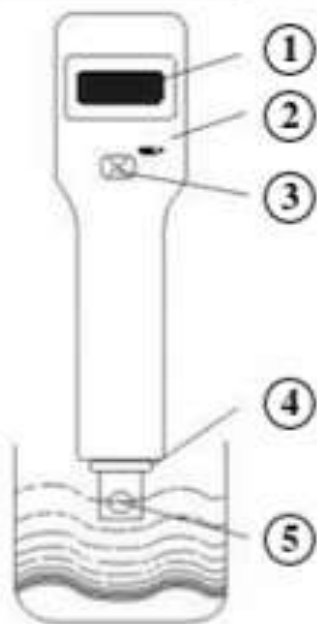

1. ЖК-дисплей
2. Калибровочный винт
3. Кнопка включения/выключения устройства
4. Максимальный уровень погружения
5. Сенсор электрода

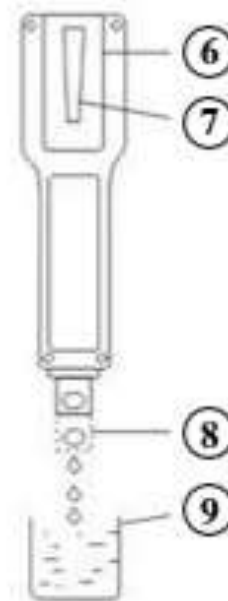

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Подготовка к работе

1. Откройте крышку батарейного отсека. Если элемент питания не установлен в устройство, установите его в батарейный отсек в соответствии с полярностью. Закройте батарейный отсек крышкой.
2. Для электрода необходимо
 - снять защитный колпачок
 - выдвинуть электрод на нужную длину
 - промыть электрод в чистой водопроводной или дистиллированной воде
 - промокнуть электрод салфеткой для удаления капель (никогда не прикасайтесь к поверхности самого сенсора).
3. Нажмите кнопку включения прибора.

Калибровка

1. Поместите электрод в калибровочный раствор 940 ppm (или калибровочный раствор любого другого номинала из диапазона измерений прибора), немного помешайте электродом в растворе и дождитесь, когда показания на экране стабилизируются. Установите показания на **94** с помощью регулировки калибровочного винта, расположенного в правой части устройства (если используется калибровочный раствор другого номинала, значение требуется установить равным номиналу раствора, деленного на 10).
2. Промойте электрод в чистой водопроводной или дистиллированной воде, встряхните электрод или промокните салфеткой для удаления капель.
3. Нет необходимости в калибровке устройства перед каждым использованием. Оптимально производить калибровку 1 раз в 2 недели или каждые 10 использований прибора.

Измерение

1. После калибровки промойте электрод в чистой водопроводной или дистиллированной воде и промокните электрод салфеткой для удаления капель.
2. Поместите электрод в проверяемый раствор для измерения.
3. Немного помешайте электродом в растворе и дождитесь, когда показания на экране стабилизируются. Отображенный на дисплее результат измерений необходимо умножить на **10**.
4. После измерений промойте электрод в чистой водопроводной или дистиллированной воде, встряхните электрод или промокните салфеткой для удаления капель.
5. Задвиньте электрод в корпус и наденьте защитный колпачок.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Если заряд элемента питания станет слишком низким для работы прибора, символы на дисплее будут мигать или вообще погаснут. Это означает, что элемент питания пора заменить на новый.
2. Выключите устройство. Откройте крышку батарейного отсека. Извлеките элемент питания.
3. Вставьте новый элемент питания в батарейный отсек в соответствии с полярностью. Поместите крышку батарейного отсека на место.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

1. Своевременно производите калибровку устройства для достижения максимально точных результатов.
2. Прибор требуется хранить и использовать в сухом помещении, защищенном от высокой влажности и пыли.
3. Не используйте устройство в условиях высоких температур и влажности.
4. При попадании на прибор влаги или грязи немедленно удалите их с помощью мягкого материала, не вызывающего царапин на поверхности.
5. Содержите электрод в чистом состоянии.
6. Своевременно производите замену элемента питания.
7. Извлекайте элемент питания из устройства, если длительное время его не используете. Это обезопасит устройство от повреждения в случае порчи элемента питания.